


Observaciones

Llantas

100% Vida útil de las 4 llantas		
0% - 29%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

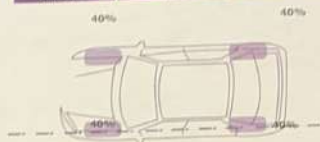

Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo



Firma Cliente: C.C.

ANDRÉS RICARDO ROMERO
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** difiere la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esta depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y acciones verificadas, aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso manipulador y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, reduciendo consultas en la página pública de Pasarela, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones opacas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Norte: Calle 168 # 692 - 10 / Cal. 333 395 3035 • **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cal. 320 899 83 30 / Cal. 320 899 83 47 • **Bogotá American:** Calle 17 # 43 - 40 / Cal. 383 395 1348 • **Barranquilla:** Vehículos Livianos: Carrera 33 # 65 - 23 Inmersa El Prado / Cal. 383 395 79 41 / 0020 348 54 40 • **Bucaramanga:** Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Buena Botánica / Cal. 321 470 4564 • **Medellín:** Vehículos Livianos: Carrera 48 # 25 - 37 Av. Los Industriales / Cal. 383 395 876 • **Cali:** Ruta: Av. 3 Norte # 50N - 15 / Cal. 383 395 4758 • **Cali Sur:** Carrera 44 # 80 - 70 / Cal. 385 505 5097 • **Cúcuta:** Vehículos Livianos y Pesados: Av. 61 Libertador # 3 - 100 / Cal. 320 330 4032

Resto del país y horarios de atención consulten en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Datos

Cherry and corrected the calculated

Motor

Exteriores

Interiores

100

Parte Baja

1

El presente reporte está basado en criterios técnicos de modo que no genere efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determino la vida útil remanente de los componentes y no garantizo su durabilidad esta depende de los hábitos de manejo y mantenimiento, sus condiciones y acciones verificadas aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso manipulativo y divulgación exclusivamente de los comportamientos ocasionales. **Coloreauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, restando consultas en la página pública de Flasecuid, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información poseen presente limitaciones respecto a nuestra responsabilidad.

FECHA:	13/08/2020	PLACA:		HOJA 13
PARA:	Campaña de Seguros			
NO. INSPECCION:	100301819	NUMERO:	13	
CENTRO DE INSPECCION:	SEPTIANO CALLE 99			
ASEGURABLE:	Mia Arlica			

NOMBRE	ARANISA INVERSIONES ...
IDENTIFICACION	901473595
DIRECCION	CR 1 64 09
TELEFONO	2113009717
V/R CLIENTE	0 0
V/R FASCOLDA	\$ 48.200.000
V/R COLERAUTO	\$ 30.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 450.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueara radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tamaño Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/J	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta:	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradores	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento giro	FUNCIONA
Funcionamiento sensores delanteros	FUNCIONA
Estado tapicinería asientos	BUENO
Estado tapicinería techo	BUENO
Estado cartones puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado limpien	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento facho correas	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque almacenador	BUENO
Estado tubo extruín	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado caíscos aspiracion	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapáses rías	BUENO
Estado cáter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda páas caja dirección	BUENO
Estado de los cables de freno	BUENO

CC

[illegible]

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colseraife.com

REPORTE DE RECLAMACIONES

12/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
RHW109			

VIGENCIA POLIZA

SIN HISTORIAL

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondiera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	10666		
Fecha de Expedición:	12/08/2026	Hora:	02:41

Aspecto del Vehículo

Placa:	RHW109
Marca:	FORD
Línea:	EDGE
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	3500
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	ARANISA INVERSIONES
Id Solicitante:	901473595
Fecha Informe:	12/08/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTÁ D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	2FMDK4GC9BBA50945
Número de Serie:	2FMDK4GC9BBA50945
Número de motor:	BBA50945
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2011

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

COLSERAUTO
La migliore per qualità e servizio

Fecha Expedición: 12 / 8 / 2025 Hora: 2:12 PM

ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

LICENCIA DE TRANSITO



INFORMACION DEL VEHICULO

Identificador de color	Identificador de carrocería	Tiene gravamen NO	Grupo jornada
Número de chasis 29800000000000000000	Número de motor E8000000	Número VIN 29800000000000000000	Número de serie 29800000000000000000
Modelo 2011	Linea DOXE	Marca FORD	Clasificación CAMIONETA
Número de ejes 2	Carrocerías	Cilindrada 2407	Color NEGRO OVA
Peso bruto vehicular 237100	Capacidad de carga 0	Pasajeros sentados	Capacidad total de pasajeros
Reputado como NO	Número de registro	Datos matriculados	Pais de origen
Regulación VIN NO	Regulación serie NO	Regulación chasis NO	Regulación motor NO
Número de regulación VIN	Número de regulación serie	Número de regulación chasis	Número de regulación motor

Monodon monoceros (preliminary)

REVISTA TÉCNICO MECÁNICA

CD4-Exposure RTM	Factis expansion	Factis vignette	Vignette RTM
DIAGNOSTIC/RTM CD4	11/20/2007	11/20/2008	20

BOAT VEHICULOS NACIONALES

Entidad expedidora	Estado del regno de la plaza	Fecha expedición
COMANDANTE DON JUAN DE SORDANO S	SEÑORA	11/02/1820
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número folios
11/02/1820	11/02/1820	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Authors	Type of documents	Number of documents	First date (Pre-1945)	First date (Post-1945)
JAMES MONROE CARRINGTON BAYNE	C	781/1800	12/3/2003	
HENRY ALBERTO TORRES SIERRA	C	782021/46	2/8/2002	8/12/2002
AMERICA DON GARCIA COLOMBIA S.A.S	M	891116/813	11/10/2001	2/20/2002
METALCOPI DINAMICO DEE SAS	M	891188/426	5/12/2002	12/6/2003
COMERCIO CENTRAL BOLIVIA	C	892228/89	2/20/2001	3/18/2009
DA DA DA QUINTEIRO PISERRA SCA	C	892300/37	3/16/2009	1/19/2023

TARJETAS DE OPERACION

SIN INFORMACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACION

TRAMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Numero de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
113441788	11/8/2021		DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.
Descripción del trámite			
TRAMITE INSCRIPCION			
Numero de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
108000205	28/2/2022		DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.
Descripción del trámite			
TRAMITE INSCRIPCION			
Numero de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
171134729	5/11/2022		DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.
Descripción del trámite			
TRAMITE INSCRIPCION			
Numero de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
1171822781	10/22/2022		DEPTO. CAMPEC Y MOTUL, BUCUTZ
Descripción del trámite			
Trámite registra vehiculo propiedad			
Numero de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
228822155	16/7/2023		DEPTO. CAMPEC Y MOTUL, BUCUTZ
Descripción del trámite			
Trámite registra vehiculo propiedad			

Numero de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

108220664

10/20/2021

DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.

Descripción del trámite

TRAMITE CERTIFICADO TITULACION

Numero de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

DEPTO. BAY, BUCUTZ, YAS

10321777

10/22/2021

DEPTO. BAY, BUCUTZ, YAS

Descripción del trámite

Trámite registra vehiculo propiedad

Numero de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

10234147

10/17/2021

DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.

Descripción del trámite

TRAMITE CERTIFICADO TITULACION

Numero de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

10640072

9/13/2019

DEPTO. BAY, BUCUTZ, YAS

Descripción del trámite

Trámite registra vehiculo propiedad

Numero de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

12420845

3/18/2019

DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.

Descripción del trámite

TRAMITE INSCRIPCION

Numero de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

12282781

12/28/2019

DEPTO. AGUAYTAY, TEMPOCAL, C.

Descripción del trámite

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Número de solicitud

98400783

Fecha de registro

4/26/2017

Estado de solicitud

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Protocolo

Batería/arrancad./compresión



Orden

Cliente

Fecha 12.08.2026 03:56:18

Empresa

COLSERAUTO SA

Calle 98a # 69c -15

BOGOTA

Tel7452121

Fax

Tel

Fax

Email

Vehiculo

Make

FORD

Model

Edge 3.5 4x4

Código del motor

Gasolina 4 tiempos / 6 cilindro / EFS con transmisor NW

Placa del vehículo

RHW109

Número de identificación del vehículo

2FMDK4GC9BBA50945

kilometraje

0

Operador

No


Vehiculo

Prueba: Batería/arrancad./compresión


Batería/arrancad./compresión

Medición 1

Resultado	Unidad	Min.	Max.	Medido
numero revoluciones	1/min			1124
temperatura aceite	°C			74
tensión de batería	V			12.9
corriente reposo CH2	A			-335.1

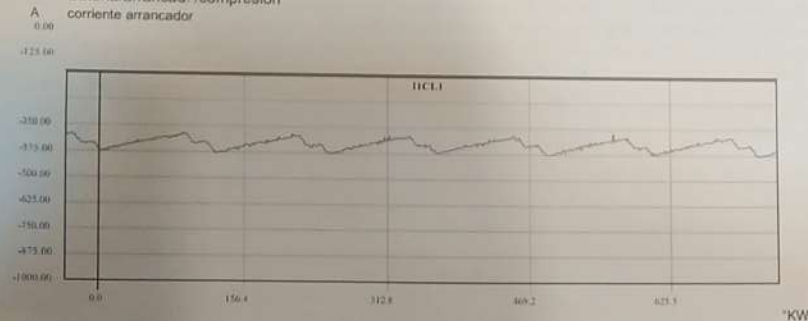Batería/arrancad./compresión
corriente arrancador

Batería/arrancad./compresión

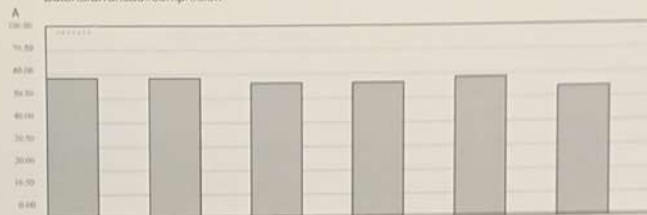

Resumen

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre las cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos las cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de las componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 55.5 - 55.5 - 52.5 - 53.5 - 55.5 - 52.5 Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 6 Amperios equivalente al 14%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

*En la prueba no se verifica sistema de repartición, inyección, refrigeración, turbo y accesorios de estos componentes.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante. El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados de estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluida de la prueba realizada.

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

158123

FECHA: 12/08/2026 PLACA: RHW109
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No. INSPECCIÓN: 1003018419 ROMBO: 22
 CENTRO DE INSPECCIÓN: LIVIANOS CALLE 99

DATOS

MARCA	PORO	NOMBRE	ARANSA INVERSIONES
CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACION	901473308
TIPO	FDGE	CR	1 04 09
MODELO	2011	DIRECCION	113009717
SERVICIO	PARTICULAR	TELEFONO	
CILINDRAJE	3500		
CONSULTABLE	SANLENA		
KILOMETRAJE	14865		
TINCEJA	TIPTRONICA		

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad
Funcionamiento Testigo Aceite
Fuga de Aceite
Estado Bulbo
Detección Ruidos
Nivel Refrigerante
Potencia Motor
Estado Mangueras
Estado Radiador
Estado Bomba Refrigeración
Funcionamiento Testigo Temperatura
Funcionamiento Motoventilador

Observaciones:

RESULTADO

SI

AIRE
CONDICIONADO

ESTADO
Estado Tuberia
Estado Compresor
Estado Radiador A/C
Estado Correa Compresor
Estado Ventilación y Funcionamiento

Observaciones:

RESULTADO

CAJA
VELOCIDADES

ESTADO
Fuga de Fluidos
Detección Ruidos
Estado Carcasas
Holgura Bata Cambios
Comprobación de Empaques Carcasas
Sostenimiento y Enganche Cambios
Aceptación de Cambios
Fugas Reten Tje

Observaciones:

F. RESULTADO

DIRECCIÓN

ESTADO
Holgura Timón
Holgura Trazantes, Brazos y Bómulas Dirección
Nivel Depósito Hidráulico
Estado Guinda Polvo
Detección de Ruidos
Vibración Timón
Desmontamiento Timón
Esfuerzo Aplicado al Timón
Estado Bombas y Caja Dirección
Fuga Hidráulica

Observaciones:

P. RESULTADO

SISTEMA DE
FRENOS

ESTADO
Nivel Líquido Frenos
Fugas Líquido Frenos
Estado Mangueras y Tuberias
Estado Discos de Frenos
Estado Servofreno
Estado Mordaza
Funcionamiento Testigo Freno ABS
Estado Freno de Emergencia
Desviación de Dirección en Frenado
Esfuerzo Peda de Freno
Esfuerzo de Freno de Mano

Observaciones:

RESULTADO

SI

ANDRÉS RICARDO ROMERO

Inspector

Firma Cliente: C.C.

El presente reporte está basado en observaciones técnicas, de modo que NO genera efecto vinculante en la consecución del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes, y no garantiza su durabilidad, solo depende de las técnicas de manejo y mantenimiento. Las condiciones y acciones verificadas aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
 PBX BOGOTÁ (571) 745.2121
 RESTO DEL PAÍS 01 8000182121
 WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-019

Versión 3

Prohibido su reproducción total o parcial del contenido sin autorización o cualquier referencia en cualquier medio de su autor.

No es un documento permanente, no garantiza ningún servicio, verifique antes de comprar o cambiar.
 del vehículo inspeccionado.

Resto del país y horarios de atención consultados en www.colserauto.com

GO-FO-019

Versión 3

Calcoraito

1003018419
LIVINGSTON CALL

Datos

Horario	ARANSA INVERSIONES
Código de producto (CPT)	461473595
Dirección	C/R 1 64 00
Nº Teléfono	3113009717
	22

2FMDK4GC No Sario 98BA50945

2FMDK4GC96BA5093

Documentos



LICENCIA DE TRANSITO No. 1002507410

FORD
 RHW102

FORD
 FORD

LEXUS
 EDGE SE

MERCEDES
 C200

1.497 NEURO GALA

CLASE DE VEHICULO	PREV. GARANTIA (años)	COMBUSTIBLE	PARTICULAR
CAMPERO	UNA O DOS		

AL MONTE DE BELTAN
DEA 509 45

27 MDK 60C 3011A 10 345

PRINTED, BLENDED, & MANUFACTURED BY THE
METAL WORKS COMPANY, NEW YORK, N.Y.

METALCO DYNAMICS CORP HAS
NIT 3615A1420

2FMDK4GC9BB7

2FMDK4GC96BA5093

Concepto e Improntas

Motor

Original

Regraba

Grabod

Serial

Original

- Regrabe

Grabod

Chassis

Original

Regrader

Grabad

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

Firma

Técnico en identificación de calificaciones

Firma Cliente _____

2000

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colseroute S.A.S. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que respalda la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las autoridades pertinentes. Al mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización.

[illegible]

de improntas

Nº 309836

Colserauto

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - pqr@colserauto.com