



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO
P036577000138
XXX



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (3) TOURING TP 2000CC 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	125577
MODELO	2017	COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MZBM4278HM120716
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE40439469
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JUAN GARCÉS	IDENTIFICACIÓN	1067888725

N° INSPECCION	5253126	TURNO	1
FECHA	28-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMOTRIZ JH		
SOLICITADO POR	JUAN GARCÉS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05601142
VALOR AUTOMÁS	\$ 61.200.000	VALOR FASECOLDA	\$ 64.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE NO		

JCZ665

NOVEDADES DE RECHAZO : ; ESTRUCTURA DEL VEHICULO PRESENTA DEFECTOS NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; CARROCERÍA PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS. SE EVIDENCIA INTERVENCIÓN EN PUN
CHASIS DELANTERA IZQUIERDA CON SOLDADURA. RETROVISOR IZQUIERDO NO PORTA PROTECTOR PLÁSTICO. RINES PRESENTAN RAYONES.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA
INSPECCION

REVISIÓN VISUAL

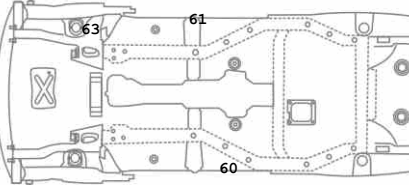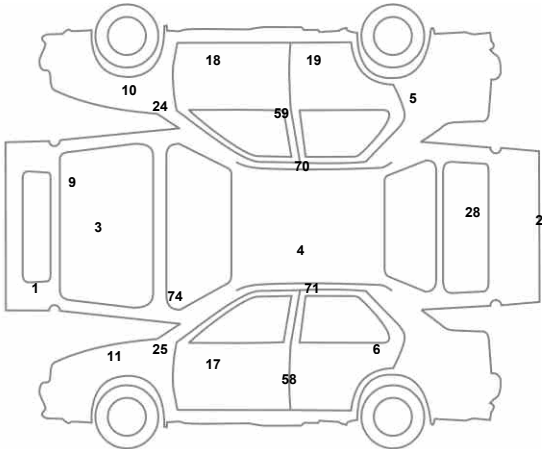

Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

41,60 %

58	PARAL CENTRAL IZQ.	RAYON
59	PARAL CENTRAL DERECHO	RAYON
60	ESTRIBO DERECHO	MALA REPARACION
61	ESTRIBO IZQUIERDO	MALA REPARACION
63	PUNTA CHASIS DEL IZQ	MALA REPARACION
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	SUMIDO
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	SUMIDO
74	PARAL PARAB. IZQ.	BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR

66,20%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
3	CAPOT	MALA REPARACION
4	CAPOTA	SUMIDO
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
9	FRONTAL SUPERIOR	MALA REPARACION
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	MALA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	REGULAR
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
30%	20%	30%	30%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

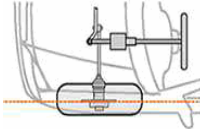

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

30	FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD
----	-------------------	---------

PINTURA

90,00%

36	IMPUREZAS
----	-----------

DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

CARLOS ALBERTO LEÓN PALACIO
C.C. 1193124936

JUAN GARCÉS
C.C. 1067888725

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 28, 2026 NP - PC
RAD: 5253126

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: MAZDA
LÍNEA: 3 (3) TOURING TP 200
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.017
COLOR: BLANCO NIEVE PERLADO
PLACAS: JCZ665
MOTOR: PE40439469
SERIE: null
CHASIS: 3MZBM4278HM120716

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN GARCÉS
C.C. No. 1067888725 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: _____
TEL: 3166955128

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN

PUNTO A PUNTO

PE-R-04

Versión 05

2023/03/01

COPIA DE INTERNET

JCZ665

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

AUTOMOVIL

MAZDA

3 (3) TOURING TP 2000CC 6AB

2017

MEXICO

PE40439469

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

125577

BLANCO NIEVE PERLADO

3MZBM4278HM120716

null

N° INSPECCION

5253126

FECHA

28-Sep-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMOTRIZ JH

SOLICITADO POR

JUAN GARCÉS

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS

TURNO

1

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO

Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL

Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

MALO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO

Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO

Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

NO APLICA

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO

Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO

Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO

CARLOS ALBERTO LEÓN PALACIO

C.C. 1193124936

JUAN GARCÉS

C.C. 1067888725

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 5