

**FGP147**

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

**Cliente****Nombres y apellidos** NELLY MARIA JARAMILLO FRANCO**C.C o NIT** 32465535**Email** A**Información del vehículo****Marca:** RENAULT**Línea:** LOGAN EXPRESSION - MT 1600CC**Modelo:** 2008**Clase de vehículo:** AUTOMOVIL**Código fasecolda:** 08002224**Cilindraje:** 1598**Tipo de combustible:** GASOLINA**Accesorios:****Vencimiento RTM:** 2026-10-15**Vencimiento** 2027-01-28**Valor asegurado:** 19,700,000**RESULTADO DEL SERVICIO****RECHAZADO****Resumen**

	✓	✗
Toma de imágenes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudio Legal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carrocería	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Inferior	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensión, Frenos y Llantas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interior Elementos Eléctricos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


**Observaciones**

PLACAS FISICAS CON DESGASTE, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA., SOH 100%, Pérdida de grasa por guardapolvo de eje..


# Informe de peritaje básico

**FGP147**

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

 **Características del vehículo**  
Estudio legal vehicular

<b>Marca:</b>	RENAULT
<b>Línea:</b>	LOGAN
<b>Modelo:</b>	2008
<b>Clase:</b>	AUTOMOVIL
<b>Motor:</b>	F710UC44294
<b>Chasis:</b>	9FBLSRAHB8M001824
<b>VIN:</b>	NO REPORTADO
<b>Color:</b>	GRIS PLATINA
<b>Tipo de caja:</b>	NO REPORTADO
<b>Cilindraje:</b>	1600
<b>Nombre de propietario:</b>	SARA VELASQUEZ JARAMILLO
<b>Fecha de Matrícula:</b>	2007-09-10
<b>Fecha de registro:</b>	1
<b>Histórico Propietarios:</b>	1
<b>Blindaje:</b>	NO REPORTADO
<b>Detalle blindaje:</b>	NO REPORTADO
<b>Tipo de combustible:</b>	GASOLINA
<b>Tipo de servicio:</b>	Particular
<b>Tiene prenda:</b>	3
<b>Entidad prenda:</b>	NO REPORTADO
<b>Tipo de carrocería:</b>	SEDAN
<b>Fasecolda:</b>	08002224
<b>Organismo tránsito:</b>	NO REPORTADO

 **Limitaciones a la propiedad**  
(Medidas cautelares)

<b>Tiene Embargo:</b>	0
<b>Denunció robo Vehículo:</b>	0
<b>Reporte por hurto:</b>	0
<b>Abstención trámite Hurto:</b>	0
<b>Medida cautelar embargo:</b>	0
<b>Accidente con Muerto:</b>	0
<b>Orden Decomiso:</b>	0
<b>Otros:</b>	0
<b>Medida cautelar Secuestro:</b>	0

 **Observaciones**

PLACAS FISICAS CON DESGASTE, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA.

## FGP147

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



### Notas de vehículo

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO    |
| 1. DESCUADRADO                | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO                     | 7. CORROIDO    |
| 3. MAL REPARADO               | 8. GOLPEADO    |
| 4. ROTO                       | 9. OXIDADO     |

### Observaciones

## Carrocería

### Lado izquierdo

Costado izquierdo:	MAL REPARADO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	RAYADO LEVE - SUMIDO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE - REPINTADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

### Lado derecho

Costado derecho:	MAL REPARADO - GOLPEADO
Estribo derecho:	RAYADO LEVE
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	BIEN REPARADO - GOLPE LEVE
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	GOLPEADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

## Parte frontal

Capó:	REMOVIDO - REPINTADO
Antena:	TIENE
Capota:	RAYADO LEVE - SUMIDO
Boceles:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	BUENO
Paragolpes delantero:	REPINTADO - RAYADO FUERTE
Panorámico delantero:	ROTO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

## Parte trasera

Compuerta:	BIEN REPARADO - MAL REPINTADO - RAYADO FUERTE
Stop derecho:	MAL REPARADO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO - DESCUADRADO - RAYADO FUERTE

## FGP147

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

### Interior y elementos eléctricos

#### Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	NO TIENE
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	78788
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	BUENO
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	NO TIENE
Motor eléctrico espejo izquierdo:	NO TIENE

#### Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

#### Observaciones interior y elementos eléctricos



# Informe de peritaje básico

## FGP147

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

### Chasis

### Observaciones inferior

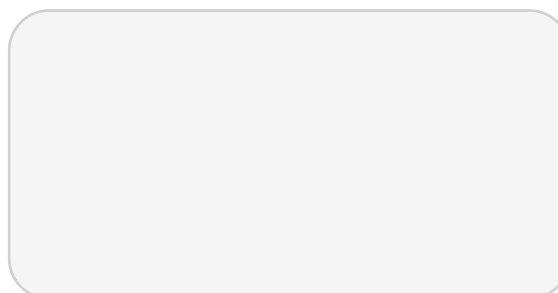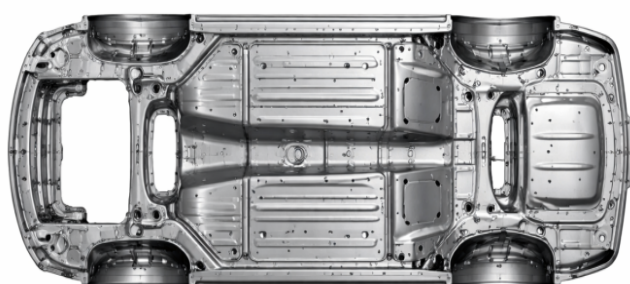

#### Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

#### Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Pane trasero:	BUENO
Fugas de aceite:	UNIÓN CAJA MOTOR - CAJA VELOCIDADES
Troque trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE

#### Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	BUENO

### Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Pane trasero:	BUENO
Fugas de aceite:	UNIÓN CAJA MOTOR - CAJA VELOCIDADES
Troque trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE

### Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	BUENO

## FGP147

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



### Suspensión frenos y llantas

#### Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	MALO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO TIENE
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	NO TIENE
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	NO TIENE
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	NO TIENE
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	BUENO
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulica eléctrica:	BUENO

#### Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO



#### Observaciones batería

SOH 100%



#### Observaciones suspensión, frenos y llantas

Pérdida de grasa por guardapolvo de eje. - -

## FGP147

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

### CLÁUSULAS DE ALCANCE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

#### Servicio: Revisión básica Autos, Revisión Básica Motos, Estudio Legal.

##### ① Alcance del servicio:

Auto/Sura realizará una revisión técnica del vehículo en condiciones estáticas, sin incluir pruebas de ruta ni dinámicas del motor. El servicio comprende:

- Inspección de la estructura del vehículo (chasis y carrocería).
- Evaluación de la efectividad de los sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión y sistema eléctrico.
- Verificación de la identificación del vehículo, incluyendo consulta en Fasecolda, RUNT, embargos y antecedentes policiales.

##### ② Limitaciones técnicas del diagnóstico:

La revisión no incluye pruebas dinámicas del motor ni determina el estado interno de sus componentes. El diagnóstico se limita a observar el desempeño de los sistemas en condiciones simuladas, sin emitir juicios sobre su vida útil ni sobre eventos pasados o futuros relacionados con el vehículo.

##### ③ No sustitución de mantenimiento:

Este servicio no reemplaza ni suple las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por el fabricante o ensamblador del vehículo. Tampoco verifica el cumplimiento de programas de

##### ④ Naturaleza no pericial del informe:

El resultado de la revisión no constituye dictamen pericial ni tiene validez como prueba judicial. No se extiende a hechos ocurridos antes o después de la fecha de la revisión.

##### ⑤ Posibles imprecisiones técnicas:

El cliente acepta que pueden existir márgenes de error en el diagnóstico, derivados de criterios técnicos del personal de Auto/Sura, fallas en los equipos o limitaciones de los sistemas de diagnóstico utilizados.

##### ⑥ Uso restringido del informe:

El diagnóstico emitido es exclusivo para el cliente que contrató el servicio y no puede ser utilizado ni invocado por terceros ajenos al presente acuerdo.

**FGP147**

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

## 7 Exoneración de responsabilidad comercial:

- Auto/Sura no participa, media ni asume responsabilidad alguna en las negociaciones, acuerdos o transacciones que puedan realizarse entre particulares respecto al vehículo objeto de revisión. El servicio prestado se limita exclusivamente a emitir una opinión técnica sobre el estado del vehículo en la fecha y hora en que se realiza la revisión.
- El diagnóstico emitido no contempla ni se extiende a modificaciones, mantenimientos, reparaciones, trámites administrativos, ni cualquier otro tipo de intervención que se realice con posterioridad a la revisión. En consecuencia, Auto/Sura no será responsable por condiciones nuevas, alteraciones o eventos que afecten el estado del vehículo después de la prestación del servicio.

## 8 Entrega del informe y aceptación del resultado:

En el momento de la entrega del informe de inspección, Auto/Sura realizará las explicaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados obtenidos durante la revisión técnica del vehículo. El cliente tendrá la oportunidad de formular preguntas y recibir información complementaria sobre el diagnóstico.

Una vez entregado el informe y realizadas las explicaciones correspondientes, se entenderá que el cliente ha recibido el resultado de la inspección a satisfacción, aceptando su contenido, alcance y limitaciones, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por aspectos ya informados y aclarados en dicho momento.

## 9 Estudio Legal del vehículo:

Auto/Sura informa para la información legal consultada del vehículo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

---

Firma del cliente