



No. DE SERVICIO **P007560000278**

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	4RUNNER (S) LIMITED (FL) TP 4000CC 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	141559
MODELO	2017	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBU4JR3H5431279
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBU4JR3H5431279
CILINDRAJE	3956	N° MOTOR	1GRB496266
ASEGURADORA	ESPERANZA FERNANDEZ AUTOMOTORES.	SUCURSAL	ESPERANZA FERNANDEZ AUTO
INTERMEDIARIO	ESPERANZA FERNANDEZ AUTOMOTORES.	CLAVE	33280381
CLIENTE	HELIA YANETH ROMERO CABEZA	IDENTIFICACIÓN	72289629

N° INSPECCION	4757750	TURNO	1
FECHA	7-Oct-2025	DOZ195	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	ESPERANZA FERNANDEZ AUTOMOTORES.		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	09008204
VALOR AUTOMÁS	\$ 176.600.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 176.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA FOCOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS, TAPIZADO SILLA CONDUCTOR FISURADO, LEVES SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA.

Revisión Visual

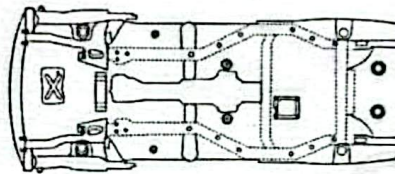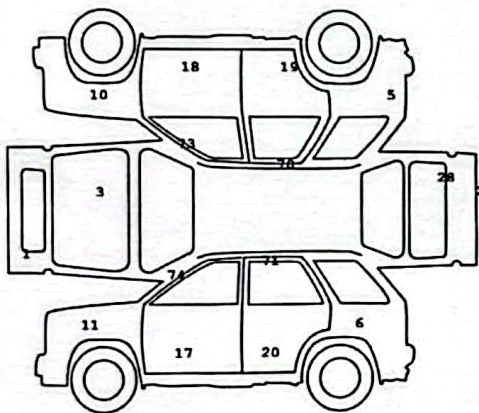

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	REPINTADO
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	REPINTADO
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO

CARROCERIA - EXTERIOR

1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3	CAPOT	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
6	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER.	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA REPARACION

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

84,00%

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
DER.	IZQ.	DER.	IZQ.	
69 %	67 %	70 %	68 %	36 %

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
30%	30%	40%	40%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
79 %	79 %


< -6 y/o > 6 (-)6(-)10--(+)+10 < -10 y/o > 10

ALINEACION

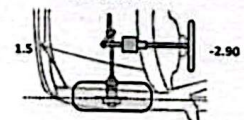

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

ALINEAR EJE DELANTERO , ALINEAR EJE TRASERO



[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Imprentas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

LUIS EDUARDO CAREY CALDERIN

FIRMA INSPECTOR:

—C—014323090

EL DOCUMENTO NO TIENE VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁTICAMENTE CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

HELIA YANETH ROMERO CABEZA

FIRMA CUENTE:

P. C. TAYLOR

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 962 - PBX: 601 626 3583



10/10/2018 10:11:07 AM

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	4RUNNER (5) LIMITED (FL) TP 4000CC 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	141559
MODELO	2017	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBU4JR3H5431279
N° MOTOR	1GRB496266	N° SERIAL	JTEBU4JR3H5431279

N° INSPECCION	4757750	TURNO	1
FECHA	7-Oct-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	ESPERANZA FERNANDEZ AUTOMOTORES		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO		

DOZ195

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS REGULAR
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO

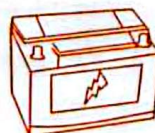

Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR NO APLICA
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO

