

Informe de peritaje básico



FQT327

Fecha

2026-08-29

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Cliente

Nombres y apellidos VALENTINA MONSALVE TORO

C.C o NIT 1001368542

Email miletoroh@hotmail.com

RESULTADO DEL SERVICIO

✓ APROBADO



Información del vehículo

Marca: MAZDA

Línea: 2 [2] GRAND TOURING - TP 1500CC 6AB TC

Modelo: 2019

Clase de vehículo: AUTOMOVIL

Código fasecolda: 05601155

Cilindraje: 1496

Tipo de combustible: GASOLINA

Accesorios:

Vencimiento RTM: 2026-09-16

Vencimiento 2026-09-21

Valor asegurado: 74,100,000

Kilometraje: 80052

Resumen

✓ X

Toma de imágenes

● ○

Estudio Legal

● ○

Carrocería

● ○

Inferior

● ○

Suspensión, Frenos y Llantas

● ○

Batería

● ○

Interior Elementos Eléctricos

● ○

Historial de servicios

SERVICIO

KILOMETRAJE

FECHA

Peritaje Básico

80052

2026-08-29

Informe de peritaje básico



FQT327

Fecha


2026-08-29

Sede


AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

Características del vehículo
Estudio legal vehicular

Marca:	MAZDA
Línea:	2
Modelo:	2019
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	P540470608
Chasis:	3MDDJ2HAAKM209660
VIN:	3MDDJ2HAAKM209660
Color:	BLANCO NIEVE PERLADO
Tipo de caja:	NO REPORTADO
Cilindraje:	1496
Nombre de propietario:	VALENTINA MONSALVE TORO
Fecha de Matrícula:	2018-09-18
Fecha de registro:	1
Histórico Propietarios:	1
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	0
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	HATCH BACK
Fasecolda:	05601155
Organismo tránsito:	NO REPORTADO

Limitaciones a la propiedad
(Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones

PLACAS FISICAS CON DETERIORO, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// PRESENTA RECLAMACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS A LA FECHA. OTROS AVISADOS 681.317 PPD AVISADOS \$ 891.814 SURA. RC Cerrado \$ 5.516.022, 19/08/2021 SURA.

FQT327

Fecha

2026-08-29

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones



Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN - REMOVIDO
Estribo izquierdo:	BIEN REPARADO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	REPINTADO PARCIAL
Puerta trasera izquierda:	BIEN REPARADO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	REPINTADO - RAYADO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	REMOVIDO - REPINTADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	BIEN REPARADO - MAL REPINTADO
Estribo derecho:	MAL REPARADO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	BIEN REPARADO - MAL REPINTADO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	MAL REPARADO - DESCUADRADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BIEN REPARADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	BIEN REPARADO
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Bocales:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO - RAYADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	REPINTADO

Parte trasera

Compuerta:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO - RAYADO

FQT327

Fecha

2026-08-29

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	80052
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO



Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico



FQT327

Fecha

2026-08-29

Sede

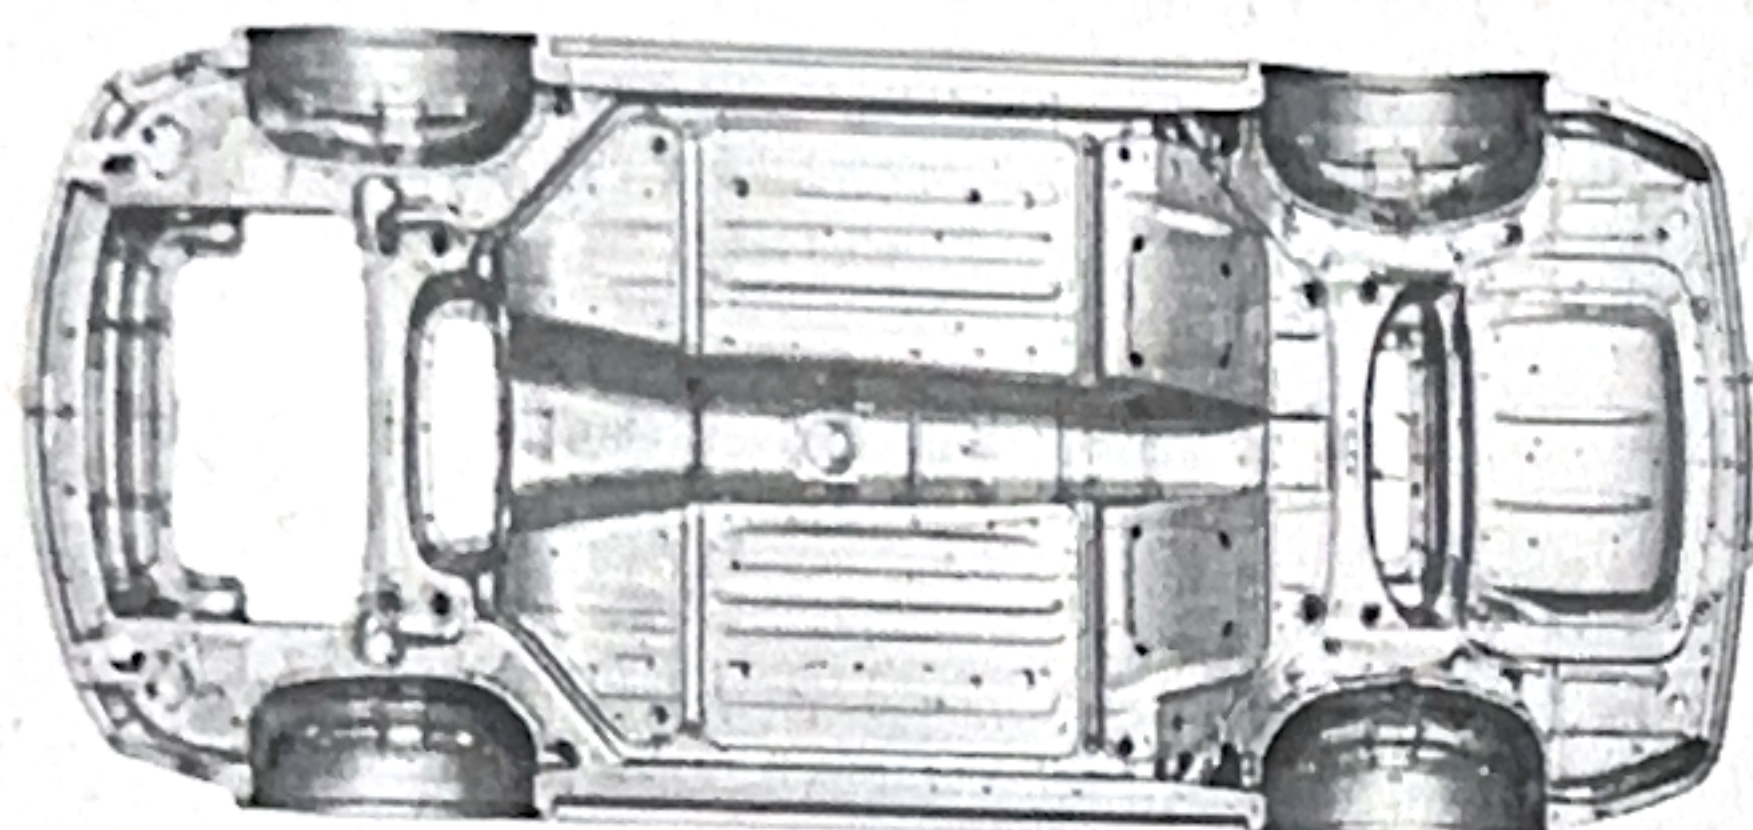
AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Chasis



Observaciones inferior

Correa de accesorios con principio de cuarteo

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico



FQT327

Fecha

2026-08-29

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO TIENE
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	NO TIENE
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	21-40
Pastas traseras derechas:	NO TIENE
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	21-40
Pastas traseras izquierdas:	NO TIENE
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulicaeléctrica:	BUENO

Batería

Batería12v:	MALO
Comprobación de carga:	MALO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

SOH 71%



Observaciones suspensión, frenos y llantas