



No. DE SERVICIO **P034560002434**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	JETTA (S) TRENDLINE MY 2000CC CT FE	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	99143
MODELO	2013	COLOR	NEGRO PROFUNDO PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VW151AJ6FM252700
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	3VW151AJ6FM252700
CILINDRAJE	1984	N° MOTOR	CBP649842
ASEGURADORA	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS	SUCURSAL	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS
INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS	CLAVE	901523739
CLIENTE	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS	IDENTIFICACIÓN	901523739

N° INSPECCION	4959298	TURNO	00	IAZ346
FECHA	10 Feb 2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES			
SOLICITADO POR	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO			
VALOR MERCADO	5 35.400.000	COD. FASECOLDIA	99201119	
VALOR AUTOMÁS	5 34.900.000	VALOR FASECOLDIA	5 35.400.000	
VALOR ACCESORIOS	5 170.001			
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA SUMIDOS Y ARYONES EN CARROCERIA Y PARTES BAJAS, DEPOSITO DE REFRIGERANTE REGULAR, SE SUGUIERE CAMBIO DE LLANTAS YA QUE ESTA EN EL TOPE LABORADO DEL FABRICANTE.

Revisión Visual

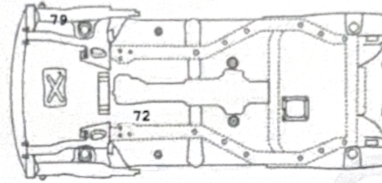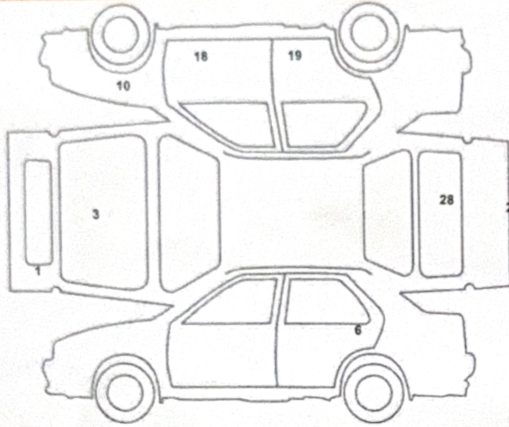

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
 IZQ. DER.	 IZQ. DER.	
% %	% %	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 92,50 %

72	CLUNA MOTOR	REGULAR
79	TRAVIESA/FONTAL INFERIOR	RAYON

CARROCERIA - EXTERIOR 95,50%

1	BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2	BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
3	CAPOT	BIEN REPINTADO
6	COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	MAL REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL IZQ.	DEL DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
10%	10%	20%	30%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
%	%

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10 <-> (+)6(+10 < -10 y/o > 10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

--	--	--

PINTURA 94,00%

38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS
----	-----------------	-----------------

ALINEACION

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR