

Informe de peritaje básico



KPU191

Fecha


2026-07-09

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

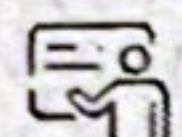


Cliente

Nombres y apellidos AUTODEALER ANTIOQUIA S.A.S

C.C o NIT 9012142471

Email autodealermuellin@gmail.com



Información del vehículo

Marca: KIA

Línea: RIO VIBRANT [FL] - MT 1400CC 5P R

Modelo: 2022

Clase de vehículo: AUTOMOVIL

Código fasecolda: 04601315

Cilindraje: 1368

Tipo de combustible: GASOLINA

Accesorios:

Vencimiento RTM: NO REPORTADO

Vencimiento 2026-10-08

Valor asegurado: 60,300,000

RESULTADO DEL SERVICIO

✓ APROBADO

Resumen

	✓	✗
Toma de imágenes	●	○
Estudio Legal	●	○
Carrocería	●	○
Inferior	●	○
Suspensión, Frenos y Llantas	●	○
Batería	●	○
Interior Elementos Eléctricos	●	○



Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA.
SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE
IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE
EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR
LIMITACION// PPD AVISADOS \$ 3.904.279, 2022/01/22.,
Luz de freno derecha mala., Mala entonación en
aplicación de pintura., SOH 100%.

Informe de peritaje básico



KPU191

Fecha


2026-07-09

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10


Servicio

PERITAJE BÁSICO



Características del vehículo Estudio legal vehicular

Marca:	KIA
Línea:	RIO
Modelo:	2022
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	G4LCME703355
Chasis:	3KPA351AANE408522
VIN:	3KPA351AANE408522
Color:	ROJO
Tipo de caja:	MANUAL
Cilindraje:	1368
Nombre de propietario:	DIEGO ALEJANDRO OROZCO GOMEZ
Fecha de Matrícula:	2021-09-29
Fecha de registro:	1
Histórico Propietarios:	1
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	0
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	HATCH BACK
Fasecolda:	04601315
Organismo tránsito:	MANUAL



Limitaciones a la propiedad (Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones


SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// PPD AVISADOS 3.904.279, 2022/01/22.

Informe de peritaje básico



KPU191

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-09	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

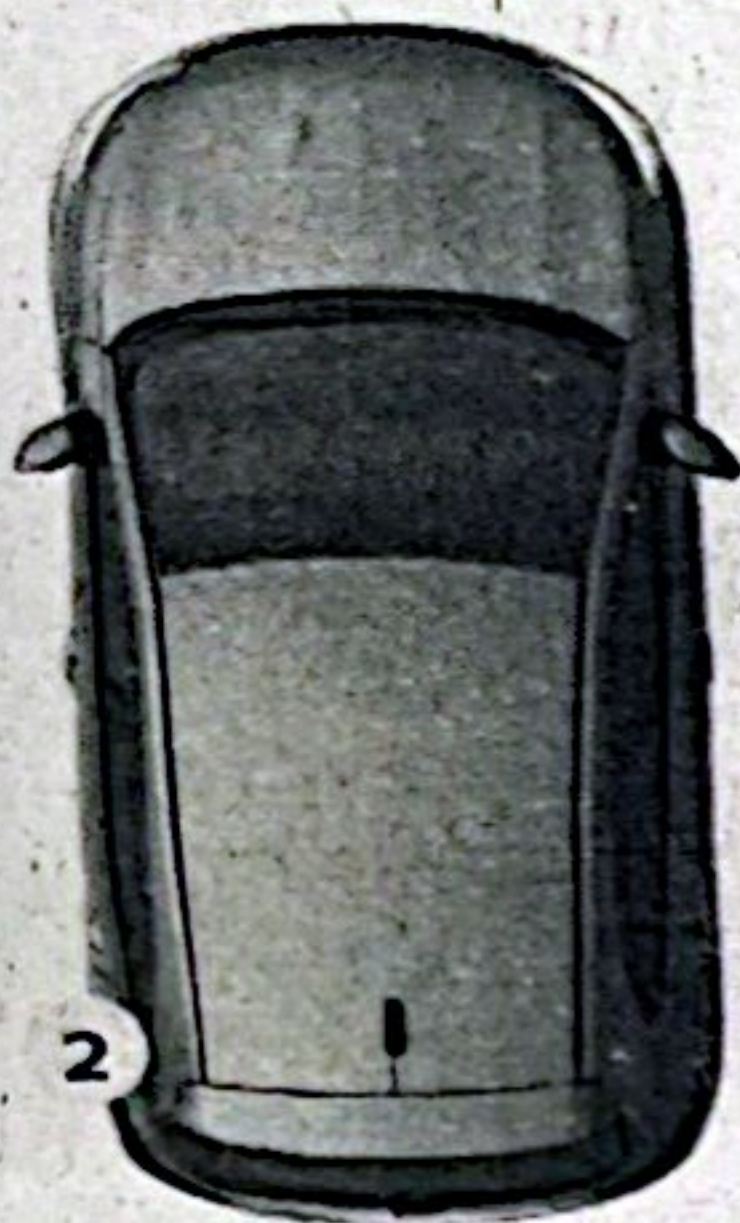

Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Mala entonación en aplicación de pintura.

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	SUMIDO - RAYADO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	RAYADO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BUENO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	NO TIENE

Lado derecho

Costado derecho:	GOLPE LEVE
Estribo derecho:	BIEN REPARADO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	RAYADO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	REMOVIDO - MAL REPINTADO - SUMIDO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	RAYADO - SUMIDO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	NO TIENE

Parte frontal

Capó:	BUENO
Antena:	TIENE
Capota:	SUMIDO
Boceles:	NO TIENE
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	RAYADO - REPINTADO PARCIAL - MAL REPINTADO

KPU191

Fecha


2026-07-09

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

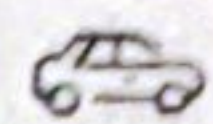

Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	MALO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	42953
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

Observaciones interior y elementos eléctricos

Luz de freno derecha mala.

Informe de peritaje básico



KPU191

Fecha


2026-07-09

Sede


AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

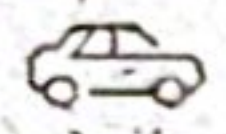

Chasis

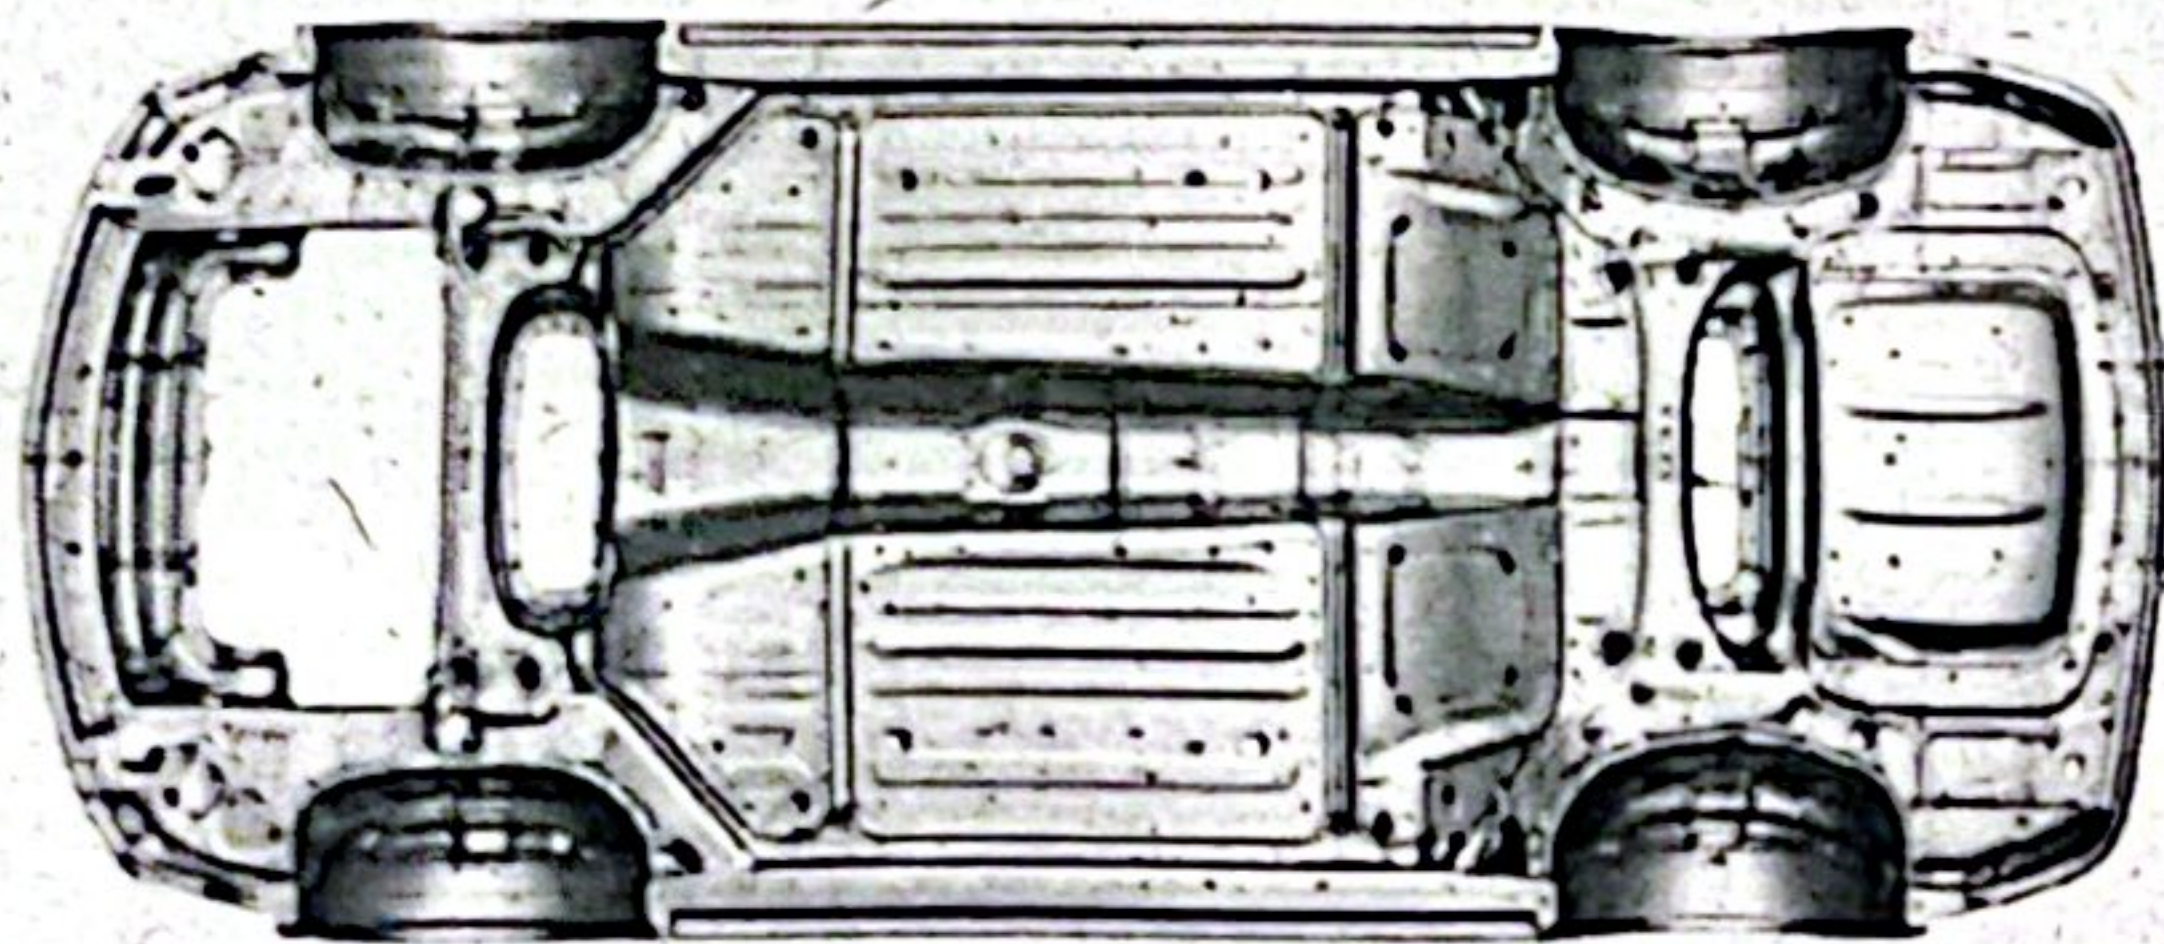

Observaciones inferior

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	NO TIENE

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico



KPU191

Fecha


2026-07-09

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines: RAYADO

Guárdapolvo de ejes: BUENO

Bujes tijera derecha: BUENO

Disco trasero derecho: REVISAR

Bujes tijera izquierda: BUENO

Tijera trasera derecha: NO TIENE

Disco delantero derecho: REVISAR

Disco trasero izquierdo: REVISAR

Esfera de tijera derecha: BUENO

Llantas traseras derecha: 41-60

Pastas traseras derechas: REVISAR

Tijera delantera derecha: BUENO

Tijera trasera izquierda: NO TIENE

Disco delantero izquierdo: REVISAR

Esfera de tijera izquierda: BUENO

Pastas delanteras derecha: REVISAR

Bujes barra estabilizadora: BUENO

Llantas delanteras derecha: 21-40

Llantas traseras izquierda: 41-60

Pastas traseras izquierdas: REVISAR

Terminal delantera derecha: BUENO

Tijera delantera izquierda: BUENO

Llantas delanteras izquierda: 21-40

Pastas delanteras izquierdas: REVISAR

Terminal delantera izquierda: BUENO

Guardapolvo de caja de direccion: BUENO

Direccion hidráulicaeléctrica: BUENO

Batería

Batería12v: BUENO

Comprobación de carga: BUENO

Terminales de conexión: BUENO



Observaciones batería

SOH 100%



Observaciones suspensión, frenos y llantas