

CERTIFICADO



www.colserauto.com

FECHA:	2/05/2025	PLACA:	KZY299
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	1012805235	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2022
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09021084	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-C918509	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJKB3CD1N1636199	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJKB3CD1N1636199	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	25087		
ENVIADO A			




ASEGURADORA	
SUCRASAL	
INTERMEDIARIO	Clave:
NOMBRE	JESUS SANTIAGO HERRERA
IDENTIFICACION	1020828053 Edad:
DIRECCION	CL 143 58C 41
PROFESION	OTROS Tel: 3105563861
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 178.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 173.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 850.000

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	93%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	Deficiente	60%	Aceptable	90%	Optimo	100%
----	------------	-----	-----------	-----	--------	------

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

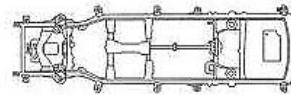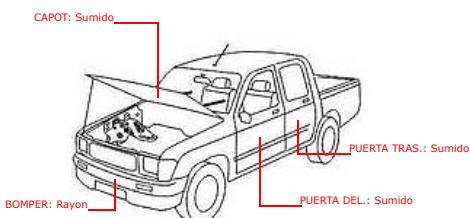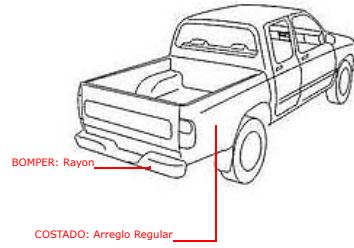

Observaciones: SE SUGIERE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE FRENOS, DIRECCION, COMPONENTES INTERNOS DE CAJA DE VELOCIDADES(LEVE SOBRESALTO) Y SUSPENSION, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE CADA COMPAÑIA,SUMIDOS Y RAYONES EN LATONERIA, VERIFICAR LABRADO DE LLANTAS SE SUGIERE SUSTITUCION, , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="radio"/> OPCIONAL <input type="checkbox"/> NO TIENE			
RADIO			
RADIO CON UNIDAD CD			
EQUALIZADOR			
CAJA DE CD'S			
PLANTA			
PARLANTES			
TWITTER			
VIDRIOS ELECTRICOS			
PELICULA DE SEGURIDAD			
DESEMΠANADOR			
ESPEJO RETROVISOR			
ESPEJOS ELECTRICOS			
PLUMILLA TRASERA			
BLOQUEO CENTRAL			
3er. STOP			
DIRECCION ASISTIDA			
DIRECCION HIDRAULICA	X	✓	X
AIRE ACONDICIONADO	X	✓	X
LLANTAS	X		X
COPAS	X		X
RINES			
AMPLIFICACIONES			
ALARMA			
RELOJ			
GINTURONES DE SEGURIDAD		●	
ENCENDIDOS		✓	
TAPICERIA DE CUERO		X	
EXPLODADORES		✓	
PORTA EQUIPAJE		✓	
TECHO CORREDIZO		X	
SPOILER		✓	
OTROS		X	

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	9	\$ 0
CARPAS	OPCIONAL NA	1	\$ 250.000
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	\$ 400.000
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0


DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

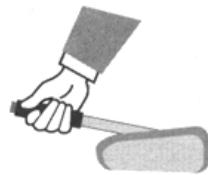

RUEDAS TRASERAS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

A L I N E A C I O N Y L L A N T A S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Acceptable	Optimo

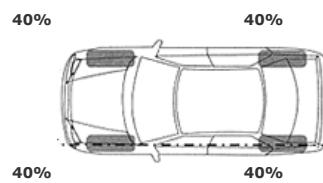

VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

MARCA TOYOTA



2/05/2025

CLASE **PICKUP DOBLE CAB**



2/05/2025

TIPO HILUX [8] [2 FL]



2/05/2025

A dark-colored Toyota SUV is positioned in the center of a modern service bay. The vehicle's front grille features the iconic Toyota emblem. The license plate on the front bumper reads "KZY-299". The background shows a clean, spacious workshop area with other vehicles and equipment, indicating a professional automotive service environment.

2/05/2025



2/05/2025



2/05/2025



FECHA: 2/05/2025

PLACA:

KZY299

ATENDIDO PARA: Particular

No.INSPECCION: 1012805235

ROMBO:

1

CENTRO DE INSPECCION: CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS

ASEGURABLE: No Aplica

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2022
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09021084	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-C918509	NACIONALIDAD ARG	
No. CHASIS	8AJKB3CD1N1636199	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJKB3CD1N1636199	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	25087		

ASEGURADORA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO	Clave		
NOMBRE	JESUS SANTIAGO HERRERA		
IDENTIFICACION	1020828053	Edad	
DIRECCION	CL 143 58C 41		
PROFESION	OTROS	Tel	3105563861
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 178.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 173.400.000		
V/R ACCESORIOS			

SE SUGIERE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE FRENOS, DIRECCION, COMPONENTES INTERNOS DE CAJA DE VELOCIDADES(LEVE SOBRESALTO) Y SUSPENSION, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE CADA COMPAÑIA, SUMIDOS Y RAYONES EN LATONERIA, VERIFICAR LABRADO DE LLANTAS SE SUGIERE SUSTITUCION, , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,



ACCESORIOS

FECHA:	2/05/2025	PLACA:	KZY299
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	1012805235	ROMBO:	1
CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS			
ASEGURABLE: No Aplica			

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2022
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	CARROceria	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09021084	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-C918509	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJKB3CD1N1636199	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJKB3CD1N1636199	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	25087		
ENVIADO A			

ASEGURADORA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO		Clave	
NOMBRE	JESUS SANTIAGO HERRERA		
IDENTIFICACION	1020828053	Edad	
DIRECCION	CL 143 58C 41		
PROFESION	OTROS	Tel	3105563861
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 178.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 173.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 850.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	200000.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	9	0.00
CARPAS	OPCIONAL NA	1	250000.00
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	400000.00
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	0.00

MIGUEL ANDREY ABRIL COBOS

FIRMA CLIENTE: _____

INSPECTOR:

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

**PERITAJE
COMERCIAL**



www.colserauto.com

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09021084	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-C918509	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJKB3CD1N1636199	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJKB3CD1N1636199	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	25087

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpia vidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	2/05/2025	PLACA:	KZY299
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular	
No.INSPECCION:	1012805235
ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS

ASEGURABLE: No Aplica

NOMBRE	JESUS SANTIAGO HERRERA
IDENTIFICACION	1020828053
DIRECCION	CL 143 58C 41
TELEFONO	3105563861
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 178.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 173.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 850.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañ / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

DATOS



MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	HILUX
MODELO	2022
NACIONALIDAD	ARG
COLOR	GRIS
CLINDRAJE	2393

No.MOTOR
2GD-C918509No.SERIE
8AJKB3CD1N1636199No.CHASIS
8AJKB3CD1N16361

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

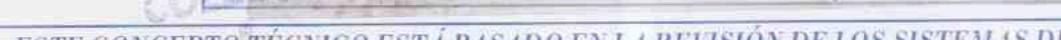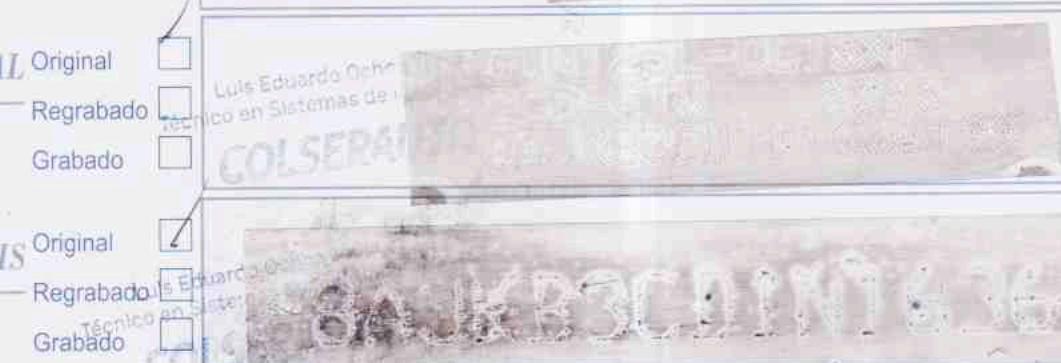MOTOR Original Regrabado Grabado SERIAL Original Regrabado Grabado CHASIS Original Regrabado Grabado 

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma _____
Agente (R) _____
Técnico en identificación de automotores

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Firma Cliente
C.C.

Bogotá Morato: Calle 38A # 69C - 15 / PBX: (571) 7452121 / FAX: (571) 271
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702.2326 - Bogotá Américas: Calle 17
Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53
PBX: (575) 368.6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Carrera 30 # 30 - 4
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Bucmilo S.A. Com

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 390741

Fecha Expedición: 2 5 2025 Hora: 8:52 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10032169958

Clase vehículo

CAMIONETA

Organismo tránsito

SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

Tipo de servicio

Particular

Estado del vehículo

ACTIVO

Fecha matrícula

1/28/2022

PLACA

KZY299

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AJKB3CD1N1636199

Número VIN

8AJKB3CD1N1636199

Número de motor

2GD-C918509

Número de chasis

8AJKB3CD1N1636199

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

TOYOTA

Línea

HILUX

Modelo

2022

Color

GRIS METALICO

Cilindraje

2393

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

0

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

564

Peso bruto vehicular

2910

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1189

Número de registro

398827627

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor**Número regrabación chasis****Número regrabación serie****Número regrabación VIN****Tiene prenda**

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

439

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/12/2025

Fecha vencimiento

3/12/2026

Fecha vigencia

3/13/2025

Número póliza

3600041383

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/28/2024

Fecha vencimiento

2/28/2025

Fecha vigencia

2/29/2024

Número póliza

87700992

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/4/2023

Fecha vencimiento

2/4/2024

Fecha vigencia

2/5/2023

Número póliza

85060363

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/27/2022

Fecha vencimiento

1/27/2023

Fecha vigencia

1/28/2022

Número póliza

82805608

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
MISAEI FARFAN BARACALDO	Cédula Ciudadanía	79562725	1/28/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
241258142	7/4/2024	AUTORIZADA	SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
168293258	1/28/2022	AUTORIZADA	SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	02/05/2025	Hora:	08:09

Aspecto del Vehículo

Placa:	KZY299
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX [8] [2 FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2393
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	JESUS SANTIAGO HERRERA
Id Solicitante:	1020828053
Fecha Informe:	02/05/2025
Centro de Validación:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJKB3CD1N1636199
Número de Serie:	8AJKB3CD1N1636199
Número de motor:	2GD-C918509
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante


CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

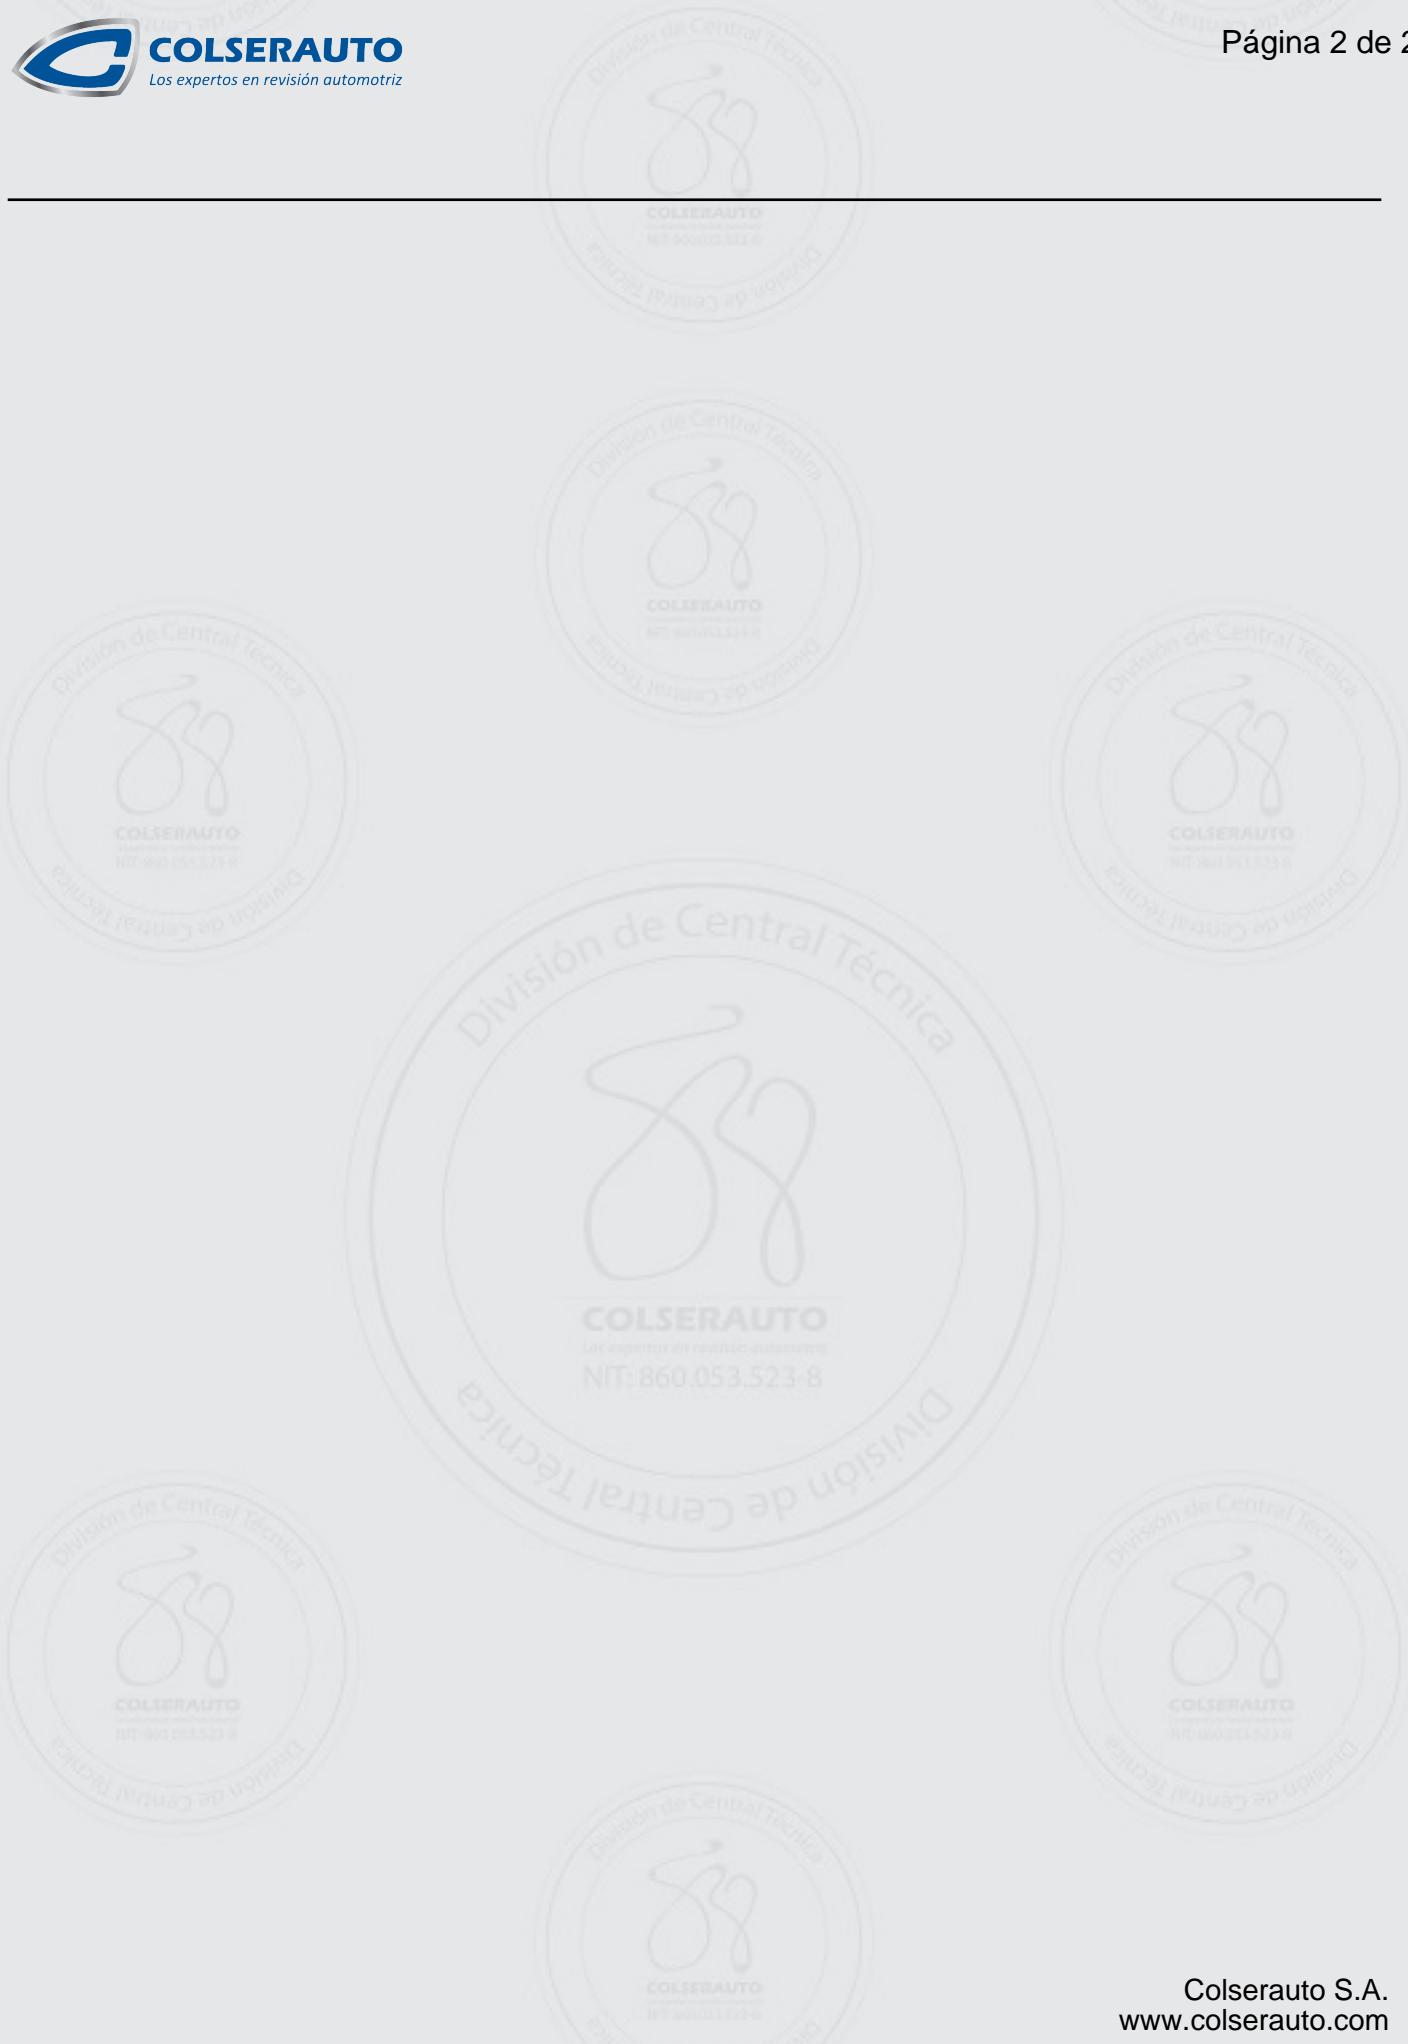

Informe de diagnóstico

THINKCAR

SN: 960689800357

Tiempo: 05/02/2025 08:19:28

Nombre del cliente: N/A

Nombre del técnico: N/A

Nombre de tienda: Colserauto	Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A	País: Colombia
Estado: N/A	Ciudad: Bogotá
Dirección 1: N/A	Dirección 2: N/A

Hacer: TOYOTA	Modelo: Hilux
Año: 2022	Número de bastidor: 8AJKB3CD1N1636199
Cuentakilómetros: 25086.00 millas	Número de licencia: N/A

Pre-reparación

05/02/2025
08:19:28

Sistema (16)	Estado (1)
EOBD/OBD II	Sin culpa

ECMTCM (Motor y Transmisión)	Sin culpa
CCS (Control de Crucero)	Sin culpa
ABS (Control de Frenos)	Sin culpa
PPS (Dirección Asistida Progresiva)	Sin culpa
SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	Sin culpa
AC (Aire Acondicionado)	Sin culpa
FWD (Tracción a las Cuatro Ruedas)	Sin culpa
CM (Medidor de Combinación)	Sin culpa
HAL (HL Autonivelación)	Sin culpa
ES (Entrada y Arranque)	Sin culpa
CGW (Gateway Central)	Sin culpa
PSC (Control de Fuente de Alimentación)	Sin culpa
SC (Control de Inicio)	Sin culpa
NS (Sistema de Navegación)	Falla 1
CS (Sonar de Despeje)	Sin culpa

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
NS (Sistema de Navegación)	C1622	Cámara trasera desconectada	HISTORIA

Protocolo



Batería/Corriente del motor de arranque

7.90 17.11.2023 ()

Orden

Fecha 02.05.2025 09:13:04

Cliente

Empresa

COLSERAUTO SA
CALLE 17 # 43 - 60
BOGOTA

Tel

Tel

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo

Make

TOYOTA

Model

Hilux 2.4

Código del motor

2GDFTV

Placa del vehículo

Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -

Número de identificación del vehículo

KZY299

kilometraje

8AJKB3CD1N1636199

Operador

25087

ANDRES MENDOZA


Prueba: Batería/Corriente del motor de arranque

Batería/Corriente del motor de arranque

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
Resistencia batería interna	mΩ	---	6.6	4.9
tensión CH1 máx.	V	---	---	12.8
tensión CH1 mín.	V	---	---	8.3
temperatura	°C	---	---	18.8
Consumo de potencia	kW	---	---	-1.74
corriente CH2 max	A	---	---	6
corriente CH2 min	A	---	---	-929
CCA(SAE)	A	---	---	720

Batería/Corriente del motor de arranque

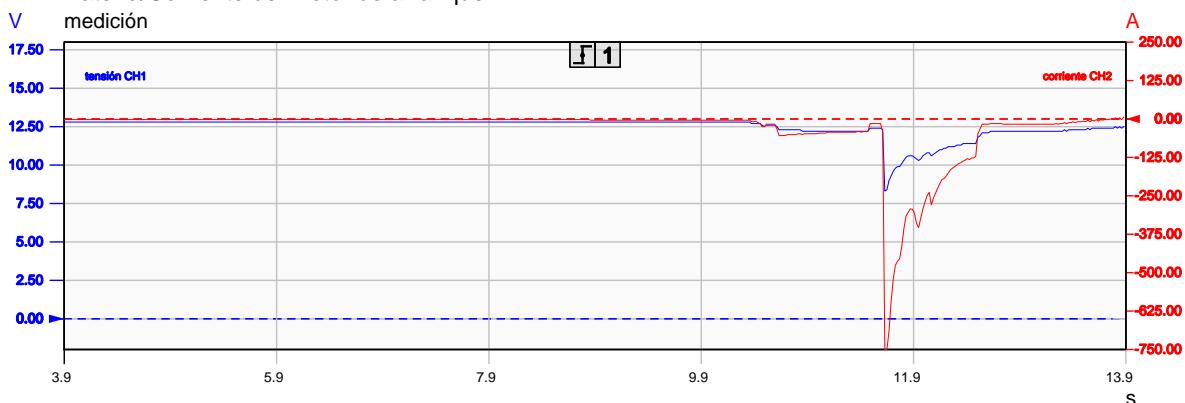

Resumen

Batería/Corriente del motor de arranque

OBJETIVO DE LA PRUEBA MOTOR DE ARRANQUE: Esta prueba determina el estado actual de la batería y el funcionamiento del motor de arranque; no es posible cuantificar la vida útil de la batería ya que esto depende del número de ciclos de carga y descarga, además de determinar los desgastes internos del motor de arranque y su vida útil de funcionamiento.

Voltaje de batería máximo 12,8

voltaje de batería mínimo 8,3

RESULTADO DE LA PRUEBA: BATERIA PARA CARGA

1. Batería presenta valores de voltaje bajos.

2. De acuerdo a los resultados obtenidos La tensión mínima no debe de ser inferior a 9 voltios y la máxima no debe ser inferior a 12,2 voltios.

3. Realizar mantenimiento a la batería en carga lenta, necesaria para mantener su voltaje nominal, garantizando el funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos del vehículo.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

Protocolo

alternador

7.90 17.11.2023 ()

Orden

Fecha 02.05.2025 09:14:06

Cliente

Empresa

COLSERAUTO SA
CALLE 17 # 43 - 60
BOGOTA

Tel

Tel

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo


Make	TOYOTA
Model	Hilux 2.4
Código del motor	2GDFTV
Placa del vehículo	Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -
Número de identificación del vehículo	KZY299
kilometraje	8AJKB3CD1N1636199
Operador	25087
	ANDRES MENDOZA

Prueba: alternador

alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	660
tensión de batería	V	---	---	13.8
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	3.2
ondulación	%	---	---	0.49

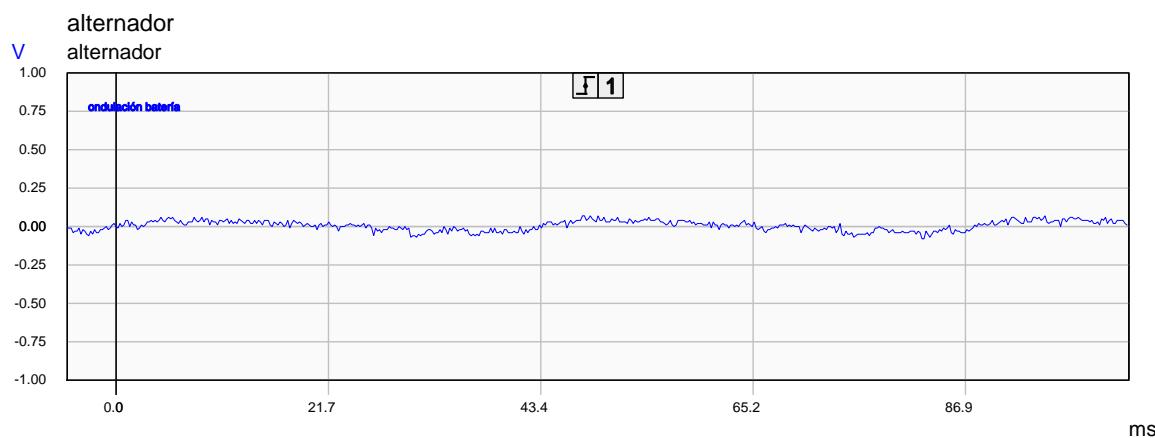


alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	1030
tensión de batería	V	---	---	13.9


cte. generador CH2/1000A	A	---	---	3.5
ondulación	%	---	---	0.89

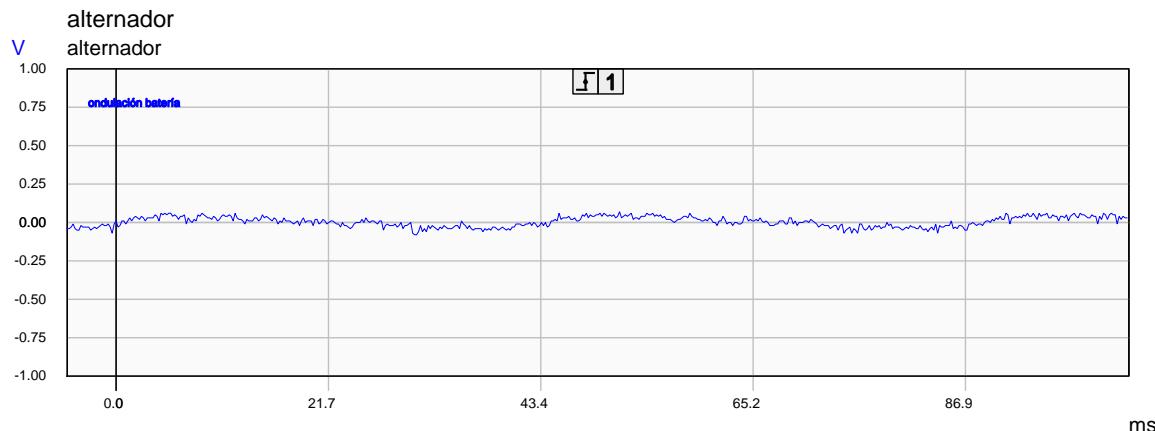

alternador

medición 1


Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	1030
tensión de batería	V	---	---	13.9
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	3.5
ondulación	%	---	---	0.89

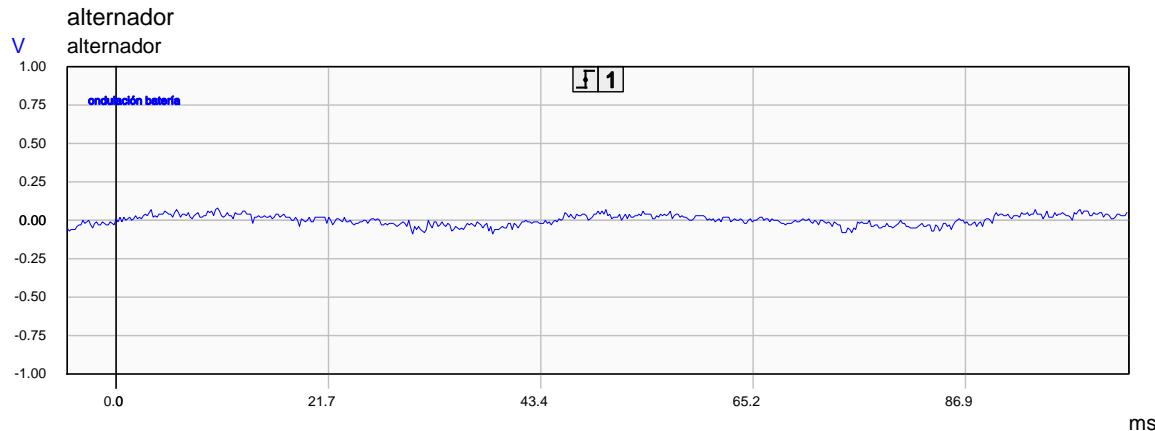

alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	1070
tensión de batería	V	---	---	13.8
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	2.9
ondulación	%	---	---	0.88

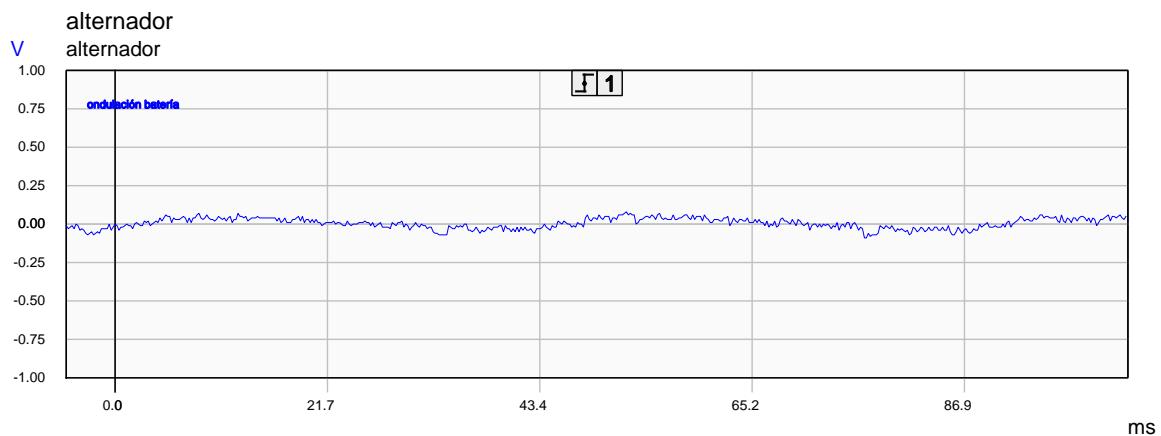

Resumen

alternador

OBJETIVO DE LA PRUEBA DEL ALTERNADOR: En esta prueba se valida el funcionamiento de los componentes eléctricos del alternador, mediante la representación grafica de su funcionamiento, tomada de un osciloscopio; en este diagnostico no es posible validar desgastes mecánicos, como rodamientos, correa, patín tensor y demás elementos de transmisión mecánica.

1. Sistema de carga y alternador en funcionamiento normal, valores de voltaje y corriente dentro parámetros.
2. Importante validar mantenimiento al alternador y sistema de carga de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

Protocolo



Batería/arrancad./compresión

7.90 17.11.2023 ()

Orden

Fecha 02.05.2025 09:15:13

Cliente

Empresa

COLSERAUTO SA
CALLE 17 # 43 - 60
BOGOTA

Tel

Tel

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo

Make

TOYOTA

Model

Hilux 2.4

Código del motor

2GDFTV

Placa del vehículo

Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -

Número de identificación del vehículo

KZY299

kilometraje

8AJKB3CD1N1636199

Operador

25087


ANDRES MENDOZA


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	254
temperatura aceite	°C	---	---	18.6
tensión de batería	V	---	---	10.9
corriente reposo CH2	A	---	---	-202.3

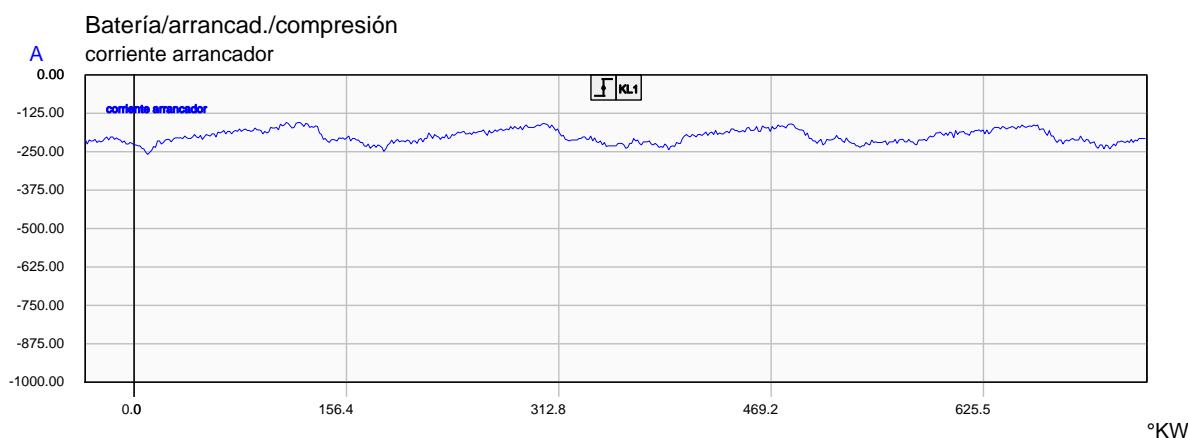

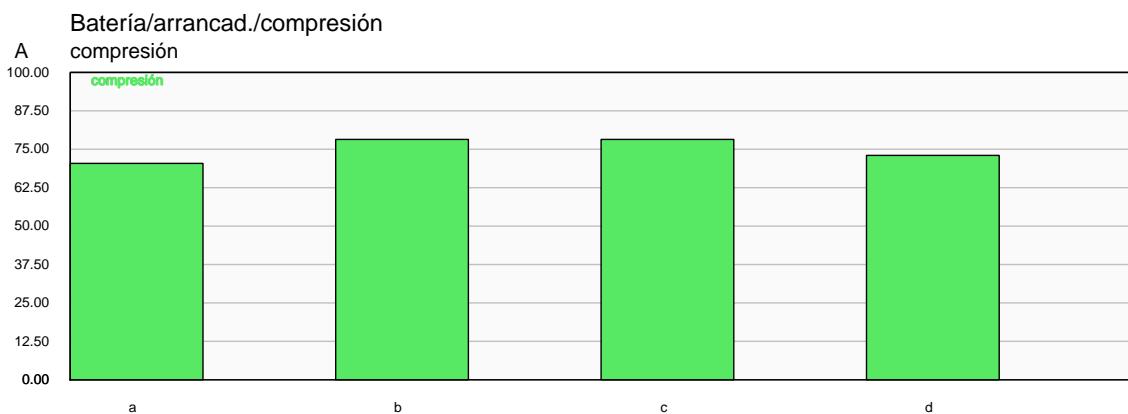

Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESIÓN RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 70,4 - 78,2 - 78,2 - 73 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 7,8 Amperios equivalente al 10%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

Protocolo



Batería/arrancad./compresión

7.90 17.11.2023 ()


Orden	Fecha	02.05.2025 09:15:13
Cliente	Empresa	
	COLSERAUTO SA	
	CALLE 17 # 43 - 60	
	BOGOTA	
Tel	Tel	
Fax	Fax	
Email	Email	
Vehículo		
Make	TOYOTA	
Model	Hilux 2.4	
Código del motor	2GDFTV	
Placa del vehículo	Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -	
Número de identificación del vehículo	KZY299	
kilometraje	8AJKB3CD1N1636199	
Operador	25087	
	ANDRES MENDOZA	


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	254
temperatura aceite	°C	---	---	18.6
tensión de batería	V	---	---	10.9
corriente reposo CH2	A	---	---	-202.3

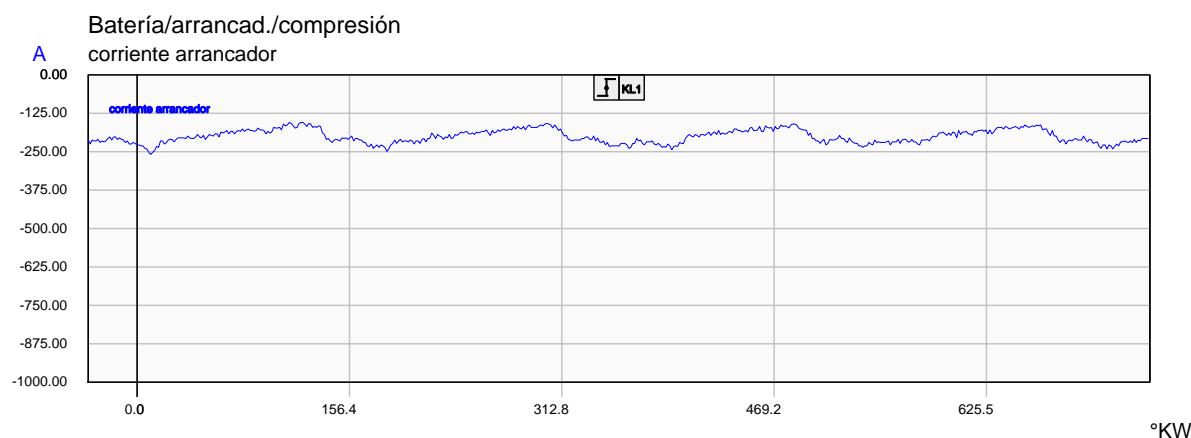

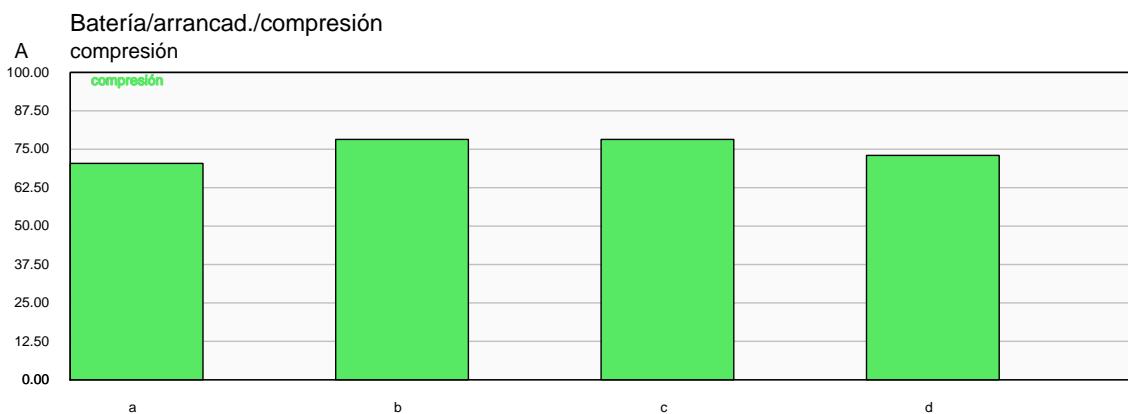

Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESIÓN RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 70,4 - 78,2 - 78,2 - 73 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 7,8 Amperios equivalente al 10%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada