

No. DE SERVICIO

P034065019583


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	FORD	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	FIESTA (6) SPORTBACK MT 1600CC 4P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	164593
MODELO	2013	COLOR	BLANCO OXFORD
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	DM217180
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	3FADP4BJ0DM217180
CILINDRAJE	1597	N° MOTOR	DM217180
ASEGURADORA	AUTOCONFIAR.	SUCURSAL	AUTOCONFIAR
INTERMEDIARIO	AUTOCONFIAR.	CLAVE	98551950
CLIENTE	AUTOCONFIAR.	IDENTIFICACIÓN	98551950

N° INSPECCION	4661363	TURNO	25
FECHA	8-Jul-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	AUTOCONFIAR.		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos + LTA		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	03001124
VALOR AUTOMÁS	\$ 31.600.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 31.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 740.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; CARTERA CONDUCTOR MALA
FUGA DE ACEITE MOTOR
FUGA ACEITE CAJA DE CAMBIOS
RETROVISOR IZQUIERDO FLOJO
TAPICERÍA TECHO REGULAR
GUARNESIDOS DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA SILLAS MALAS



Revisión Visual

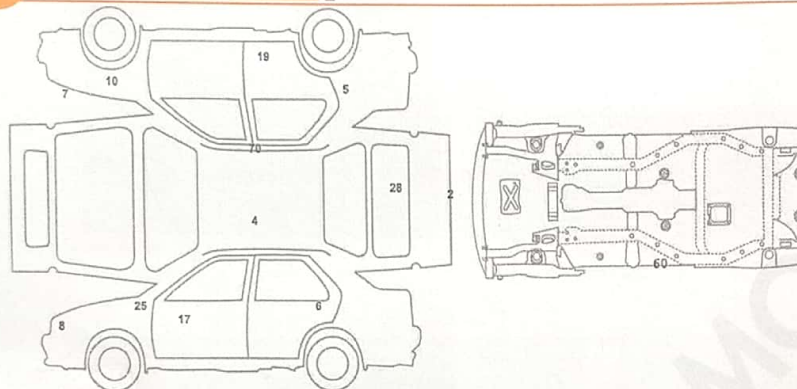

Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

60 ESTRIBO DERECHO
70 LARGUERO CAPOTA DERECHO

91,60 %
DEF. MEDIA
SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

2 BOMPER TRASERO
4 CAPOTA
5 COSTADO DERECHO
6 COSTADO IZQUIERDO
7 FAROLA DERECHA
8 FAROLA IZQUIERDA
10 G/FANGO DEL DERECHO
17 PUERTA DEL IZQ.
19 PUERTA TRASERA DER.
25 RETROVISOR IZQ.
28 TAPA BAUL/COMPUERTA

80,70%
REGULAR
SUMIDO
MAL REPINTADO
MALA REPARACION
RAYADO
RAYADO
MAL REPINTADO
MAL REPINTADO
MALA REPARACION
REGULAR
SUMIDO

FUGA DE FLUIDOS

29 FUGA ACEITE CAJA SI
30 FUGA ACEITE MOTOR SI

80,00%

PINTURA

36 IMPUREZAS
38 PIEL DE NARANJA
39 DIFERENTES TONOS DE PINTURA
861 REPINTADO PARCIAL

78,00%
DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
DER. 46 % IZQ. 52 %	DER. 44 % IZQ. 42 %	27 %

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
40%	60%	30%	30%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
97 %	92 %

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10... (+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

CHASIS

SERIAL

MOTOR

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

Misael A Tejada
MISAEAL ALEJANDRO TEJADA RESTREPO

FIRMA INSPECTOR:

CC-1026155085

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

AUTOCONFIAR.

CC 98551950

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio¹ en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - **servicioalcliente@automas.com.co**

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	4661363	TURNO	25	HGV185
MARCA	FORD	TIPO PINTURA	METALIZADA	FECHA	8-Jul-2025			
TIPO	FIESTA (6) SPORTBACK MT 1600CC 4P	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10			
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	164593	SOLICITADO POR	AUTOCONFIAR.			
MODELO	2013	COLOR	BLANCO OXFORD	SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos + LTA			
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	DM217180					
N° MOTOR	DM217180	N° SERIAL	3FADP4BJ0DM217180					

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES SI
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL SI



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE BAJO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS MALO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS MALO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUIJES ESTABILIZADORA REGULAR
- BUIJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES MALO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo