

No. DE SERVICIO **P034207044486**


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	COROLLA (12) (FL) XE-4 HYBRID TP 1800CC 7 A	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	95538
MODELO	2023	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BRBZ3BE2P4035532
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	9BRBZ3BE2P4035532
CILINDRAJE	1798	N° MOTOR	2ZR2P62576
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CAMILO CHAVARRIA	IDENTIFICACIÓN	1193244935

N° INSPECCION	4748642	TURNO	1
FECHA	29-Sep-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	CAMILO CHAVARRIA		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 112.800.000	COD. FASECOLD	09001145
VALOR AUTOMÁS	\$ 112.800.000	VALOR FASECOLD	\$ 112.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 490.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

LKP234

NOVEDADES DE INSPECCIÓN: NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA PARTES BAJAS SUCIAS RAYADAS, AUSENCIA TAPA PLASTICA TIRO DE ARRASTRE, VEHICULO SE INSPECCIONA SUCIO EN TOTAL CARROCERIA, ESTRIBOS PLASTICOS RAYADOS

Revisión Visual

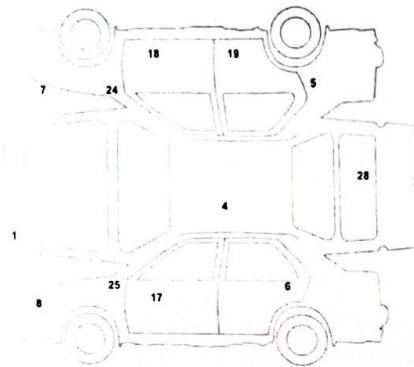

Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
39 %	43 %	48 %	56 %	24 %

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

88,00%

1 BOMPER DELANTERO	REGULAR
2 BOMPER TRASERO	REPINTADO
4 CAPOTA	BUENA REPARACION
5 COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6 COSTADO IZQUIERDO	RAYON
7 FAROLA DERECHA	RAYADO
8 FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
17 PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
18 PUERTA DELANTERA DER	RAYON
19 PUERTA TRASERA DER	SUMIDO
20 PUERTA TRASERA IZQ	RAYON
24 RETROVISOR DER.	RAYON
25 RETROVISOR IZQ.	REGULAR
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL IZQ.	DEL DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
82 %	80 %
	79 %
	81 %

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10 (-)10 (-)10 (+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACION



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

16 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
18 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código