

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025	133456437

INFORMACIÓN

GENERAL

CLIENTE		C.C./NIT		TELÉFONO	
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		A8909034079		2986755	
DIRECCIÓN			E-MAIL		
CL 49 B # 63 21 P 1 EDIF CAMACOL					
MARCA		MODELO	COLOR		
SEAT LEON [3] CUPRA		2020	GRIS		
SERVICIO		MATRICULADO		VALOR AUTOSURA	
PARTICULAR		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		110800000	
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
08201083	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	1	2019/12/02		250000	110800000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE		NÚMERO MOTOR
2026/05/19	2025/12/10		PARTICULAR		CJX198216
NÚMERO CHASIS		NÚMERO SERIAL		ALARMA	
VSSZZZ5FZLR053975		VSSZZZ5FZLR053975			

HISTORIAL DE REVISIONES			OBSERVACIONES								
FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2023/11/23	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL	13085									
2024/05/07	(R)ACOMPAÑAMIENTO COMERC	13286									
2025/03/27	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL	13333									
2025/07/01	(R)ACOMPAÑAMIENTO COMERC	13411									
2025/07/02	(R)ACOMPAÑAMIENTO COMERC	13488									
2025/08/05	(R)ACOMPAÑAMIENTO COMERC	14367									

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	ASEGURABLE	\$									
SE REALIZA PERITAJE DE MOTOR Y CAJA, , PROTECTOR INFERIOR ROTO, NO PRESENTA PROTECTOR PLÁSTICO INFERIOR DE MOTOR, MATRICULA EN FOTOCOPIA NO SE DICTAMINA NRO. DE MOTOR DIFÍCIL ACCESO DEMÁS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FÁBRICA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO // PTD AVISADO \$ 109.900.000 RC LESIONES A 1 PERSONA AVISADO\$ 500.000.000 2021/11/03 SURA , SE RECOMIENDA REVISAR FRENOS EN 5000KM POR PREVENCIÓN., ACCESORIOS: POLARIZADO \$250.000., . MATRICULA EN FOTOCOPIA NO SE DICTAMINA NRO. DE MOTOR DIFÍCIL ACCESO DEMÁS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FÁBRICA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO // PTD AVISADO \$ 109.900.000 RC LESIONES A 1 PERSONA AVISADO\$ 500.000.000 2021/11/03 SURA , UN CONTROL, POLARIZADO RAYADO, CUBIERTAS ANCLAJES ISOFIX INCOMPLETOS, PLÁSTICOS DE HABITÁCULO RAYADOS , BATERIA EN 100% DE VIDA UTIL Y 100% DE CARGA SIN CUBIERTA BORNE POSITIVO A CONTINUACIÓN TE DAREMOS ALGUNAS OBSERVACIONES PARA EL CUIDADO DE TU BATERIA - REVISAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DEL VEHÍCULO QUEDEN APAGADOS AL DEJAR EL VEHICULO ESTACIONADO COMO LO SON EL RADIO, EL AIRE ACONDICIONADO Y LAS LUCES. ASI SE PROLONGARÁ MAS LA VIDA UTIL DE SU BATERIA EN CASO DE SENTIR MOLESTIAS AL MOMENTO DE ENCENDER EL VEHICULO O QUE SE DESCARGUE MUY SEGUIDO LA BATERIA SE RECOMIENDA CAMBIARLA., . . GOLPE EN ZONA INFERIOR DE RADIADOR, SE COMPLETAN NIVELES DE LIMPIA PARABRISAS Y REFRIGERANTE DE MOTOR,			CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN


ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

CARROCERIA SEDAN

CARROCERIA SEDAN

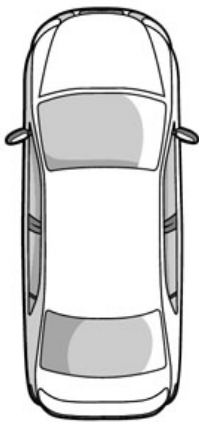

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO


DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	NO TIENE	BOCELES	NO TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	NO TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	NO TIENE	PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	BUENO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	FUNCIONA	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO	ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
RELOJ	NO TIENE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE	MARCAION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	NO TIENE	ESTRIBO DERECHO	GOLPE LEVE	ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	REPINTADO	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO	COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	PINTURA MANCHADA
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO	PUERTA DELANTERA DERECHA	REPINTADO PARCIAL	PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	REPINTADO PARCIAL
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	PINTURA MANCHADA	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	REPINTADO PARCIAL	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	CAPÓ	BIEN REPARADO	CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	BUENO

PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO	PERSIANA	REGULAR
ROMPENIEBLAS	TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO	BABERO	NO TIENE
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO	ESPOILER TRASERO	TIENE	PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO	STOP DERECHO	BUENO	STOP IZQUIERDO	RAYADO
TAPA BAÚL	RAYADO	TAPA BAÚL	SUMIDO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

INFERIOR SEDAN

INFERIOR SEDAN

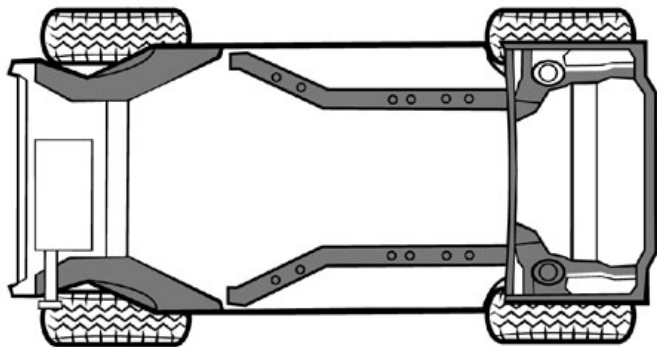

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
---------	---------------

EN ESTA PRUEBA NO SE REvisa LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

ELEMENTOS MECÁNICOS **

ELEMENTOS MECANICOS **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	RAYADO	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO	DISCO TRASERO IZQ	RAYADO
DISCO TRASERO DER	RAYADO	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	BUENO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

BATERIA SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO	TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENA	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
SOPORTE DE BATERÍA	BUENO	PRUEBA DE DESCARGA	BUENO	ESTADO DE CAJA DE BATERÍA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

REVISIÓN LLANTAS SEDAN

REVISION LLANTAS SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	NORMAL	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NORMAL	LLANTA REPUESTO	NORMAL
LLANTA TRASERA DERECHA	NORMAL	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	NORMAL	PROFUNDIDAD	BUENO
PRESIÓN DE LLANTAS	BUENO	RECOMENDACIONES	NINGUNO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

PARABRISAS SEDAN

PARABRISAS SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	BUENO	LAVA PARABRISAS	BUENO	NIVEL LIQUIDO PARABRISAS	NIVEL BUENO
ESTADO DEL PANORAMICO	BUENO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

LUCES SEDAN

LUCES SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LUCES DE FAROLA	BUENA	INTERMITENTES	BUENA	LUCES DE FRENO	BUENA
LUCES DE REVERSA	BUENA	LUZ ANTINEBLA TRASERA	BUENA	LUCES INTERNAS	BUENA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

MOTOR SEDAN

MOTOR SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SOPORTE MOTOR Y CAJA	BUENO	BOMBA DE AGUA	SIN FUGA	COMPROBACIÓN CABLE DE ACCELERACIÓN	BUENO
ESTADO DE ACEITE	CAMBIAR SEGÚN MANTENIMIENTO	ESTADO CORREAS ACCESORIOS	BUENA	FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCIÓN	BUENO	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
SUSPENSIÓN	BUENO	BUJES	BUENO	CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

FLUIDOS SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
NIVEL ACEITE DE MOTOR	NIVEL BUENO	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	NIVEL BUENO	NIVEL DE LIQUIDO HIDRÁULICO	NIVEL BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

EQUIPO DE CARRETERA

EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA REPUESTO	TIENE	GATO	TIENE	TRIANGULOS	TIENE
EXTINTOR	TIENE	TACOS	TIENE	LLAVE DE PERNOS	TIENE
BOTIQUÍN	TIENE	HERRAMIENTA BÁSICA	TIENE	CHALECO REFLECTIVO	TIENE
GUANTES DE PROTECCIÓN	TIENE	LINTERNA	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

PRUEBA DE RUTA **

PRUEBA DE RUTA ***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
FRENOS	NORMAL	ALINEACIÓN	NORMAL	RUIDOS EXTERIORES	NO TIENE
INDICADORES DE TABLERO	NORMAL	TEMPERATURA DE CONTROLADOR	NORMAL	TEMPERATURA DE MOTOR	NORMAL
AUTONOMÍA	NORMAL	RUIDOS EN HABITACULO	NO TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

OBSERVACIONES **

OBSERVACIONES ***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTUDIO TECNICO	REALIZADA				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

DOCUMENTOS INVENTARIO **

DOCUMENTOS INVENTARIO **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	NO APLICA	LLAVES	SI	SOAT	SI
MATRICULA	NO	LLAVERO	NO	PLACAS	SI

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JQP836	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2025

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO **

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	BUENO	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	ROTO	PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	NO APLICA
REJILLA PARAGOLPES DELANTERO	BUENO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	NO APLICA	REJILLA PANEL PARALLAMAS	BIEN REPARADO
LAMEVIDRIOS	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	BUENO
CAMARA	BUENO	CARPA	NO APLICA	COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	NO APLICA	LLANTA REPUESTO	TIENE	PARLANTES DELANTEROS	BIEN REPARADO
PARLANTES TRASEROS	BUENO	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	TWITERS	NO APLICA	GATO	TIENE
LUZ INTERIOR	BUENO	CENICERO	NO APLICA	SEGURO LLANTA REPUESTO	TIENE
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
ESPEJO INTERIOR	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	NO APLICA
APOYA CABEZAS	BUENO	LLAVE PERNOS	TIENE	SEGURO DE NIÑOS	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	TIENE				