PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025	133526059

INFOR	RMACIÓN	GENERA	L		
CLIENTE			C.C./NIT		TELÉFONO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.			A89090	34079	3319301
DIRECCIÓN			E-MAIL		
	CR 64 B # 49 A	. 30		destrada	a@sura.com.co
MARCA	MAZDA CX50 GRAND TO	DURING LX	MODELO <b>2025</b>	COLOR	ROJO
SERVICIO		MATRICULADO		V	ALOR AUTOSURA
PAR	RTICULAR	SEGUROS	GENERALES SURAMERI	CANA S.A.	173400000
CÓD. FASECOLDA	MANIFIE	STO		VALOR	
05606116	NÚMERO <b>1</b>	FECHA 2024/12/02	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIO 250000	S COMERCIAL 173400000
VENCE SOAT	ECHA REV. TEC-MEC. FECHA		O TRANSPORTE	NÚMERO N	NOTOR
2025/10/07	2029/10/09		PARTICULAR		PY40621201
NÚMERO CHASIS		N	ÚMERO SERIAL		ALARMA
JN	M7VA4WLASN103383		JM7VA4WLAS	N103383	

# 

# CBSERVACION ASEGURABLE \$ CAJA DE IMPACTO DELANTERA REMOVIDA. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES/IOTROS AVISADO \$ 2.664,769 PTD AVISADOS 140.000.000 RC BIENES AVISADO \$ 78.363.989 SURA 24, SE RECOMIENDA REVISAR FRENOS EN 5.000KMS POR PREVENCIÓN, PELÍCULA DE SEGURIDAD., SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES/IOTROS AVISADO \$ 2.664,760 PTD AVISADOS 140.000.000 RC BIENES AVISADO \$ 78.363.989 SURA 24, UN CONTROL, PLÁSTICOS DE HABITÁCULO CANADOS, COMPONENTES METÁLICOS DE HABITÁCULO CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN, SALUD BATERIA 100% OK 12.82V A CONTINUACION TE DAREMOS ALGUNAS OBSERVACIONES PARA EL CUIDADO DE TU BATERIA - REVISAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DEL VEHICULO QUEDEN APAGADOS AL DEJAR EL VEHICULO E STACIONADO COMO LO SON EL RADIO, EL AIRE ACONDICIONADO Y LAS LUCES. ASI SE PROLONGARÁ MAS LA VIDA UTILD ES SU BATERIA AR DCASO DE SENTIR MOLESTIAS AL MOMENTO DE ENCENDER EL VEHICULO O QUE SE DESCARGUE MUY SEGUIDO LA BATERIA SE RECOMIENDA CAMBIARLA., CK 6 MM TODAS,


ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

### CARROCERIA CAMIONETA PASAJEROS

### CARROCERIA CAMIONETA PASAJEROS

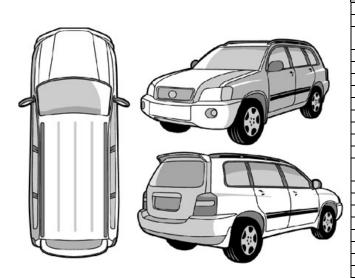


NÚMERO	ESTADO			
0	BIEN			
1	BIEN REPARADO			
2	BIEN REPARADO POR			
	REMOCIÓN			
3	BUENO			
4	CORROÍDO			
5	CUARTEADO			
6	DESCUADRADO			
7	DESENGRAFE			
8	FISURADO			
9	GOLPE LEVE			
10	GOLPEADO			
11	MAL REPARADO			
12	MAL REPARADO POR			
12	REMOSION			
13	MAL REPINTADO			
14	MALO			
15	NO REALIZADA			
16	NO TIENE			
17	PINTURA MANCHADA			
18	RAYADO			
19	REGULAR			
20	REMOVIDO			
21	REPINTADO			
22	REPINTADO PARCIAL			
23	ROTO			
24	SUMIDO			

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	NO TIENE	BOCELES	TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE	LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE	PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE	RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	BUENO
STOP ADICIONAL	TIENE	SUNROOF	FUNCIONA	LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA
ТЕСНО	TIENE	LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA	LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE	SEGUNDA LLAVE	NO TIENE	AIRE ACONDICIONADO	BUENO
ASIENTOS DELANTEROS	ELECTRICO	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO	ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO	TAPIZADO PISO	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO	TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUENO	COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
RUEDA LIBRE	NO TIENE	VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	CAPÓ	SUMIDO
CAPÓ	BIEN REPARADO	САРОТА	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	BUENO	PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	REPINTADO	PERSIANA	RAYADO	ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO	COMPUERTA	SUMIDO
COMPUERTA	RAYADO	ESPOILER TRASERO	NO TIENE	STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COMPUERTA	BUENO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

### INFERIOR CAMIONETA PAS.

### INFERIOR CAMIONETA PASJ

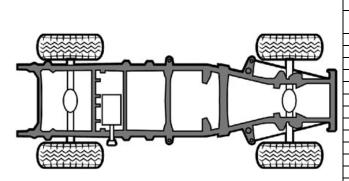

NÚMERO	ESTADO		
0	BIEN		
1	BIEN REPARADO		
2	BIEN REPARADO POR		
	REMOCIÓN		
3	BUENO		
4	CORROÍDO		
5	CUARTEADO		
6	DESENGRAFE		
7	FISURADO		
8	GOLPE LEVE		
9	GOLPEADO		
10	MAL REPARADO		
11	MALO		
12	NO REALIZADA		
13	NO TIENE		
14	RAYADO		
15	REGULAR		
16	REMOVIDO		
17	REPINTADO		
18	REPINTADO PARCIAL		
19	REVISAR FUGAS		
20	SUMIDO		
21	TIENE		

	70000		700000		70000
DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS		DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	LARGUERO DERECHO	BUENO	LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO	TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO	TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE	PANEL TRASERO	BUENO	PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE	SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE		

LLANTAS OBSERVACIONES

EN ESTA PRUEBA NO SE REVISA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

ELEWENTOS WECANICOS

# **ELEMENTOS MECÁNICOS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	IRLIENO I	TERMINAL DELANTERA DERECHA	IBLIENO	TERMINAL DELANTERA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO	ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BHENO I	PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO	DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	DISCO TRASERO IZQ	BUENO	DISCO TRASERO DER	BUENO
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BHENO I	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO	PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO
MOFLE	BUENO	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

### BATERIA CAWIONETA

# **BATERIA CAMIONETA**

DETALLE	<b>ESTADO</b>	DETALLE		ESTADO	DETALLE		ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARO	GA BUENO	TERMINALES DE CONEXI	ÓN	IRITENIA I	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR		BUENO
SOPORTE DE BATERÍA	BUENO	PRUEBA DE DESCARGA		BUENO	ESTADO DE CAJA DE BA	TERÍA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

REVISION LLANTAS CAMIONETA

# REVISIÓN LLANTAS CAMIONETA

DETALLE		ESTADO	DETALLE		ESTADO	DETALLE	ESTA	DO
LLANTA DELANTERA DE	RECHA	INICIPINAL I	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA		NORMAL	LLANTA REPUESTO	NORM	1AL
LLANTA TRASERA DERE	CHA	NORMAL	LLANTA TRASERA IZQUIER	RDA	NORMAL	PROFUNDIDAD	BUEN	0
PRESIÓN DE LLANTAS		BUENO	RECOMENDACIONES		NINGUNO			

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

### PARABRISAS CAMIONETA

# PARABRISAS CAMIONETA

DETALLE		ESTADO	DETALLE	ES	TADO	DETALLE		ESTADO
ESTADO DE LAS PLUMILL	.AS	BUENO	LAVA PARABRISAS	BU	ENO	NIVEL LIQUIDO PARABRIS	SAS	BUENO
ESTADO DEL PANORAMIO	0	RAYADO						

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

LUCES CAMIONETA

# **LUCES CAMIONETA**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	<b>ESTADO</b>	DETALLE	ESTADO
EXPLORADORAS	BUENO	TERCER STOP	BUENO	LUCES DE FAROLA	BUENA
INTERMITENTES	BUENA	LUCES DE FRENO	BUENA	LUCES DE REVERSA	BUENA
LUZ PORTAPLACA	BUENO	LUZ ANTINIEBLA TRASERA	BUENA	LUCES INTERNAS	BUENA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

**MOTOR CAMIONETA** 

# **MOTOR CAMIONETA**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SOPORTE MOTOR Y CAJA	BUENO	BOMBA DE AGUA		COMPROBACIÓN CABLE DE ACELERACIÓN	BUENO
ESTADO DE ACEITE		ESTADO CORREAS ACCESORIOS		FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUGAS DE ACEITE		GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCIÓN	BUENO	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
SUSPENSIÓN	BUENO	BUJES	BUENO	CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

FLUIDOS CAMIONETA

# **FLUIDOS CAMIONETA**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
NIVEL ACEITE DE MOTOR	P 1	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	NIVEL BUENO	NIVEL DE LIQUIDO HIDRA	ULICO NIVEL BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

EQUIPO DE CARRETERA

# **EQUIPO DE CARRETERA**

DETALLE	<b>ESTADO</b>	DETALLE	ESTADO	DETALLE	<b>ESTADO</b>
LLANTA REPUESTO	TIENE	GATO	TIENE	TRIANGULOS	TIENE
EXTINTOR	TIENE	TACOS	TIENE	LLAVE DE PERNOS	TIENE
BOTIQUÍN	TIENE	HERRAMIENTA BÁSICA	TIENE	CHALECO REFLECTIVO	TIENE
GUANTES DE PROTECCIÓN	N TIENE	LINTERNA	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

PRUEBA DE RUTA

# PRUEBA DE RUTA \*\*

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
FRENOS	NORMAL	ALINEACIÓN	NORMAL	RUIDOS EXTERIORES	NO TIENE
INDICADORES DE TABLER		TEMPERATURA DE CONTROLADOR	NORMAL	TEMPERATURA DE MOTOR	NORMAL
AUTONOMÍA	NORMAL	RUIDOS EN HABITACULO	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA		
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025		
OBSERVACIONES **					
DETALI ESTUDIO TECNI		ESTADO DETALLE	ESTADO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

DOCUMENTOS INVENTARIO

### **DOCUMENTOS INVENTARIO**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISIÓN TÉCNICO MECÁN	IICA NO APLICA	LLAVES	SI	SOAT	SI
MATRICULA	NO	LLAVERO	NO	PLACAS	SI

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NWM157	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	17-SEP-2025

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO

# ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO

	1000000		7000000		7000000
DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	BUENO	LLAVE PERNOS	TIENE	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	FISURADO
PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	BUENO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	BUENO	REJILLA PANEL PARALLAMAS	BUENO
LAMEVIDRIOS	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	BUENO
CAMARA	BUENO	CARPA	NO APLICA	COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	NO APLICA	LLANTA REPUESTO	TIENE	PARLANTES DELANTEROS	BUENO
PARLANTES TRASEROS	BUENO	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	TWITERS	TIENE	GATO	TIENE
LUZ INTERIOR	BUENO	CENICERO	NO APLICA	SEGURO LLANTA REPUESTO	TIENE
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
ESPEJO INTERIOR	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	NO APLICA
APOYA CABEZAS	BUENO	SEGURO DE NIÑOS	BUENO	BANDEJA PORTAOBJETOS	TIENE