

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURÁ MEDELLIN	04-NOV-2025	133560755

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		C.C./NIT A8909034079	TELÉFONO	
DIRECCIÓN		E-MAIL		
MARCA TOYOTA RAV4 [4] [FL] STREET	MODELO 2019	COLOR BLANCO		
SERVICIO PARTICULAR	MATRICULADO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		VALOR AUTOSURA 98900000	
COD. FASECOLDA 09006158	MANIFIESTO		VALOR	
	NÚMERO 1	FECHA 2018/12/02	AVALUO PROPIETARIO ACCESORIOS 230000	COMERCIAL 98900000
VENCE SOAT 2025/12/22	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR 3ZR2B23945
NUMERO CHASIS JTMWD3EV8KD108303	NUMERO SERIAL JTMWD3EV8KD108303	ALARMA		

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

ESTUDIO TECN	PROPIETARIO	PLACAS	CHASIS	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	INFERIOR	CARRERIA	ASEGURABLE	Observación
										OK, OK, .. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// OTROS PAGADOS 2.664.760 PTA PAGAGADO \$ 90.300.000 S25, REVISAR FRENOS EN 5.000KMS. , PELÍCULA DE SEGURIDAD , CONDUCTO DEL LAVA PARABRISAS DESAJUSTADO . SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// OTROS PAGADOS 2.664.760 PTA PAGAGADO \$ 90.300.000 S25, UN CONTROL, PLÁSTICOS DE HABITÁCULO RAYADOS DESAJUSTADOS, SENSOR DE PROXIMIDAD IZQUIERDO DESCALABRADO, CARTERAS RAYADAS, SIN TAPA CONECTOR USB, ESPACIO PARA CELULAR REGULAR, COMPONENTES METÁLICOS DE HABITÁCULO CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN . BATERIA EN UN 100% DE SU VIDA UTIL, A CONTINUACION TE DAREMOS ALGUNAS OBSERVACIONES PARA EL CUIDADO DE TU BATERIA REVISAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DEL VEHICULO QUEDEN APAGADOS AL DEJAR EL VEHICULO ESTACIONADO COMO LO SON EL RADIO, EL AIRE ACONDICIONADO Y LAS LUCES. ASI SE PROLONGARA MAS LA VIDA UTIL DE SU BATERIA EN CASO DE SENTIR MOLESTIAS AL MOMENTO DE ENCENDER EL VEHICULO SE RECOMIENDA CAMBIAR LA BATERIA, SE REALIZA ROTACION AL LADO IZQUIERDO , LLANTAS DELANTERAS 6MM Y LLANTAS TRASERAS 5MM , TRASERA DERECHA DESGASTE IRREGULAR OK, MOFLE GOLPEADO ,

12/11/25, 9:22 a.m.

Sistema de Servicios de Autos - V 4.2.1 - (C1128435909 - Richar Alexander Guevara Poso) (Producción)

VEHICULO SIN TIQUE DEL ULTIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR , SE
RECOMIENDA CAMBIAR ACEITE MOTOR ,

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

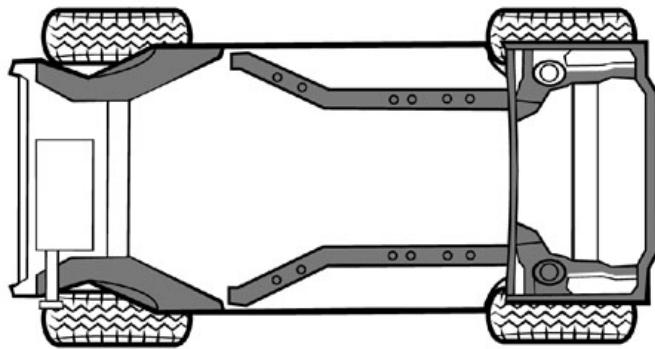
CARROCERIA SW**CARROCERIA SW**

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPajes	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	RAYADO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	FUNCIONA	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
Luz DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	Luz DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	Luz INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO	ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO	TAPIZADO PISO	TIENE	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO	TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE	LLANTA REPUESTO	TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE	SEGUNDA LLAVE	NO TIENE	ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	REPINTADO	COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO	COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	RAYADO	PUERTA DELANTERA DERECHA	REPINTADO	PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO COMPUERTA	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	SUMIDO	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	SUMIDO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	RAYADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO	FALDON	REMOVIDO
FALDON	GOLPE LEVE	PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO	PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRADO
PARAGOLPES DELANTERO	CUARTEADO	CAPÓ	BIEN REPARADO	CAPOTA	BUENO

ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	ROTO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	RAYADO
PANORAMICO DELANTERO	PICADO	PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO	ROMPENIEBLAS	TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO	COMPUERTA	REPINTADO
COMPUERTA	REMOVIDO	ESPOILER TRASERO	TIENE	STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

INFERIOR SW

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	REMovidO
PANEL TRASERO	GOLPE LEVE	PISO BAUL	BIEN REPARADO	PUNTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO	TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO				

LLANTAS

OBSERVACIONES

EN ESTA PRUEBA NO SE REVISA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

ELEMENTOS MECÁNICOS ****ELEMENTOS MECÁNICOS ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	DISCO TRASERO IZQ	BUENO
DISCO TRASERO DER	BUENO	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	GOLPEADO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	04-NOV-2025

BATERIA STATION WAGON

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO	TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENA	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
SOPORTE DE BATERÍA	BUENO	PRUEBA DE DESCARGA	BUENO	ESTADO DE CAJA DE BATERÍA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

REVISIÓN LLANTAS STATION WAGON**REVISIÓN LLANTAS STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	NORMAL	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NORMAL	LLANTA REPUESTO	NORMAL
LLANTA TRASERA DERECHA	DESGASTE IRREGULAR	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	NORMAL	PROFUNDIDAD	BUENO
PRESIÓN DE LLANTAS	BUENO	RECOMENDACIONES	NINGUNO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	04-NOV-2025

PARABRISAS STATION WAGON

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	BUENO	LAVA PARABRISAS	BUENO	NIVEL LIQUIDO PARABRISAS	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	04-NOV-2025

LUCES STATION WAGON

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LUCES DE FAROLA	BUENA	INTERMITENTES	BUENA	LUCES DE FRENO	BUENA
LUCES DE REVERSA	BUENA	LUZ ANTINIEBLA TRASERA	NO TIENE	LUCES INTERNAS	BUENA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

MOTOR STATION WAGON

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SOPORTE MOTOR Y CAJA	BUENO	BOMBA DE AGUA	SIN FUGA	COMPROBACION CABLE DE ACELERACIÓN	BUENO
ESTADO DE ACEITE	CAMBIAR SEGÚN MANTENIMIENTO	ESTADO CORREAS ACCESORIOS	BUENA	FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCIÓN	BUENO	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
SUSPENSIÓN	BUENO	BUJES	BUENO	CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

FLUIDOS STATION WAGON

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
NIVEL ACEITE DE MOTOR	NIVEL BUENO	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	NIVEL BUENO	NIVEL DE LIQUIDO HIDRÁULICO	N/A
NIVEL LIQUIDO DE FRENS	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE CAJA	N/A	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	NIVEL BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA REPUESTO	TIENE	GATO	TIENE	TRIANGULOS	TIENE
EXTINTOR	TIENE	TACOS	TIENE	LLAVE DE PERNOS	TIENE
BOTIQUÍN	TIENE	HERRAMIENTA BÁSICA	TIENE	CHALECO REFLECTIVO	TIENE
GUANTES DE PROTECCIÓN	TIENE	LINTERNA	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

PRUEBA DE RUTA **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
FRENOS	NORMAL	ALINEACION	NORMAL	RUIDOS EXTERIORES	NO TIENE
INDICADORES DE TABLERO	NORMAL	TEMPERATURA DE CONTROLADOR	NORMAL	TEMPERATURA DE MOTOR	NORMAL
AUTONOMIA	NORMAL	RUIDOS EN HABITACULO	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

OBSERVACIONES **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTUDIO TECNICO	REALIZADA				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

DOCUMENTOS INVENTARIO *****DOCUMENTOS INVENTARIO ** ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISION TECNICO MECANICA	SI	LLAVES	SI	SOAT	SI
MATRICULA	NO	LLAVERO	NO	PLACAS	SI

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
FPN705	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	04-NOV-2025

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO ****ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	REVISAR	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	ROTO	PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	BUENO
REJILLA PARAGOLPES DELANTERO	BUENO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	BUENO	REJILLA PANEL PARALLAMAS	BUENO
LAMEVIDRIOS	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	BUENO
CAMARA	NO TIENE	CARPA	NO APLICA	COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	NO APLICA	LLANTA REPUESTO	TIENE	PARLANTES DELANTEROS	BUENO
PARLANTES TRASEROS	BUENO	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	TWITERS	NO APLICA	GATO	TIENE
LUZ INTERIOR	BUENO	CENICERO	NO APLICA	SEGURO LLANTA REPUESTO	TIENE
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
ESPEJO INTERIOR	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	NO APLICA
APOYA CABEZAS	BUENO	LLAVE PERNOS	TIENE	SEGURO DE NIÑOS	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	TIENE				