

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025	133588533

**INFORMACIÓN GENERAL**

CLIENTE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		C.C./NIT A8909034079	TELEFONO 2986755		
DIRECCION CL 49 B # 63 21 P 1 EDIF CAMACOL		E-MAIL			
MARCA FORD EXPLORER [5] [FL] XLT		MODELO 2016	COLOR ROJO		
SERVICIO PARTICULAR		MATRICULADO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.			
		VALOR AUTOSURA 103500000			
COD. FASECOLDA <b>03006131</b>	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO <b>482015000405663</b>	FECHA <b>2015/10/12</b>	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL <b>103500000</b>
VENCE SOAT <b>2026/06/04</b>	FECHA REV. TEC-MEC <b>2026/10/21</b>	FECHA REV. MECANICA	TIPO TRANSPORTE <b>PARTICULAR</b>	NÚMERO MOTOR <b>GGA66970</b>	
NUMERO CHASIS <b>1FM5K7D83GGA66970</b>	NUMERO SERIAL		ALARMA		

## **HISTORIAL DE REVISIONES**

## OBSERVACIONES

## OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

**OBSERVACIÓN**    **ASEGURABLE**    **S**

OK ,  
SE REALIZA PERITAJE DE MOTOR Y CAJA , .  
OK,  
OK,  
68245KM,  
OK,  
CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO CON GOLPE LEVE. TIRO DE ARRASTRE ANCLADO A PUNTAS TRASERAS..  
MATRICULA EN COPIA SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO. SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTES EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//ABIERTO\$0 (COP)\$0 (COP)\$107.039.670 (COP)10/07/2018  
918000081564 PTH. VERIFICAR ENTREGA DEFINITIVA DE FISCALIA ,  
-REVISAR FRENIOS NUEVAMENTE EN 5000KM POR PREVENCION ,  
1 LLAVE ,  
-PLUMILLAS CON BARRIDO IRREGULAR SE RECOMIENDA CAMBIAR POR SEGURIDAD ,  
OK,  
CONTROL CON BOTONES DUROS, SIN TOPE COMPUERTA RH, CARTERAS RAYADAS, PLÁSTICOS DE HABITÁCULO RAYADOS, CALEFACCIÓN ASIENTO COPILOTO MALO, EMBELLECEDOR DE MOTOR Y FELPA PANEL PARALLAMAS REGULAR ,  
OK,  
OK,  
OK,  
OK,  
OK,

ESTUDIO TECN	PROPIETARIO
CARROCERIA	PLACAS
INFERIOR	CHASSIS
X	PISOS
LLANITAS	ALINEACION

**ENTREGADO POR**

---

**FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE**

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

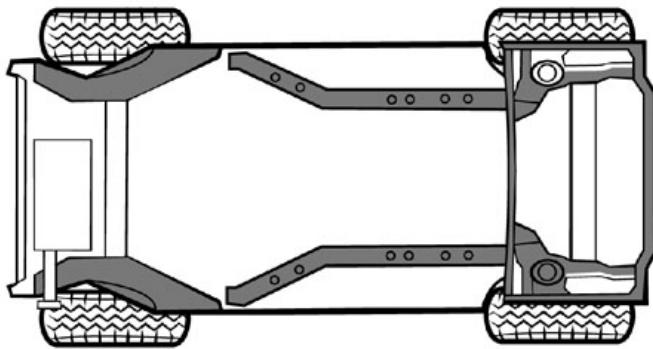
**CARROCERIA SW****CARROCERIA SW**

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPajes	TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	RAYADO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO ZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	ELECTRICO	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO	ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO	TAPIZADO PISO	TIENE	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO	TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE	LLANTA REPUESTO	NO TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPEÑANTE	TIENE	SEGUNDA LLAVE	NO TIENE	ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BIEN REPARADO	COSTADO DERECHO	SUMIDO	COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO	PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO	PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO	VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	CAPÓ	RAYADO	CAPÓ	BIEN REPARADO
CAPOTA	SUMIDO	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO	PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO	ROMPENIEBLAS	NO TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

COMPUERTA STOP DERECHO	MAL REPINTADO	COMPUERTA BUENO	BIEN REPARADO	ESPOILER TRASERO	TIENE
			REGULAR		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**INFERIOR SW**

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BIEN REPARADO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE	BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	TRAVIESA INFERIOR	MAL REPARADO	MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO	CUNA MOTOR	BUENO	DEFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
DEFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE	GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO	TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DEFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO	PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO				

LLANTAS

OBSERVACIONES

EN ESTA PRUEBA NO SE REVISA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**ELEMENTOS MECÁNICOS \*\*****ELEMENTOS MECÁNICOS \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	CORROÍDO	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	CORROÍDO	DISCO TRASERO IZQ	CORROÍDO
DISCO TRASERO DER	CORROÍDO	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	GOLPEADO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**BATERIA STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO	TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENA	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
SOPORTE DE BATERÍA	BUENO	PRUEBA DE DESCARGA	BUENO	ESTADO DE CAJA DE BATERÍA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**REVISIÓN LLANTAS STATION WAGON****REVISIÓN LLANTAS STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	NORMAL	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NORMAL	LLANTA REPUESTO	NORMAL
LLANTA TRASERA DERECHA	NORMAL	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	NORMAL	PROFUNDIDAD	BUENO
PRESIÓN DE LLANTAS	BUENO	RECOMENDACIONES	NINGUNO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**PARABRISAS STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	MALO	LAVA PARABRISAS	BUENO	NIVEL LIQUIDO PARABRISAS	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	12-DEC-2025

**LUCES STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LUCES DE FAROLA	BUENA	INTERMITENTES	BUENA	LUCES DE FRENO	BUENA
LUCES DE REVERSA	BUENA	LUZ ANTINIEBLA TRASERA	BUENA	LUCES INTERNAS	BUENA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	12-DEC-2025

**MOTOR STATION WAGON****MOTOR STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SOPORTE MOTOR Y CAJA	BUENO	BOMBA DE AGUA	SIN FUGA	COMPROBACION CABLE DE ACELERACIÓN	BUENO
ESTADO DE ACEITE	CAMBIAR SEGÚN MANTENIMIENTO	ESTADO CORREAS ACCESORIOS	BUENA	FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCIÓN	BUENO	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
SUSPENSIÓN	BUENO	BUJES	BUENO	CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**FLUIDOS STATION WAGON**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
NIVEL ACEITE DE MOTOR	POR DEBAJO DEL NIVEL	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	NIVEL BUENO	NIVEL DE LIQUIDO HIDRÁULICO	N/A
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE CAJA	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	NIVEL BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**EQUIPO DE CARRETERA**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA REPUESTO	TIENE	GATO	TIENE	TRIANGULOS	TIENE
EXTINTOR	TIENE	TACOS	TIENE	LLAVE DE PERNOS	TIENE
BOTIQUÍN	TIENE	HERRAMIENTA BÁSICA	TIENE	CHALECO REFLECTIVO	TIENE
GUANTES DE PROTECCIÓN	TIENE	LINTERNA	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**PRUEBA DE RUTA \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
FRENOS	NORMAL	ALINEACION	NORMAL	RUIDOS EXTERIORES	NO TIENE
INDICADORES DE TABLERO	NORMAL	TEMPERATURA DE CONTROLADOR	NORMAL	TEMPERATURA DE MOTOR	NORMAL
AUTONOMIA	NORMAL	RUIDOS EN HABITACULO	NO TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**OBSERVACIONES \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTUDIO TECNICO	REALIZADA				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**DOCUMENTOS INVENTARIO \*\*\*****DOCUMENTOS INVENTARIO \*\* \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISION TECNICO MECANICA	SI	LLAVES	SI	SOAT	SI
MATRICULA	NO	LLAVERO	NO	PLACAS	SI

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IML167	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	12-DEC-2025

**ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO \*\*****ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	TIENE	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	NO TIENE	PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	RAYADO
REJILLA PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	BUENO	REJILLA PANEL PARALLAMAS	BUENO
LAMEVIDRIOS	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	BUENO
CAMARA	TIENE	CARPA	NO APLICA	COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR PARLANTES TRASEROS	NO APLICA BUENO	LLANTA REPUESTO	NO TIENE	PARLANTES DELANTEROS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
LUZ INTERIOR	BUENO	TWITERS	NO APLICA	GATO	NO TIENE
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	CENICERO	NO APLICA	SEGURO LLANTA REPUESTO	NO TIENE
ESPEJO INTERIOR	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
APOYA CABEZAS	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	NO APLICA
BANDEJA PORTAOBJETOS	NO APLICA	LLAVE PERNOS	NO TIENE	SEGURO DE NIÑOS	BUENO