

Informe de peritaje básico



EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Cliente

Nombres y apellidos	PREMIUM CAR GROUP S.A.S.
C.C o NIT	9007259530
Email	info@premiumcar.com



Información del vehículo

Marca:	TOYOTA
Línea:	FORTUNER [2] 2.7L STREET - TP 2700CC 4X2 EURO IV
Modelo:	2018
Clase de vehículo:	CAMIONETA PASAJ.
Código fasecolda:	09006160
Cilindraje:	2694
Tipo de combustible:	GASOLINA
Accesorios:	
Vencimiento RTM:	2026-05-21
Vencimiento	2026-05-21
Valor asegurado:	133,300,000

RESULTADO DEL SERVICIO

APROBADO

Resumen	✓	X
Toma de imágenes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudio Legal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carrocería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inferior	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensión, Frenos y Llantas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inferior Elementos Eléctricos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Observaciones


PLACAS DETERIORADAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, prenda: BANCO DE OCCIDENTE, Parte inferior recién lavada no se verifica fugas y focos de oxidación.

EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURÁ MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO


Características del vehículo
 Estudio legal vehicular

Marca:	TOYOTA
Línea:	FORTUNER
Modelo:	2018
Clase:	CAMIONETA
Motor:	2TR-A392762
Chasis:	8AJCX8GS5J0692514
VIN:	8AJCX8GS5J0692514
Color:	SUPER BLANCO
Tipo de caja:	NO REPORTADO
Cilindraje:	2694
Nombre de propietario:	VANESSA RUIZ LOPEZ
Fecha de Matrícula:	2018-03-13
Fecha de registro:	2
Histórico Propietarios:	2
Blindaje:	NO REPORTADO
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	0
Entidad prenda:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo de carrocería:	WAGON
Fasecolda:	09006160
Organismo tránsito:	NO REPORTADO


Limitaciones a la propiedad
 (Medidas cautelares)


Tiene Embargo:	NO REPORTADO
Denunció robo Vehículo:	NO REPORTADO
Reporte por hurto:	NO REPORTADO
Abstención trámite Hurto:	NO REPORTADO
Medida cautelar embargo:	NO REPORTADO
Accidente con Muerto:	NO REPORTADO
Orden Decomiso:	NO REPORTADO
Otros:	NO REPORTADO
Medida cautelar Secuestro:	NO REPORTADO


Observaciones

PLACAS DETERIORADAS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, prenda: BANCO DE OCCIDENTE

EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BASICO

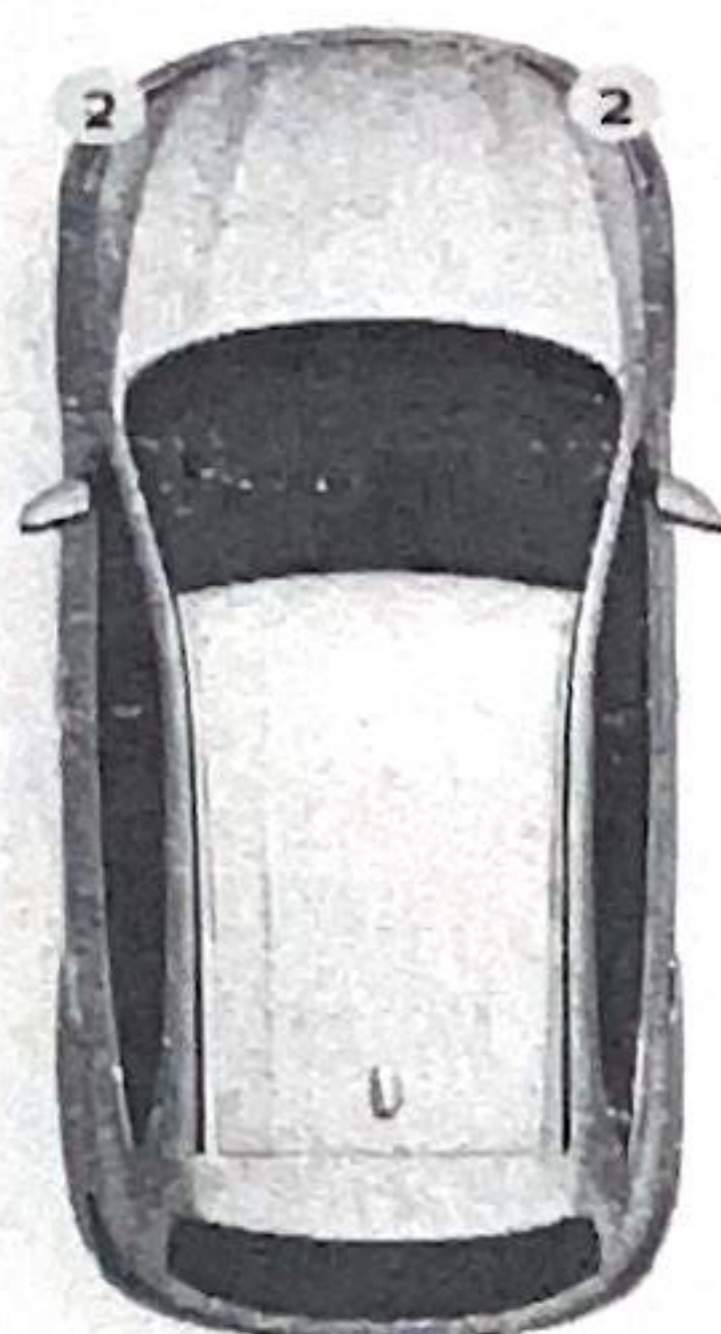

Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	SUMIDO - RAYADO FUERTE
Estribo izquierdo:	RAYADO LEVE
Retrovisor izquierdo:	RAYADO LEVE
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	RAYADO FUERTE - PINTURA MANCHADA
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Estribo derecho:	RAYADO LEVE
Retrovisor derecho:	RAYADO LEVE
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	MAL REPARADO - GOLPE LEVE - RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	MAL REPARADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE - PINTURA MANCHADA
Antena:	TIENE
Capota:	SUMIDO - RAYADO LEVE - PINTURA MANCHADA
Boceles:	RAYADO FUERTE
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	RAYADO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	RAYADO
Paragolpes delantero:	DESCUADRADO - MAL REPARADO - FISURADO
Panorámico delantero:	PICADO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	RAYADO LEVE
Paral panorámico izquierdo:	RAYADO LEVE

Parte trasera

Compuerta:	RAYADO FUERTE
Stop derecho:	RAYADO
Stop izquierdo:	RAYADO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE - MAL REPINTADO

EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz dnl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	120223
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico




EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Chasis

Observaciones inferior

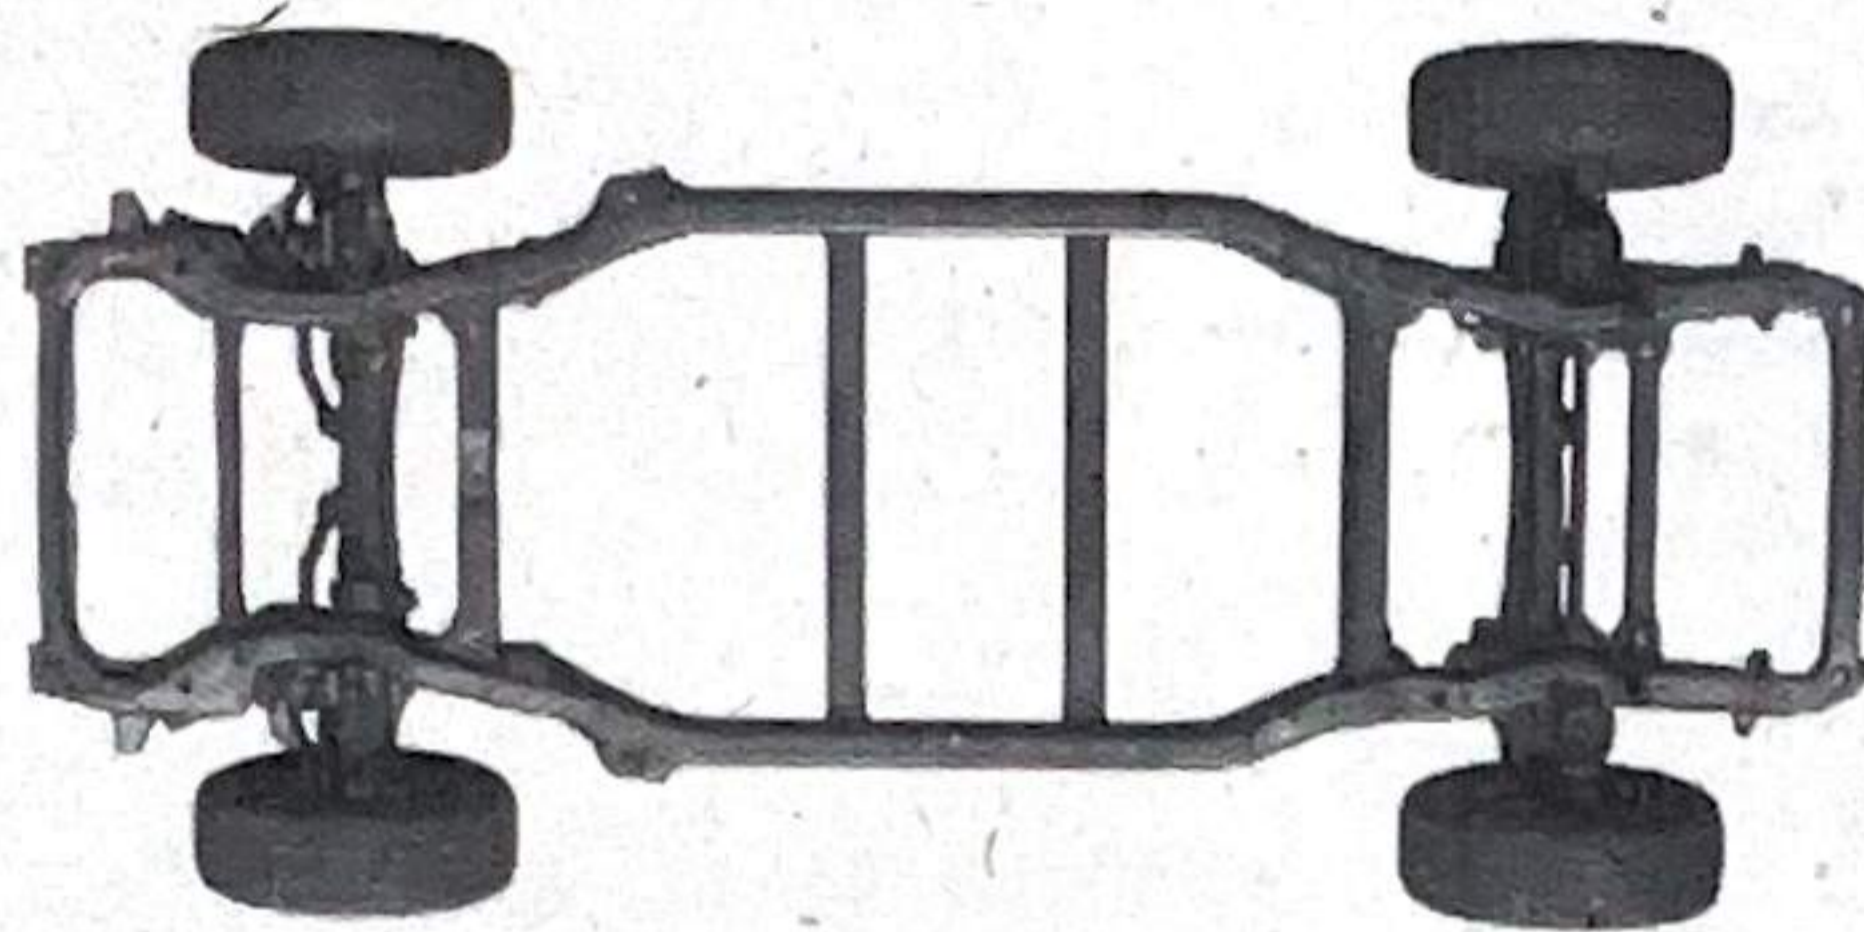

Parte inferior recién lavada no se verifica fugas y focos de oxidación

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Larguero derecho:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Larguero izquierdo:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Pane trasero:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Plsos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO TIENE
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	NO TIENE
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	NO TIENE
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	NO TIENE
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulica/eléctrica:	BUENO

Batería

Batería12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO

Observaciones batería

Observaciones suspensión, frenos y llantas

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Pane trasero:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

CLÁUSULAS DE ALCANCE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Servicio: Revisión básica Autos, Revisión Básica Motos, Estudio Legal.

① Alcance del servicio:

Auto/Sura realizará una revisión técnica del vehículo en condiciones estáticas, sin incluir pruebas de ruta ni dinámicas del motor. El servicio comprende:

- Inspección de la estructura del vehículo (chasis y carrocería).
- Evaluación de la efectividad de los sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión y sistema eléctrico.
- Verificación de la identificación del vehículo, incluyendo consulta en Fasecolda, RUNT, embargos y antecedentes policiales.

② Limitaciones técnicas del diagnóstico:

La revisión no incluye pruebas dinámicas del motor ni determina el estado interno de sus componentes. El diagnóstico se limita a observar el desempeño de los sistemas en condiciones simuladas, sin emitir juicios sobre su vida útil ni sobre eventos pasados o futuros relacionados con el vehículo.

③ No sustitución de mantenimiento:

Este servicio no reemplaza ni suple las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por el fabricante o ensamblador del vehículo. Tampoco verifica el cumplimiento de programas de

④ Naturaleza no pericial del informe:

El resultado de la revisión no constituye dictamen pericial ni tiene validez como prueba judicial. No se extiende a hechos ocurridos antes o después de la fecha de la revisión.

⑤ Posibles imprecisiones técnicas:

El cliente acepta que pueden existir márgenes de error en el diagnóstico, derivados de criterios técnicos del personal de Auto/Sura, fallas en los equipos o limitaciones de los sistemas de diagnóstico utilizados.

⑥ Uso restringido del informe:

El diagnóstico emitido es exclusivo para el cliente que contrató el servicio y no puede ser utilizado ni invocado por terceros ajenos al presente acuerdo.

EOS108

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-06	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BASICO

7 Exoneración de responsabilidad comercial:

- Auto/Sura no participa, media ni asume responsabilidad alguna en las negociaciones, acuerdos o transacciones que puedan realizarse entre particulares respecto al vehículo objeto de revisión. El servicio prestado se limita exclusivamente a emitir una opinión técnica sobre el estado del vehículo en la fecha y hora en que se realiza la revisión.
- El diagnóstico emitido no contempla ni se extiende a modificaciones, mantenimientos, reparaciones, trámites administrativos, ni cualquier otro tipo de intervención que se realice con posterioridad a la revisión. En consecuencia, Auto/Sura no será responsable por condiciones nuevas, alteraciones o eventos que afecten el estado del vehículo después de la prestación del servicio.

8 Entrega del informe y aceptación del resultado:

En el momento de la entrega del informe de inspección, Auto/Sura realizará las explicaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados obtenidos durante la revisión técnica del vehículo. El cliente tendrá la oportunidad de formular preguntas y recibir información complementaria sobre el diagnóstico.

Una vez entregado el informe y realizadas las explicaciones correspondientes, se entenderá que el cliente ha recibido el resultado de la inspección a satisfacción, aceptando su contenido, alcance y limitaciones, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por aspectos ya informados y aclarados en dicho momento.

9 Estudio Legal del vehículo:

Auto/Sura informa para la información legal consultada del vehículo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Firma del cliente