

Informe de inspección



PLACA	JCN203	MARCA	MAZDA	MODELO	2017	COLOR	PLATA	INSPECCIÓN	239947
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	1	ASEGURADORA	PERSONAL	OFICINA	MEDELLIN				
INTERMEDIARIO	NO TIENE	KILOMETRAJE	64,974	COD. FASECOLD	05601136				
NÚMERO MOTOR	PY20775195	NÚMERO CHASIS	JM7GJ4S35H1239694	NÚMERO SERIAL	NO TIENE				

AUTOMOVIL 6 [3] Grand Touring TP 2500CC 6AB C

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

CARROCERÍA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR	PISOS
X		X		
AMORTIGUADOR	EST TÉCNICO	CHASIS	PLACAS	ALINEACIÓN

RESUMEN GENERAL DE LA INSPECCIÓN

 REVISIÓN MECÁNICA DE PISTA	 REVISIÓN CARROCERÍA	 REVISIÓN INFERIOR
DESVIACIÓN DE TRAYECTORIA REQUIERE REVISION SUSPENSIÓN REQUIERE REVISION FRENOS REQUIERE MANTENIMIENTO	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES 8 SEMIESTRUCTURALES 2 NO ESTRUCTURALES 8 PIEZAS MAL REPARADAS 0 OBSERVACIONES CARROCERÍA E INFERIOR G JCN203. REVISAR FUGA DE ACEITE POR TAPON CARTER. HUMEDAD DE ACEITE EN CAJA. JCN203. NAVE TRASERA DERECHA REMOVIDA.	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES 2 SEMIESTRUCTURALES 0 MÓVILES 0 PIEZAS MAL REPARADAS 0 FUGAS 0
Para ver resultado en detalle diríjase a las páginas 2	Para ver resultado en detalle diríjase a la página 5.	Para ver resultado en detalle diríjase a la página 6.

REVISIÓN INFORME GENERAL

 DINAMÓMETRO INFORME GENERAL MOTOR NO REALIZADO OBSERVACIONES DINAMÓMETRO Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 7.	 EMISIÓN DE GASES INFORME GENERAL EMISIÓN NO REALIZADO Para ver resultado en detalle dirigirse a la página de informe de emisiones (EMISSION).	 PRUEBA DE ESCANER INFORME GENERAL ESCANER CONDICIONES NORMALES Para ver resultado en detalle dirigirse a la página resultado escaner.
CONSULTA DE FASECOLD INFORME GENERAL FASECOLD Servicio No Solicitado Para ver resultado en detalle dirigirse a la página de informe de reclamaciones.	CONSULTA SIMIT INFORME GENERAL SIMIT Servicio No Solicitado Para ver resultado en detalle dirigirse a la página Consulta / Estado de cuenta en línea.	CONSULTA IMPUESTOS INFORME GENERAL IMPUESTOS Servicio No Solicitado Para ver resultado en detalle dirigirse a la página Impuestos Antioquia.

Se recomienda realizar a su vehículo antes de la compra una alineación de dirección doble, con ésta se puede detectar otros problemas mecánicos y estructurales que no es posible encontrarlos en el proceso de inspección efectuado a su vehículo; a su vez realizar el estudio técnico de las autoridades competentes SIJIN y el historial de RUNT para descartar multas, embargos y SALVAMENTOS.

Esta es una revisión personal en la cual se verifica el comportamiento de algunos componentes estructural mecánicos de su vehículo y no indaga sobre la vida útil de ellos. Esta prueba no compromete a AUTOTEST S.A. la comercialización del vehículo.

Informe de inspección

Fecha 07/03/2026

PLACA		INSECCION		CENTRO DE DIAGNOSTICO									
JCN203		239947		1									
ASEGURADORA		OFICINA		INTERMEDIARIO									
PERSONAL		MEDELLIN		NO TIENE									
ORDEN		CLIENTE		C.C./NIT									
0		SANTIAGO RONDON RENDON		1001228310									
DIRECCION		CIUDAD		MARCA									
CLL 25 B N. 53 DD 139		MEDELLIN		MAZDA									
COLOR		SERVICIO		KILOMETRAJE									
PLATA		LIVIANOS		64,974									
COD.FASECOLDA		VLR.FASECOLDA		MANIFIESTO									
03601136				352016000188224 13/06/2016									
A.ACCESORIOS		A.COMERCIAL		VEN.SEG.OBLIGATO.									
3				06/08/2017									
NUMERO MOTOR		NUMERO CHASIS		NUMERO SERIAL									
PY20775185		JM7GJ4S35H1239694		NO TIENE									
				ALARMA									
				MANUAL									
OBSERVACION REVISIONES ANTERIORES													
FECHA INSP.	TIPO INSP.	KILO-METRA.	CARRO-CERIA	FRENOS	LLANTAS	INFERI.	PISOS	AMORTI-GUADOR	ESTUDIO TECNICO	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ALINEA
07/03/2026	INSP. COMP	64,974	X		X							X	
06/03/2017	INSP. SENC	4,303							21				

AUTOMOVIL 6 [3] Grand Touring TP 2500CC 6AB C

ESTE VEHICULO SI PRESENTA OBSERVACIONES

OBSERVACION REVISION ACTUAL

CARROCERIA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR
X		X	
PISOS	AMORTIGUA.	EST.TECNI.	CHASIS
PLACAS	PROPIETAR.	ALINEACION	
	X		

NOTAS ACLARATORIAS

Se recomienda realizar a su vehiculo antes de la compra una alineacion de direccion doble, con esta se pueden detectar otros problemas mecanicos y estructurales que no es posible encontrarlos en el proceso de inspeccion efectuado. a su vez realizar la revision de los sistemas de identificacion

Solicitante o representante

Lengua

Elaborado por

ACEPTA REALIZAR INSPECCIÓN SIN SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

ESTA ES UNA REVISION PERSONAL EN LA CUAL SE VERIFICA EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y MECANICOS DE SU VEHICULO Y NO INDAGA SOBRE LA VIDA UTIL DE ELLOS. ESTA PRUEBA NO COMPROMETE A AUTOTEST S.A EN LA COMERCIALIZACION DEL VEHICULO




Informe de trayectoria y suspensión

PLACA	INSPECCION	Fecha
JCN203	239947	07/03/2026
		CENTRO DE DIAGNOSTICO
		1

Trayectoria


DESVIACION DE TRAYECTORIA	VALOR	OBSERVACION
Rueda Delanteras	0 mm/m	normal
Rueda Traseras	6 mm/m	Puede presentar desgaste irregular de ll

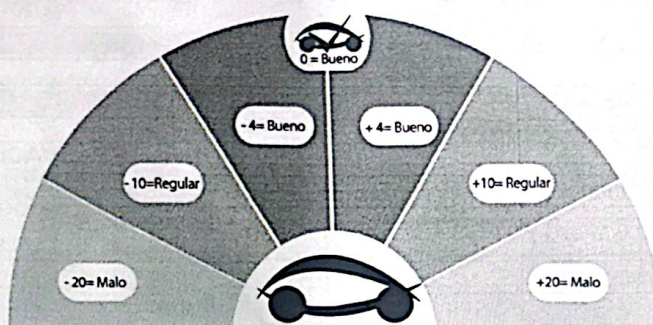

Suspensión

SUSPENSION	VALOR	OBSERVACION
RUEDAS DELANTERAS		
Izquierda	59 %	Normal Comportamiento
Derecha	46 %	Normal Comportamiento
Diferencia	22 %	Presenta leve diferencia entre amortigua
RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	67 %	Normal Comportamiento
Derecha	57 %	Normal Comportamiento
Diferencia	15 %	No presenta diferencia entre amortiguado

Malas	24% y 0%
Regulares	44% y 25%
Buenas	100% y 45%
Regulares	44% y 25%
Malas	24% y 0%

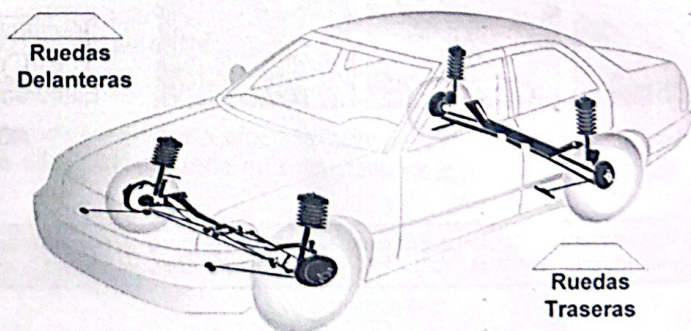


Informe de frenos

INSPECCION PERSONAL SIN RSI CON MOTOR(PAGINA 3/6)

Fecha 07/03/2026

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
JCN203	239947	1

Frenos

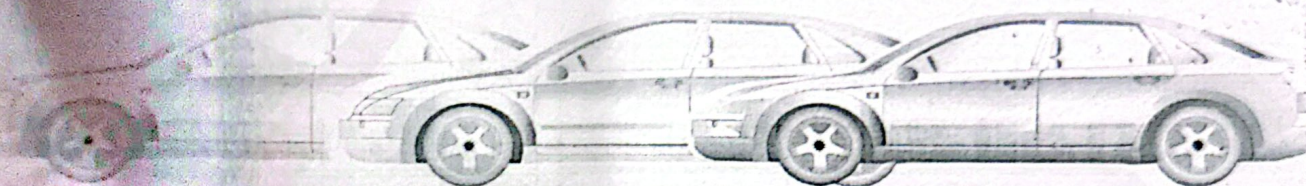

43%-0% MALO	47%-44% REGULAR	48%-100% BUENO
FRENOS	VALOR	OBSERVACION
RODAMIENTO RUEDAS DELANTERAS		
Izquierda	88 N	No presenta resistencia a rodar
Derecha	88 N	No presenta resistencia a rodar
OVALIZACION RUEDAS DELANTERA		
Izquierda	37 %	Presenta alta deformación en disco ó cam
Derecha	32 %	Presenta alta deformación en disco ó cam
DIFERENCIA DE FUERZA		
Ruedas Delanteras	2 %	Frena recto
EFICACIA FRENADA		
Delantero		Eficacia de frenado eje delantero
RODAMIENTO RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	59 N	No presenta resistencia a rodar
Derecha	78 N	No presenta resistencia a rodar
OVALIZACION RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	24 %	Presenta alta deformación en disco ó cam
Derecha	25 %	Presenta alta deformación en disco ó cam
DIFERENCIA DE FUERZA		
Ruedas Trasera	11 %	Frena recto
EFICACIA FRENADA		
Trasero		Eficacia de frenado eje trasero
Esfuerzo		Esfuerzo total del vehiculo
Peso	1693 kg	Peso total del vehiculo
EFICACIA TOTAL DE FRENADA		
Total delantero + Trasero	68 %	Se detiene en el espacio deseado

Auto-Test

Informe dinámico

Fecha

PLACA

JCN203

INSPECCION

239947

CENTRO DE DIAGNÓSTICO

1

TECNICO

KILOMETRAJE

64975

CUADRO DE DATOS GENERALES

Potencia del Fabricante	Max Potencia HP	@RPM	Max Torque	Unidad	@RPM
Potencia entregada				N.M	
Resultados de Potencia entregada	NORMAL				

MINIMA Y 3000 RPM

Rpm minimas:	700	800
Estado de la minima/Ralent	NORMAL	NORMAL
Ruidos en Valvulas	NORMAL	NORMAL
Ruidos en Motor	NO TIENE	NO TIENE
Humos escape a 3000 rpm	NORMAL	NORMAL
Ruidos motor a 3000 rpm	NO TIENE	NO TIENE

SISTEMA DE ENCENDIDO

Cables de alta	BUENOS	BUENOS
Bujias	NORMALES	NORMALES

SISTEMA DE REFRIGERACION


Nivel del agua	SOBREPASADO	SOBREPASADO
Calidad del agua	NORMAL	NORMAL
Fugas de agua	NO TIENE	NO TIENE
Ventilador	CON RUIDO	CON RUIDO
Radiador	NORMAL	NORMAL
Bomba de agua	NORMAL	NORMAL

SISTEMA ELECTRICO

Voltaje de bateria	NORMAL	NORMAL
Correas	DESGASTADAS	DESGASTADAS
Arranque	NORMAL	NORMAL
Ind. de tablero	NORMALES	NORMALES
Luces	NORMALES	NORMALES

EMBRAGUE Y DIFERENCIAL

Est.del embrague	NORMAL	NORMAL
Rod.del embrague	NORMAL	NORMAL
Caja de cambios	NORMAL	NORMAL
Soportes	NORMALES	NORMALES
Ruidos caja	NORMAL	NORMAL
Tracción/Diferencia	NORMAL	NORMAL

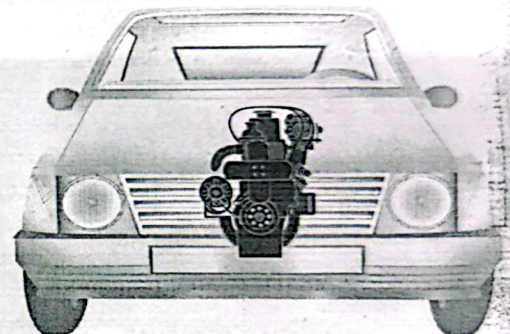

SISTEMA DE LUBRICACION

Nivel de aceite	NORMAL	NORMAL
Calidad aceite	MUY SUCIO	NORMAL
Humos Int. motor	NO TIENE	NO TIENE
Presion aceite	NORMAL	NORMAL

OBSERVACIONES

NINGUNA NINGUNA

Apreciado Cliente : Esta es una prueba realizada sobre las condiciones actuales de funcionamiento del motor de su vehículo. No garantiza ni la duracion del motor, ni la de sus sistemas, ni su desempeño posterior.
 POR FAVOR REVISAR LAS OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL INFORME..

FIRMA RESPONSABLE

Fecha de actualización:

Tipo del informe: Informe de escaneo automático

Informe del Sistema del Vehículo

Información del Vehículo

Fecha: 03/07/26 09:42:32 a.m.

VIN:	JM7GJ4S35H1239694
Marca:	MAZDA
AO:	Otro
MODELO:	Mazda 6 / Atenza
MOTOR:	2.5L PY
KILOMETRAJE:	64975
SISTEMA:	CodeScan
PLACA:	JCN203

RESULTADOS DEL ESCANEO DE CDIGOS

Sistema Analizado:17

- ✓ PCM (módulo de control del tren motriz):0
- ✓ TCM (Módulo de Control de Transmisión):0
- ✓ ABS (Anti-Lock freno/módulo de control de tracción):0
- ✓ RCM (Módulo de Control de Restricción) [SRS]:0
- ✓ EPS (Electronic Controlled-Dirección hidráulica):0
- ✓ IC (grupo de instrumentos):0
- ✓ AFS (Adaptive Directivo frontal):0
- ✓ AM (Módulo Amplificador):0
- ✓ CMU (unidad maestra Conectividad):0
- ✓ DSM (Módulo del asiento del conductor):0
- ✓ EATC # 1 (Aire Electrónico controlador de temperatura):0
- ✓ EPB (Electric freno de mano):0
- ✓ FSC (Forward Sensing Cámara):0
- ✓ F_BCM (Módulo de control de la carrocería delantera):0
- ✓ R_BCM (Módulo de control de la carrocería trasera):0
- ✓ SCBS (Apoyo City freno Smart):0
- ✓ SSU # 1 (inicio Unidad Stop):0

Monitores de la preparacion

Pruebas completas

- ✓ Fallar
- ✓ Sistema de Combustible
- ✓ Componente Integral
- ✓ EGR/VVT
- ⚠ Catalizador
- ⚠ Sistema Evaporativo
- ✓ Sensor de Oxígeno
- ✓ Calentador del Sensor de Oxígeno



Informe técnico OBD2

AUTOTEST S.A. – Centro de Inspecciones

Fecha del informe: 2026-03-07 · Código interno: #1120

DATOS DEL VEHÍCULO

Vehículo
MAZDA 6

Placa
JCN203

Año modelo
2017

Kilometraje aprox.
64975 KM

CÓDIGOS OBD2 LEÍDOS

NO PRESENTA TESTIGOS DE ADVERTENCIA ENCENDIDO EN TABLERO ✓

RESUMEN GENERAL

En el escaneo realizado al vehículo MAZDA 6 modelo 2017 con placa JCN203, no se detectaron códigos de falla activos. Esto indica que, desde el punto de vista electrónico, no se han identificado problemas relevantes en el sistema de diagnóstico a bordo (OBD2). Durante la prueba de ruta, no se observaron síntomas que sugieran anomalías en el funcionamiento del vehículo.

CÓDIGOS DE FALLA DETECTADOS

En este escaneo no se detectaron códigos de falla. ✓

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

1. Realizar un mantenimiento preventivo regular, incluyendo la revisión de fluidos, filtros y sistemas de frenos, para asegurar el buen funcionamiento del vehículo.
2. Verificar el estado de los neumáticos y la alineación para garantizar una conducción segura y eficiente.
3. Revisar el sistema de escape y las emisiones para asegurar que el vehículo cumple con las normativas ambientales.
4. Comprobar el sistema de iluminación y señalización para asegurar que todas las luces funcionan correctamente.
5. Mantener un registro de mantenimiento actualizado para facilitar futuras revisiones y diagnósticos.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL INFORME


El informe se basa en la lectura OBD2 y en la información disponible suministrada por el técnico. No reemplaza el diagnóstico completo de un taller autorizado del fabricante. Para ciertos códigos con fiabilidad baja o desconocida, puede requerirse consultar documentación específica de la marca o equipos de diagnóstico avanzados. Este documento no entra en temas de valoración comercial ni recomendaciones de compra/venta.

AUTOTEST S.A. – 2026-03-07

Informe carrocería

PLACA	INSPECCION	Fecha
JCN203	239947	07/03/2026
		CENTRO DE DIAGNOSTICO
		1

1 BUENO	13 REGULAR
2 RAYADO	14 FISURADO
3 BIEN REPARADO	15 NO TIENE
4 SUMIDO	16 REMOVIDO
5 GOLPEADO	17 REP. EN PROCESO
6 CORROIDO	18 BUENA REP. PARCIAL
7 MAL REPARADO	19 MALA REP. PARCIAL
8 DESCUADRADO	20 REPINTADO PARCIAL
9 GOLPE LEVE	21 MAL REPINTADO
10 CUARTEADO	22 MANCHADO
11 DESENGRAFADO	23 PINTURA GASTADA
12 BUENO REPINTADO	

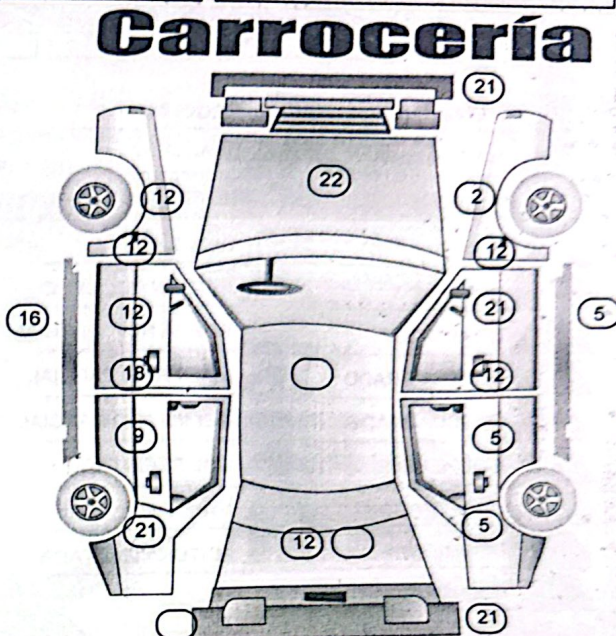

Carrocería				Acc.exteriores		Acc.interiores	
Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
PUERTA DEL IZQ	BUENO REPINT	CAPOT	MANCHADO	STOP ADICIONALES	BUENO	TABLERO	BUENO
G/FANGO DEL IZQ	BUENO REPINT	FAROLA DERECH	BUENO	ANTENA	TIENE	TAP.PTA TRAS DER	BUENO
TORPEDO	BUENO	ESTRIBO DERECH	GOLPEADO	LUZ MEDIA DER	BUENO	ASIENTOS DELAN.	BUENO
G/FANGO DEL DER	RAYADO	NAVE TRAS DER	GOLPEADO	BOCELES	TIENE	ASIENTOS TRAS.	BUENO
PUERTA TRAS DER	GOLPEADO	TAPA BAUL	BUENO REPINT	CARPA	N/TIENE	RELOJ	BUENO
STOP DERECHO	RAYADO	NAVE TRAS IZQ	MAL REPINTADO	PORTA EQUIPAJES	NO TIENE	PARLANTES	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO	PARAL CTRAL DE	BUENO REPINT	RINES ORIGIN.	TIENE	VIDRIOS ELECTRIC.	TIENE
PUERTA TRAS IZQ	GOLPE LEVE	BOCALL TRA IZQ	N/TIENE	LUZ MED IZQ	BUENO	PINTURA	METALIZADA
PARAL DEL IZQ	BUENO REPINT	PARAL TRA IZQ	BUENA REP. PARCI	RINES LUJO	NO TIENE	TAPIZ. TECHO	BUENO
BOCALL DEL IZQ	N/TIENE	RES DESEMPAÑA	TIENE	COCUYO IZQ	BUENO	TAP.PTA TRAS IZQ	BUENO
VID NAVE TRA IZQ	N/TIENE	PARABRISAS DEL	BUENO	PLUMILLA DEL	BUENO	RADIO	TIENE
DIREC HIDRAULIC.	TIENE	BOMPER DELANT.	MAL REPINTADO	RETROVISOR IZQ	RAYADO	MANIJAS INT.	BUENO
ESTRIBO IZQUI	REMOVIDO	VID.PTA DEL DER	BUENO	ROMPENIEBLAS	NO TIENE	SEGUROS ELECT.	TIENE
PERSINA	BUENO	STOP IZQUIERDO	RAYADO	ESPOILER TRAS	NO TIENE	ENCEDEDOR	BUENO
FAROLA IZQUI	BUENO	BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO	COCUYO DER	BUENO	TAPIZ. PISO	BUENO
PUERTA DEL DER	MAL REPINTADO	VID PTA TR IZQ	BUENO	PLUMILLA TRAS.	BUENO	CINT SEGURIDA	BUENO
VID PTA TR DER	BUENO	PARAL DEL DER	BUENO REPINT	RETROVISOR DER	RAYADO	TAP.PTA DEL DER	BUENO
PARABRISAS TRAS	BUENO	PISO TRASERO	BUENO	ESTACAS	N/TIENE	RUEDA LIBRE	NO TIENE
CAPOTA	BUENO	BOCALL TRA DER	N/TIENE	FURGON	N/TIENE	A / C	BUENO
PARAL CENT IZ	BUENA REP. PARCI	PARAL TRA DER.	BIEN REPARADO			TABLERO INSTRU.	BUENO
BOCALL DEL DER	N/TIENE	COMPUERTA	BUENO			GAVETA	BUENO
VID NAVE TRA DER	N/TIENE					CONSOLA	BUENO
MARCADO SEG.	NO TIENE					TAP.PTA DEL IZQ	BUENO
VID PTA DEL IZ	BUENO						


Auto-Test

Informe inferior

Fecha 07/03/2026

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
JCN203	239947	1

Chasis

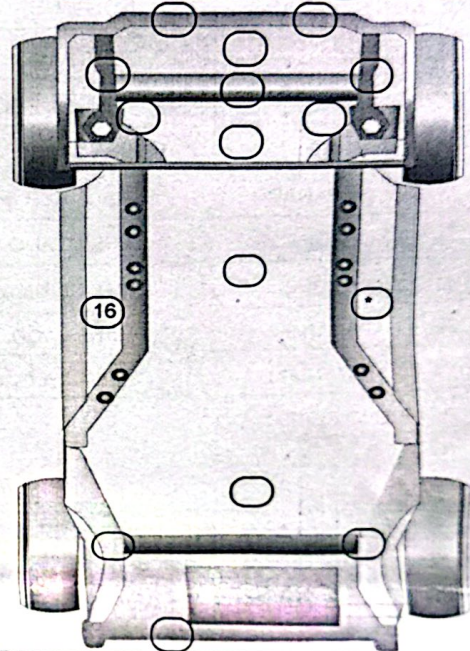

1 BUENO	13 REGULAR
2 RAYADO	14 FISURADO
3 BIEN REPARADO	15 NO TIENE
4 SUMIDO	16 REMOVIDO
5 GOLPEADO	17 REP. EN PROCESO
6 CORROIDO	18 BUENA REP. PARCIAL
7 MAL REPARADO	19 MALA REP. PARCIAL
8 DESCUADRADO	20 REPINTADO PARCIAL
9 GOLPE LEVE	21 MAL REPINTADO
10 CUARTEADO	22 MANCHADO
11 DESENGRAFADO	23 PINTURA GASTADA
12 BUENO REPINTADO	

Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
STRIBO IZQ.	REMOVIDO	PISOS CARROC	BUENO	PUNTA DEL IZQ.	BUENO	PUNTA DEL DR.	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	STRIBO DER.	BUENA REP. PARCI	BIGOTE	BUENO	CALANDRIA	BUENO
G/POLVO MT IZQ	BUENO	FUGAS		FALDON	BUENO	TIJERA DEL DER.	BUENO
TORPEDO	BUENO	TIJERA DEL IZQ.	BUENO	CARTER	BUENO	G/POLVO MT DR	BUENO
BASE TIJERA DR	BUENO	BASE CAJA DIR.	BUENO	PUNTA TRA. DER	BUENO	PUNTA TRA. IZQ	BUENO
TIJERA TRS IZ	BUENO	TANQUE GASOLI.	BUENO	PISO MALETA	BUENO	BASE TIJERA IZQ.	BUENO
TORRE IZQU.	BUENO	TORRE DERECH.	BUENO	PTA. INF. IZQ.	BUENO	TIJERA TRAS DER.	BUENO
PTA. INF. DER.	BUENO	G. POLVO EJE IZQ	BUENO	G. POLVO EJE DER.	BUENO	DESFASE DIAG.	NO TIENE
LARGUERO IZQ.	N/TIENE	LARGUERO DER.	N/TIENE	PUENTE MOTOR	N/TIENE	PUENTE CHASIS	N/TIENE
FUGA MOTOR	NO TIENE	FUGA CAJA	NO TIENE	FUGA CARTER	NO TIENE	FUGA FRENOS	NO TIENE
FUGA DIRECC.	NO TIENE						

Llantas

Ubicacion Llantas	Marca	Referencia	Profundidad
Llantas Delanteras	OTRAS	225/40/19	2
Llantas Traseras	OTRAS	225/40/19	4