




CALIFICACIÓN FINAL



DE ACEPTACIÓN

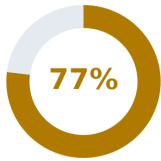

FASECOLDA
\$ 41.600.000

VALOR DE MERCADO
\$ 42.000.000



CALIFICACIÓN POR SECCIÓN

5. Motor

97%

6. Sistema eléctrico

100%

7. Llantas

100%

8. Fuga de fluidos

92%

9. Tren Delantero y suspensión

100%

10. Interior del vehículo

95%

1. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca / Línea	CHEVROLET · SPARK
Modelo / Versión	2020
Carrocería	HATCH BACK · 4 puertas
Combustible / Caja	GASOLINA · MECANICA
Cilindraje	1206 cc
Color	PLATA BRILLANTE
Kilometraje	66074 km
Chasis / VIN	9GACE6CD8LB008561
No. Motor	Z3190998L4AX0060

2. DOCUMENTACIÓN

GVM235	
PROPIETARIO	JORGE ALBERTO MUÑOZ BEDOYA
Documento o NIT	1216721563
Nº de dueños	1
Nacionalidad	IMPORTADO
Día de registro	31/10/2019


PRINCIPALES ANOTACIONES 10 HALLAZGOS

9 Carrocería

2 MALOS 3 REGulares

1 Cártor motor

1 REGULAR

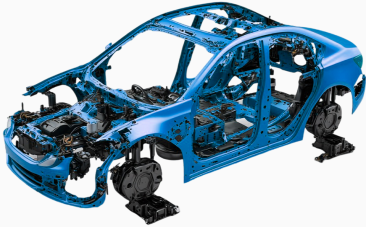

CHASÍS Y ESTRUCTURA: 95 %

- Chasis y estructura - **NA** - Sin valor óptimo para evaluar.
- Panel trasero - **Bueno** - Pestaña de soporte de bómper con leve dobles

VIDA ÚTIL LLANTAS Y AMORTIGUADORES



LLANTAS DELANTERAS



LLANTAS TRASERAS

Posición	Vida útil %	Presión (psi)	Referencia
Izquierda	95	32	185/60R14
Derecha	95	32	185/60R14

Posición	Vida útil %	Presión (psi)	Referencia
Izquierda	95	32	185/60R14
Derecha	95	32	185/60R14

Llanta requiere cambio: **No**



SUSPENSIÓN DELANTERA

Requiere cambio/ajuste: **No**



SUSPENSIÓN TRASERA

Requiere cambio/ajuste: **No**



CARROCERÍA - LATONERÍA - PINTURA - CRISTALES - FAROLAS - STOP - VIDRIOS

80%
PINTURA

- Retrovisor - Izquierdo - **Regular** - Carcasa con fisura leve
- Puerta delantera - Izquierda - **Bueno** - Sumidos y rayones
- Puerta delantera - Derecha - **Malo** - Exceso de material, sumidos, rayones
- Estribo - Izquierdo - **Bueno** - Sumido leve
- Estribo - Derecho - **Regular** - Repintado puntual parte trasera y golpeado
- Puerta trasera - Izquierda - **Bueno** - Sumidos y rayones
- Puerta trasera - Derecha - **Malo** - Exceso de material, sumidos, rayones
- Costado - Derecho - **Regular** - Repintado
- Bómper - Delantero - **Bueno** - Repintado y con rayones
- Bómper - Trasero - **Bueno** - Rayones
- Capó - **Bueno** - Sumidos y rayones



5. MOTOR

	B	R	M	N/A
Arranque	☒	☐	☐	☐
Radiador	☒	☐	☐	☐
Cárter motor	☐	☒	☐	☐
Cárter de caja	☒	☐	☐	☐
Caja de velocidades	☒	☐	☐	☐
Soporte de caja	☒	☐	☐	☐
Soporte de motor	☒	☐	☐	☐
Ruido de motor	☒	☐	☐	☐
Ventiladores	☒	☐	☐	☐
Mangueras	☒	☐	☐	☐
Condición de embrague	☒	☐	☐	☐
Sincronización	☒	☐	☐	☐
Correa de accesorios	☒	☐	☐	☐
Ruido en polea y tensores	☒	☐	☐	☐
Tapa válvulas	☒	☐	☐	☐
Calidad del aceite	☒	☐	☐	☐

Resultado

97 %



6. SISTEMA ELÉCTRICO

	B	R	M	N/A
Elevavidrios	☒	☐	☐	☐
Plumillas	☒	☐	☐	☐
Farola - Derecha	☒	☐	☐	☐
Farola - Izquierda	☒	☐	☐	☐
Exploradora - Derecha	☒	☐	☐	☐
Exploradora - Izquierda	☒	☐	☐	☐
Stop - Derecho	☒	☐	☐	☐
Stop - Izquierdo	☒	☐	☐	☐
Stop de tapa baúl - Derecho	☐	☐	☐	☒
Stop de tapa baúl - Izquierdo	☐	☐	☐	☒
Tercer stop	☒	☐	☐	☐
Bocina	☒	☐	☐	☐
Batería	☒	☐	☐	☐
Fusibles	☒	☐	☐	☐
Alternador	☒	☐	☐	☐
Luz de porta placa	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



7. LLANTAS

	B	R	M	N/A
Llantas - Delanteras	☒	☐	☐	☐
Llantas - Traseras	☒	☐	☐	☐
Llanta de repuesto	☒	☐	☐	☐
Desgaste	☒	☐	☐	☐
Estado rines / lujo	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



8. FUGA DE FLUIDOS

	B	R	M	N/A
Fuga - Aceite motor	☐	☒	☐	☐
Fuga - Aceite caja	☒	☐	☐	☐
Fuga - Refrigerante	☒	☐	☐	☐
Fuga - Líquido de freno	☒	☐	☐	☐
Fuga - Combustible	☒	☐	☐	☐
Fuga - Dirección hidráulica	☒	☐	☐	☐
Fuga - Diferencial	☐	☐	☐	☒

Resultado

92 %



9. TREN DELANTERO Y SUSPENSIÓN

	B	R	M	N/A
Pastillas de freno	☒	☐	☐	☐
Discos de freno	☒	☐	☐	☐
Amortiguadores - Delanteros	☒	☐	☐	☐
Amortiguadores - Traseros	☒	☐	☐	☐
Guardapolvo punta homocinética	☒	☐	☐	☐
Punta homocinética	☒	☐	☐	☐
Guardapolvo punta de eje	☒	☐	☐	☐
Puntas de ejes	☒	☐	☐	☐
Axiales	☒	☐	☐	☐
Terminales	☒	☐	☐	☐
Rótulas	☒	☐	☐	☐
Bujes	☒	☐	☐	☐
Tijeras	☒	☐	☐	☐
Caja de dirección	☒	☐	☐	☐
Rodamientos	☒	☐	☐	☐
Transfer (solo para 4x4)	☐	☐	☐	☒
Cardanes (solo camioneta)	☐	☐	☐	☒
Cruzetas (solo camioneta)	☐	☐	☐	☒
Graduación freno de mano	☒	☐	☐	☐
Líquido de frenos	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



10. INTERIOR DEL VEHÍCULO

	B	R	M	N/A
Calefacción	☒	☐	☐	☐
Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
Cinturones	☒	☐	☐	☐
Asiento delantero - Izquierdo	☒	☐	☐	☐
Asiento delantero - Derecho	☒	☐	☐	☐
Asientos traseros	☒	☐	☐	☐
Condición del techo	☒	☐	☐	☐
Parasoles	☒	☐	☐	☐
Manija techo	☒	☐	☐	☐
Luz de techo	☒	☐	☐	☐
Carteras	☐	☒	☐	☐
Millare	☐	☒	☐	☐
Alfombras	☒	☐	☐	☐
Cabeceros	☒	☐	☐	☐
Tapetes	☒	☐	☐	☐
Volante	☒	☐	☐	☐
Mandos de elevavidrios	☒	☐	☐	☐
Pomo de cambios	☒	☐	☐	☐
Manija de carteras internas	☒	☐	☐	☐

Resultado

95 %



11. ACCESORIOS

Película de seguridad (B)

OBSERVACIONES DEL PERITO

N°	Sección	Ítem	Estado	Observación
Acciones				
1	Acciones	Aviso-Asegurabilidad	—	Aviso-Asegurabilidad: Queda a consideración de la empresa promotora de seguros
2	Acciones	Aviso-Caja de velocidades	—	Aviso-Caja de velocidades: Seguir mantenimiento según manual de fabricante
3	Acciones	Aviso-carrocería	—	Aviso-carrocería: En general con rayas y sumidos
08. Motor				
4	08. Motor	Cárter motor	REGULAR	Fuga de aceite por empaque
11. Fuga de fluidos				
5	11. Fuga de fluidos	Fuga - Aceite motor	REGULAR	—
12. Tren delantero y suspensión				
6	12. Tren delantero y suspensión	Pastillas de freno	BUENO	80% vida útil
13. Interior del vehículo				
7	13. Interior del vehículo	Asiento delantero - Izquierdo	BUENO	Sucios
8	13. Interior del vehículo	Asiento delantero - Derecho	BUENO	Sucios
9	13. Interior del vehículo	Asientos traseros	BUENO	Sucios
10	13. Interior del vehículo	Carteras	REGULAR	Con rayones
11	13. Interior del vehículo	Millare	REGULAR	Con rayones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035612334

PLACA: **GVM235** MARCA: **CHEVROLET** LÍNEA: **SPARK** MODELO: **2020**

CILINDRADA CC: **1.206** COLOR: **PLATA BRILLANTE** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHÍCULO: **AUTOMOVIL** TIPO CARROCERÍA: **HATCH BACK** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD Kg/PSJ: **5**

NÚMERO DE MOTOR: **Z3190998L4AX0060** REG: **N** VIN: **9GACE6CD8LB008561**

NÚMERO DE SERIE: **9GACE6CD8LB008561** REG: **N** NÚMERO DE CHASIS: **9GACE6CD8LB008561** REG: **N**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **MUÑOZ BEDOYA JORGE ALBERTO** IDENTIFICACIÓN: **C.C. 1216721563**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** BLINDAJE: ***** POTENCIA HP: **80**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: SE: **032019001032355** FECHA IMPORT.: **19/06/2019** PUERTAS: **4**





LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: **PRENDA - VEHIGRUPO SAS**

FECHA MATRÍCULA: **31/10/2019** FECHA EXP. LIC. TTO: **01/08/2025** FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTEyTTO ENVIGADO**

LT07004168540



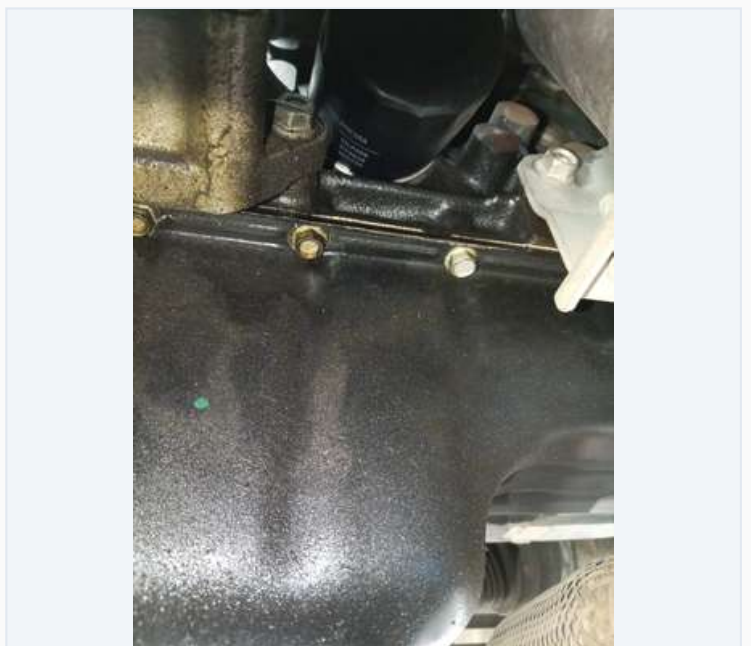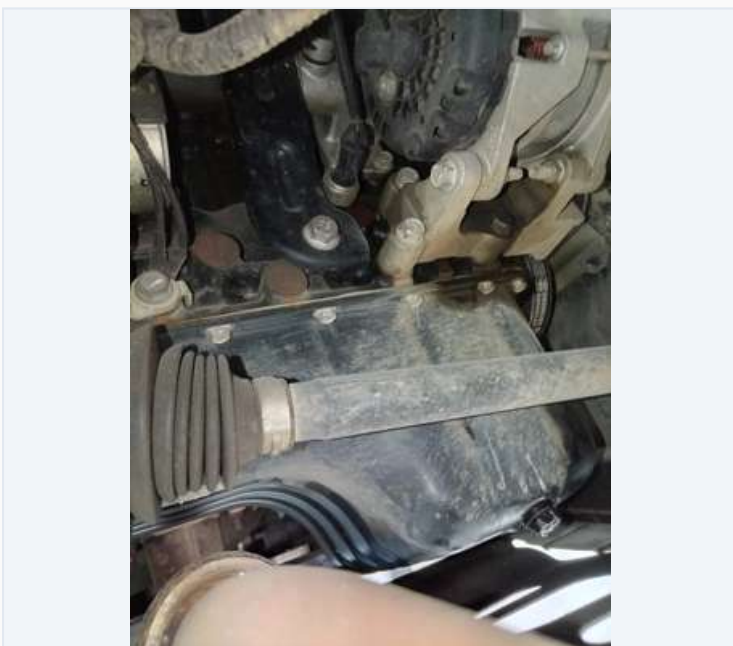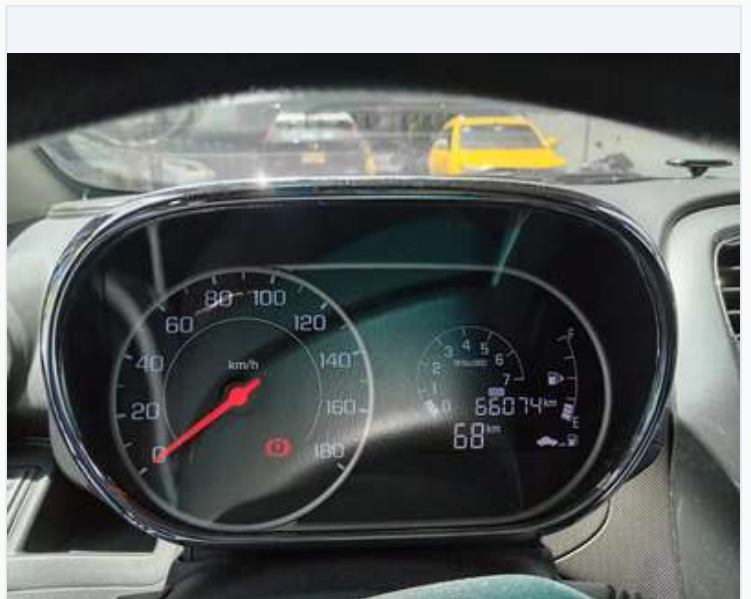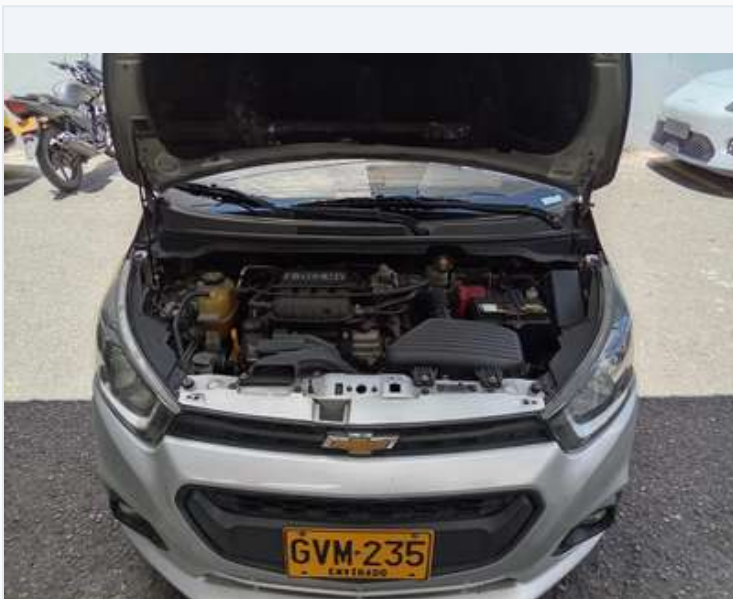

Los recuadros sin imagen son placeholders. Integración de fotos vía URL o base64 en futuras versiones del contrato.

RESUMEN DEL SERVICIO

Sede del servicio	Medellín — Medellin
Número de servicio	# f22e9abc-136f-4c9b-bd0f-643c3f97419e
Placa	GVM235
Fecha del servicio	28/07/26
Tipo del servicio	PERITAJE BÁSICO
Clase	AUTOMOVIL
Valor del servicio	COP \$ 194.000
Número de factura	FEM 4380
Encargado del servicio	Cristian Alexander Sanchez Sanchez

Observaciones del servicio
—

Si desea consultar los términos y condiciones, *consúltelos próximamente.*

Si desea hacer el contrato y tramitar el contrato de compraventa vehicular, *disponible próximamente.*

Si tienes dudas sobre un documento de peritaje como este, [haz clic aquí](#) y sal de dudas.