



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO  
**P008086020309**  
XXX



N° INSPECCION	5048591	TURNO	1
FECHA	22-Abr-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	CARLOS STIVEN CAICEDO VARGAS		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos - LTA / Referidos		
VALOR MERCADO	\$ 30.574.536	COD. FASECOLDA	01601312
VALOR AUTOMÁS	\$ 30.574.536	VALOR FASECOLDA	\$ 34.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.290.001		
RESULTADO	<b>ASEGURABLE SI</b>		

**EDW146**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	81526
MODELO	2018	COLOR	GRIS OCAÑO
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9GASA58MXJB014885
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9GASA58MXJB014885
CILINDRAJE	1399	N° MOTOR	LCU*171773430*
ASEGURADORA	BANCO FINANADINA S.A BIC	SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	AGENTE DIRECTO .	CLAVE	99
CLIENTE	AYLEEN PAOLA ORCASITA ALMARALES	IDENTIFICACIÓN	1140817911

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VALOR REVISTA MOTO \$30.900.000; VEHICULO PRESENTA PLACA EN REGULAR ESTADO, INTERVENCIONES EN SISTEMA ELECTRICO, EMPAQUES PUERTA REGULARES, PROTECTOR INFERIOR PLASTICO ROTO Y RAYADO, FLEX SISTEMA DE ESCAPE REGULAR, HUMEDAD LEVE DE ACEITE MOTOR POR BASE FILTRO, HUMEDAD POR COMPRESOR A/C, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS, CONCENTRAD DE PUNTA CHASIS DELANTERA DERECHA SUMIDO, RESIDUOS DE REFRIGERANTE POR DEPOSITO, HUMEDAD POR DEPOSITO HIDRAULICO, DESGASTE EN TAPICERIA BARRA DE CAMBIOS

**REVISIÓN VISUAL**

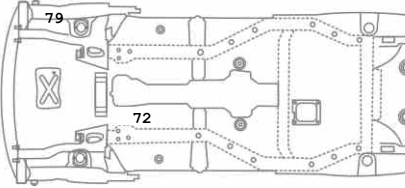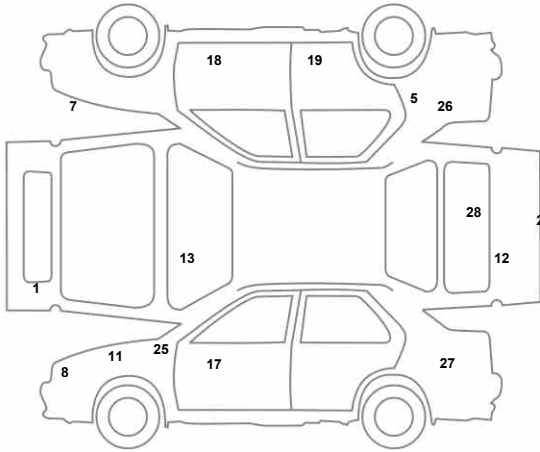

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

**EFICACIA DE FRENADO**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
%	%	%

> 60% | 59% - 11% | < 10%

Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

**ESTRUCTURA - CHASIS** 85,30 %

72	CUNA MOTOR	SUMIDO
79	TRAVIESA/FRONTAL INFERIOR	SUMIDO

**CARROCERIA - EXTERIOR** 78,70%

1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	SUMIDO
7	FAROLA DERECHA	RAYADO
8	FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
12	PANEL TRASERO	SUMIDO
13	PANORAMICO DELANTERO	RAYADO
17	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19	PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON
26	STOP DERECHO	RAYADO
27	STOP IZQUIERDO	RAYADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	30%	30%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

**EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN**

DELANTERA	TRASERA
%	%

< -6 y/o > 6 | (-)6(-)10<->(+)6(+)10 | < -10 y/o > 10

**FUGA DE FLUIDOS** 100,00%

**PINTURA** 74,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LUJADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

**ALINEACIÓN**

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

