



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO **P059207003387**
 XXX



N° INSPECCION	5043301	TURNO	1
FECHA	16-Abr-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS VILLAVICENCIO		
SOLICITADO POR	YILMAR ALFONSO GOMEZ DE LA HOZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09008220
VALOR AUTOMÁS	\$ 266.300.000	VALOR FASECOLDA	\$ 268.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

JML582

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 3000CC 5P T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	53364
MODELO	2020	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTEBH3FJ7LK229265
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBH3FJ7LK229265
CILINDRAJE	2982	N° MOTOR	1KDB050664
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	YILMAR GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	1065609656

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA. VH PRESENTA INTERVENCION DE PINTURA EN PIEZAS DE CARROCERIA RAYONES Y SUMIDOS. VH SE INSPECCIONA Y MOJADO PARTES BAJAS. RINES RAYADOS. PROTECTOR CARTER DEFORMADO Y PROTECTOR TANQUE COMBUSTIBLE DEFORMADOS. NO SE EVIDENCIAN HUMEDADES O FUGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCION.; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL

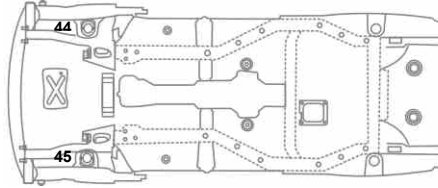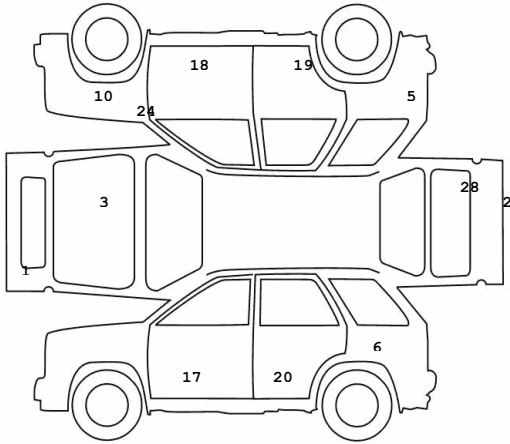

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
% %	% %	%

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 90,00 %

42 PUENTE SUSP DELANTERA	SUMIDO
44 LARGUERO IZQUIERDO	RAYON
45 LARGUERO DERECHO	RAYON

CARROCERIA - EXTERIOR 89,70%

1 BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2 BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3 CAPOT	BIEN REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6 COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
10 G/FANGO DEL DERECHO	SUMIDO
17 PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18 PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
19 PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20 PUERTA TRASERA IZQ.	RAYON
24 RETROVISOR DER.	REGULAR
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	80%	80%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)>10 <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

--	--

PINTURA 84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

