

Datos de Solicitud y Ingreso			
N° SOLICITUD:			
Fecha de Expedición:	4/03/2026 12:00:00 a.m.	Hora:	13:49:35

Datos del Cliente		Datos del Vehículo	
Nombre:	DIEGO PANIAGUA	Placa:	FNZ497
Identificación:	1 1000076864	Marca:	RENAULT
Dirección:	CRA 59A 45A 37	Tipo:	CAMIONETA PASAJ.
Telefono:	3196782759	Modelo:	2018
Rombo:	22	Cilindraje:	2488
		Kilometraje:	42133

Prueba de Batería y Sistema Eléctrico	
Alcance: Esta prueba analiza el estado actual del motor de arranque y del alternador, analizando los resultados de voltaje que consume y genera cada uno de esto. Por medio de una prueba de conductancia establece el estado actual de la batería mas no garantiza la durabilidad, ya que depende del tipo de uso que se le de a la misma. No se evalúa los elementos mecánicos, ni se puede establecer fallas por desgastes mecánicos.	

Prueba de Batería	
Voltios:	14 V
Resultado:	BATERÍA BUENA
Observaciones:	BATERÍA EN BUEN ESTADO SIN PROBLEMA.

Prueba de Arranque	
Voltaje de Arranque:	13,8 V
Voltaje más bajo:	9,5 V
Tiempo:	1 S
Resultado:	ARRANQUE NORMAL
Observaciones:	SISTEMA DEL ARRANQUE SIN FALLA.

Prueba de Carga	
Sin Carga:	135 V
Con Carga:	142 V
Resultado:	FUNCIONAMIENTO NORMAL
Observaciones:	SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA FUNCIONAMIENTO NORMAL.

Prueba liquido de Frenos	
Alcance: Esta prueba mide el porcentaje de humedad que presenta el liquido de frenos , ya que por sus condiciones de operación y características, la presencia de agua en este liquido afecta la efectividad y puede ocasionar fallas en el sistema de frenos.	

Parametros (% de humedad)	Resultado	Datos Obtenidos	Resultado	Observaciones
0%	Bueno	3 %	PARA CAMBIO	LIQUIDO CON PRESENCIA DE AGUA, SE RECOMIENDA CAMBIAR EL LIQUIDO PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS.
1 y 2%	Aceptable			
Mayor al 2%	Por Cambio			

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	04/03/2026	Hora:	01:49

Aspecto del Vehículo

Placa:	FNZ497
Marca:	RENAULT
Línea:	KOLEOS [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	DIEGO PANIAGUA
Id Solicitante:	1000076864
Fecha Informe:	04/03/2026
Centro de Validación:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	VF1RZG001JC250593
Número de Serie:	VF1RZG001JC250593
Número de motor:	2TRC707F008473
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Prueba de Luces

Alcance: Se determina el estado de las luces del vehículo, verificando la intensidad de luz y la desviación, de acuerdo a la norma NTC 5375; esta prueba se realiza a 1 metro de distancia del vehículo.

Parámetros	
Mayor a 2,5 Klux	Luces Bajas
Menor a 255 Klux	Intencidad luces Totales
0,5% a 3,5%	Desviación de la luz

	Datos Obtenidos	
	Farola Izquierda	Farola Derecha
Luces Bajas	2,5 Klux	2,5 Klux
Luces Altas	0,5 Klux	0,5 Klux
Intencidad Total	6 Klux	
Desviación	0,5 %	0,5 %

	Resultados		
	Farola Izquierda	Farola Derecha	Observaciones
Luces Bajas	NORMAL	NORMAL	INTENSIDAD DE LUZ DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.
Intencidad de luces totales	NORMAL		INTENSIDAD DE LUCES TOTAL, SE ENCUENTRA BAJO PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NORMA.
Desviación de Luz	DENTRO DE PARÁMETROS	DENTRO DE PARÁMETROS	LUCES EN OPERACIÓN NORMAL

Observaciones Generales

REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO

CERTIFICADO 1019214

FECHA: 4/03/2016 PLACA: FNZ497
 ATENDIDO PARA: Particular
 No. INSPECCIÓN: 1012956123 ROMBO: 22
 CENTRO DE INSPECCIÓN: CDA - PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS

ASEGURABLE: No Aplica *Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras*

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	CAMIONETA PASAJERO	MODELO	2018
TIPO	KOLEOS [2]	CARROCERÍA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	2488
COO. FASEC.	08006057	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TRC707F008473	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1RZG001JC25059	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	VF1RZG001JC25059	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	42133		
ENVIADO A			

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	SUCURSAL
INTERMEDIARIO	
NOMBRE	DIEGO PANIAGUA
IDENTIFICACION	1000076864
DIRECCION	CRA 59A 45A 37
PROFESION	OTROS Tel. 3196782759
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 71.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 69.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000 + VR ACCESORIOS


Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL


LATONERIA	95%
PINTURA	90%
VIDRIOS	100%
CHASIS	100%
TAPICERIA	100%
FUGAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACION	100%
	0% - 59% Deficiente
	60% - 89% Aceptable
	90% - 100% Optimo

El reporte de kilometraje hace referencia al El esquema aqui mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehiculo que registra el odometro al momento de la Inspeccion.


Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

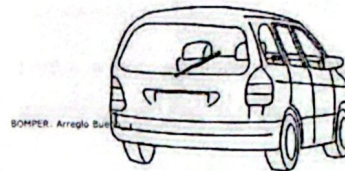

BOMPER: Arreglo Buena

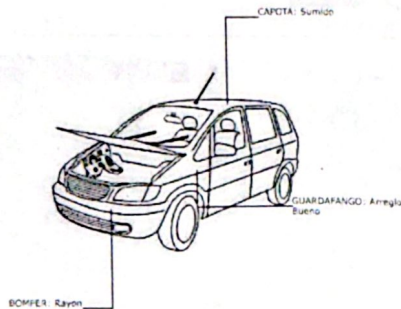

BOMPER: Rayon



Observación: VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCIÓN Y SISTEMA DE FRENSOS EN GENERAL POR KILOMETRAJE SEGUN PARAMETROS DEL FABRICANTE, ASEGURABILIDAD DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

Chequeo control de Calidad

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE

☒ RADIO	☒ RADIO CON UNIDAD CD	☒ ECUALIZADOR	☒ CAJA DE CD'S	☒ PLANTA	☒ PARLANTES	☒ TWITER	☒ VIDRIOS ELECTRICOS	☒ PELICULA DE SEGURIDAD	☒ DORMIDOR	☒ ESPEJO RETROVISOR	☒ ESPEJO ELECTRICOS	☒ PLUNILLA TRASERA	☒ BLOQUEO CENTRAL	☒ 3er STOP	☒ DIRECCION ASISTIDA
☒ DIRECCION HIDRAULICA	☒ AIRE ACONDICIONADO	☒ LLANTAS	☒ COPAS	☒ RINES	☒ AMPLIFICADOR	☒ ALARMA	☒ RELOJ	☒ CONTORNOS DE SEGURIDAD	☒ ENCENDIDOR	☒ TAPICERIA DE CUERO	☒ EXPLORADORAS	☒ PORTA EQUIPAJE	☒ TECHO CORREDIZO	☒ SPOILER	☒ OTROS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0				
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0				

COPYRIGHT © 2003 COLSERAUTO S.A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-016
Versión 3.

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

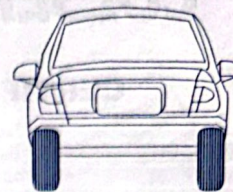

SUSPENSIÓN

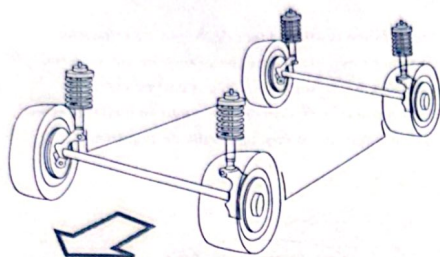


(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

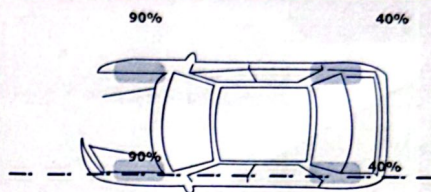

VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

RENAULT

CAMIONETA PASAJ.

KOLEOS [2]

FOTOS VEHÍCULO


MARCA



CLASE



TIPO

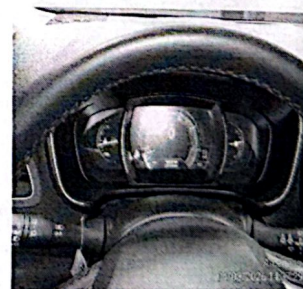

DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ

Firma Cliente: _____

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de FASECOLD, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Inspector

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2018
TIPO	KOLEOS [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	08006057	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TRC707F008473	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1RZG001JC250593	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	VF1RZG001JC250593	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	42133

FECHA:	4/03/2026	PLACA:	FNZ497
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	782669	ROMBO:	22
CENTRO DE INSPECCION:	COA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	DIEGO PANTAGUA
IDENTIFICACION	1000076864
DIRECCION	CRA 59A 45A 37
TELEFONO	3196782759
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 71.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 69.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento Indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Version 3.

Scanned with
CamScanner

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

153565

4/03/2026

FECHA:	Particular	PLACA:	FNZ497
ATENDIDO PARA:	1012956123		22
No. INSPECCIÓN:		CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS	
CENTRO DE INSPECCIÓN:			

DATOS

MARCA	RENAULT	NOMBRE	DIEGO PANIAGUA
CLASE	CAMIONETA PASAJERO	IDENTIFICACIÓN	1000076864
TIPO	KOLEOS	DIRECCIÓN	CRA 59A 45A 37
MODELO	2018	TELÉFONO	3196782759
SERVICIO	PARTICULAR		
CILINDRAJE	2488		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		
KILOMETRAJE	42133		
TIPO CAJA	TIPTRONICA		

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
Funcionamiento Testigo Aceite	No
Fuga de Aceite	NA
Estado Bujías	No
Detección Ruidos	Aceptable
Nivel Refrigerante	Aceptable
Potencia Motor	Aceptable
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Bueno
Funcionamiento Testigo Temperatura	Aceptable
Funcionamiento Motoventilador	

Observaciones:

RESULTADO
SI

AIRE ACONDICIONADO

	ESTADO
Estado Tubería	Bueno
Estado Compresor	Bueno
Estado Radiador A/C	Bueno
Estado Correa Compresor	Aceptable
Estado Ventilación y Funcionamiento	No

Observaciones:

RESULTADO

CAJA VELOCIDADES

	ESTADO
Fuga de Fluidos	Bueno
Detección Ruidos	No
Estado Corazas	Aceptable
Holgura Barra Cambios	Bueno
Comprobación de Empaques Carcaza	Bueno
Sostenimiento y Engranaje Cambios	No
Aceptación de Cambios	
Fugas Reten Eje	

Observaciones:

RESULTADO

DIRECCIÓN

	ESTADO
Holgura Timón	NA
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	Bueno
Nivel Depósito Hidráulico	No
Estado Guarda Polvo	No
Detección de Ruidos	Aceptable
Vibración Timón	Aceptable
Desenvolvimiento Timón	Aceptable
Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección	NA
Fuga Hidráulico	

Observaciones:

RESULTADO

SISTEMA DE FRENOS

	ESTADO
Nivel Líquido Frenos	No
Fugas Líquido Frenos	Bueno
Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
Estado Discos de Frenos	Aceptable
Estado Servofreno	Aceptable
Estado Mordazas	Bueno
Funcionamiento Testigo Freno ABS	Aceptable
Estado Freno de Emergencia	No
Desviación de Dirección en Frenado	Aceptable
Esfuerzo Pedal de Freno	Aceptable
Esfuerzo de Freno de Mano	

Observaciones:

RESULTADO
SI

CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTA (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-419
Versión 3

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.