

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN

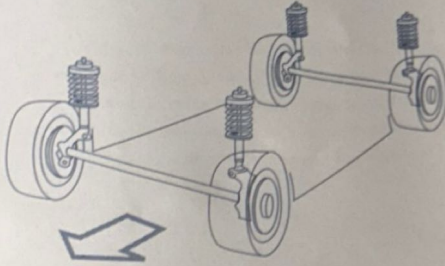


(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


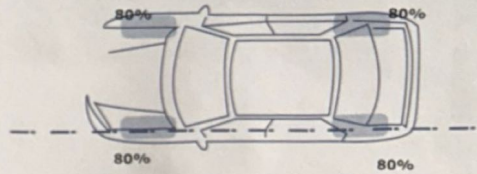


VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA MAZDA CLASE AUTOMOVIL TIPO 6 [3]

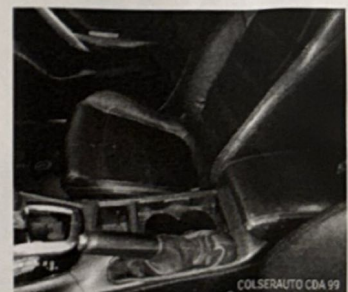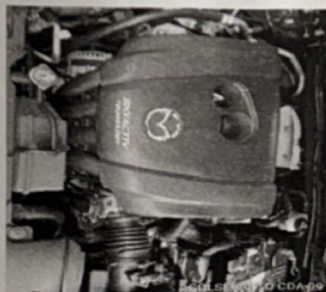

Firma Cliente: _____
C.C.

ANDRÉS RICARDO ROMERO
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolta, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	22/12/2025	PLACA:	ZXX741
ATENIDO PARA:	800585 Regular		
No. INSPECCION:	1002925299	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2014
TIPO	6 [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	05601136	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PY20232735	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JM76J4S39E1116783	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	**	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	108162

NOMBRE	PETER ACOSTA
IDENTIFICACION	80240068
DIRECCION	CL 12 A # 71 C- 60
TELEFONO	3142928089
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 58.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 53.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 150.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado llantas	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado luberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

REPORTE DE RECLAMACIONES 22/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
ZXX741			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	22/12/2025	Hora:	09:07

Aspecto del Vehículo

Placa:	ZXX741
Marca:	MAZDA
Línea:	6 [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	PETER ACOSTA
Id Solicitante:	80240068
Fecha Informe:	22/12/2025
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JM7GJ4S39E1116783
Número de Serie:	**
Número de motor:	PY20232735
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2014

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Datos						
Fecha	22/12/2025	Placa	ZXX741	Rombo	6	
N° de Orden	1002925299	Centro de Inspección	LIVIANOS CALLE 99	Kilometraje	108162	
Modelo	2014	Marca	MAZDA	Clase	AUTOMOVIL	
Referencia	6 [3]					



Vehículo OK Validar ángulos de alineación

PRUEBA DE PISTA						
ALINEADOR AL PASO						
EJE DELANTERO	Resultado Obtenido	Unidades		Resultado Obtenido	Unidades	EJE TRASERO
	7.5	m/km	<input checked="" type="checkbox"/>	10.	m/km	<input checked="" type="checkbox"/>

PRUEBA DE SUSPENSIÓN								
EJE DELANTERO								
RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades		Resultado Obtenido	Unidades	RUEDA DERECHA		
	Eficacia	59	%	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	52	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	Peso	485	Kg		Peso	454	Kg	
	Diferencia de Eficacia	7	%	<input checked="" type="checkbox"/>				
EJE TRASERO								
RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades		Resultado Obtenido	Unidades	RUEDA DERECHA		
	Eficacia	51	%	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	45	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	Peso	325	Kg		Peso	342	Kg	
	Diferencia de Eficacia	6	%	<input checked="" type="checkbox"/>	Peso total del Vehículo	1606	Kg	

Frenos en óptimas condiciones Revisar componentes Sistema en estado aceptable

PRUEBA DE FRENSOS								
Eficacia total del sistema de frenos	62	%	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuerza total del Frenado	9818	N		
EJE DELANTERO								
RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades		Resultado Obtenido	Unidades	RUEDA DERECHA		
	Fuerza de Frenado	3072	N	Fuerza de Frenado	2988	N		
	Ovalidad	-1 %	%	<input type="checkbox"/>	Ovalidad	-1 %	%	<input type="checkbox"/>
	Resistencia a la Rodadura	518	N	<input type="checkbox"/>	Resistencia a la Rodadura	596	N	<input type="checkbox"/>
	Eficacia Eje	66 %	%	<input checked="" type="checkbox"/>	Diferencia Eficacia Eje	13	%	<input checked="" type="checkbox"/>

EJE TRASERO									
RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades		Resultado Obtenido	Unidades		RUEDA DERECHA		
	Fuerza de Frenado	1866	N	Fuerza de Frenado	1891	N			
	Ovalidad	10 %	%	✓	Ovalidad	8 %		%	✓
	Resistencia a la Rodadura	878	N	✗	Resistencia a la Rodadura	1058		N	✗
	Eficacia Eje	57	%	✓	Diferencia Eficacia Eje	18 %		%	✓
FRENO DE MANO									
	Eficacia Freno de Mano	19	%	✓	Fuerza Freno de Mano	2942	N		

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efectivo vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes, y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados, aplican para la fecha y hora del servicio.

Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A ofrece un valor agregado de carácter NO comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

INFORME TÉCNICO

FECHA:	22/12/2025	No. Informe	1002925299
PLACA:	22/12/2025	Ciudad	1002925299

Este documento es valido UNICAMENTE en Colombia
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	MAZDA	NOMBRE	PETER ACOSTA
CLASE	AUTOMOVIL	GÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	3526138025889
TIPO	6 [3]	DIRECCION	CL 12 A # 71 C- 60
MODELO	2014	TELÉFONO	3142928089
NACIONALIDAD	JAP	Rombo	6
COLOR	GRIS		
CILINDRAJE			

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
-----------	-----------	------------

DOCUMENTOS

PY20232735 **

JM7GJ4S39E1116783

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRANSITO No. 10030217491

PLACA: ZXX741 MARCA: MAZDA LINEA: 6 MODELO: 2014

CELEBRACION CC: 2.488 COLOR: GRIS METEORO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA: SEDAN COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD AGRUJ: 5

REG. N. VEHICULO: PY20232735 REG. N. VEHICULO: JM7GJ4S39E1116783

REG. N. SERIE: ***** REG. N. CHASIS: JM7GJ4S39E1116783 REG. N. IDENTIFICACION: C.C. 8924068

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** BÚLTAS: 185 POTENCIA HP: 185

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 3526138025889 FE. FISCAL IMPORT: 1 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRICULA: 23/05/2014 FECHA EXP. LIC. TTD: 11/10/2023 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRANSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT03006827466

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	
SERIAL	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	
CHASIS	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma **COLSERAUTO** Firma Cliente

Agente (R) CC

Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 06 - 23 Barrio El Prado / PBX: (579) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) / PBX: (574) 262 4813 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 320234823 - Cartagena: Cra 81B 24 246 - RESTO DEL PAIS Y HORARIOS