



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P009578000056
XXX

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 3000CC 5P T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	80500
MODELO	2018	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTEBH3FJJK197862
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBH3FJJK197862
CILINDRAJE	2982	N° MOTOR	1KD2784570
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	LUIS CARLOS ESLAVA URIBE	IDENTIFICACIÓN	91220665



N° INSPECCION	5144012	TURNO	7
FECHA	28-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	NESTOR GARZON CASTRO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09008220
VALOR AUTOMÁS	\$ 239.800.000	VALOR FASECOLDA	\$ 243.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 10.970.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

EBS333

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,VH BLINDADO NIVEL III, SUJETO A POLITICAS. - SE EVIDENCIAN SOLDADURAS EN ARÁNDELAS EXCÉNTRICAS DEL EJE DELANTERO / MEJORAR ACABADOS EN PIEZ INTERVENIDAS / FUERTES SUMIDOS EN TECHO; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PUBLIC SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



REVISIÓN VISUAL

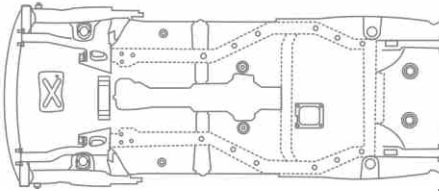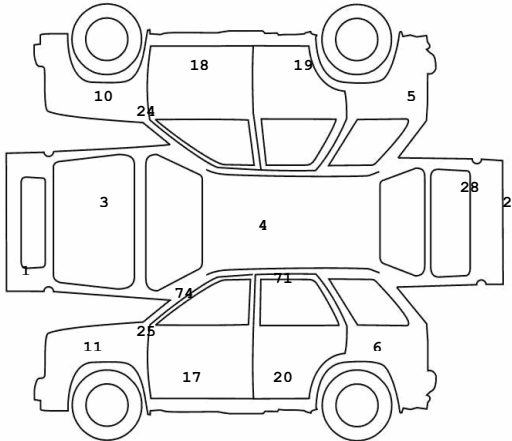


Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

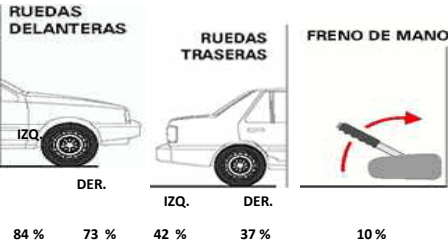

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO

CARROCERIA - EXTERIOR

82,80%


1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	BIEN REPINTADO
4	CAPOTA	DEF. MEDIA
5	COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
6	COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	RAYON
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	MAL REPINTADO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
24	RETROVISOR DER.	REPINTADO
25	RETROVISOR IZQ.	MAL REPINTADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

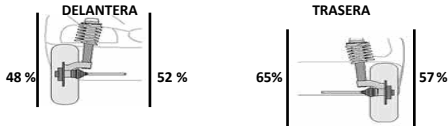

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

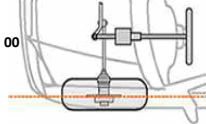

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

30	FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD
----	-------------------	---------

PINTURA

76,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LIJADO	DE 1 A 4 PIEZAS
39	DIFERENTES TONOS DE PINTURA	DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
BLINDAJE	NIVEL III 6 A 10 AÑOS	1	10000000
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0
RADIO PIONEER TACTIL	PIONEER PIONEER	1	800000


DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000
ESTRIBOS	ORIGINAL ACCESORIO PARA ESTA VER!	2	0




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO

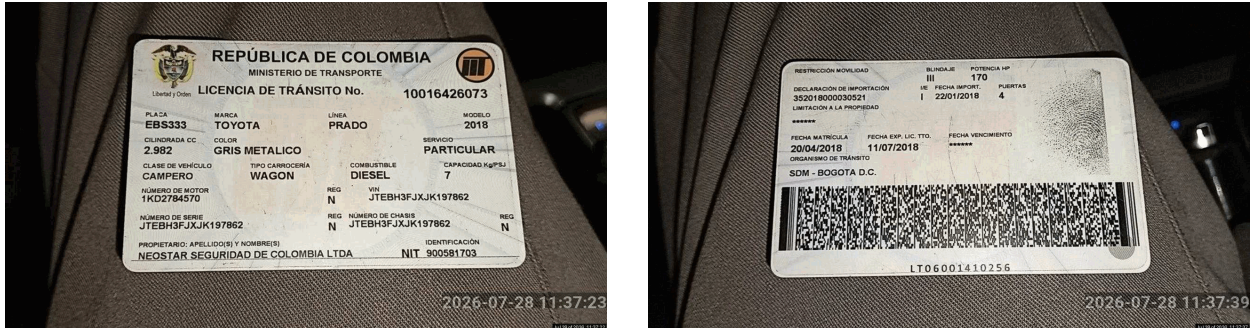

IMPRONTAS

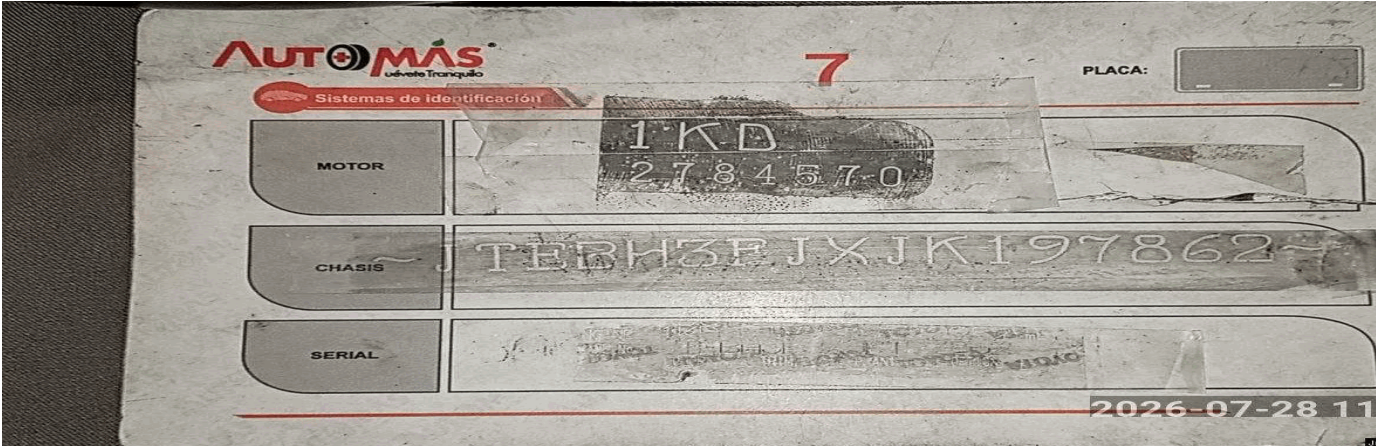

JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LOPEZ
C.C. 1015468326

LUIS CARLOS ESLAVA URIBE
C.C. 91220665

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Datos del Servicio

EBS333

Solicitante	NESTOR GARZON CASTRO			N° Inspección	5144012
MARCA	TOYOTA	COLOR	GRIS METALICO	Fecha	28-Jul-2026
CLASE	CAMPERO	MODELO	2018	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 3000CC 5P	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS BUCARAMANGA
KILOMETRAJE	80500	CILINDRAJE	2982	Asegurado	LUIS CARLOS ESLAVA URIBE
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	91220665




Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	10,00	MALO



Prueba de Compresión

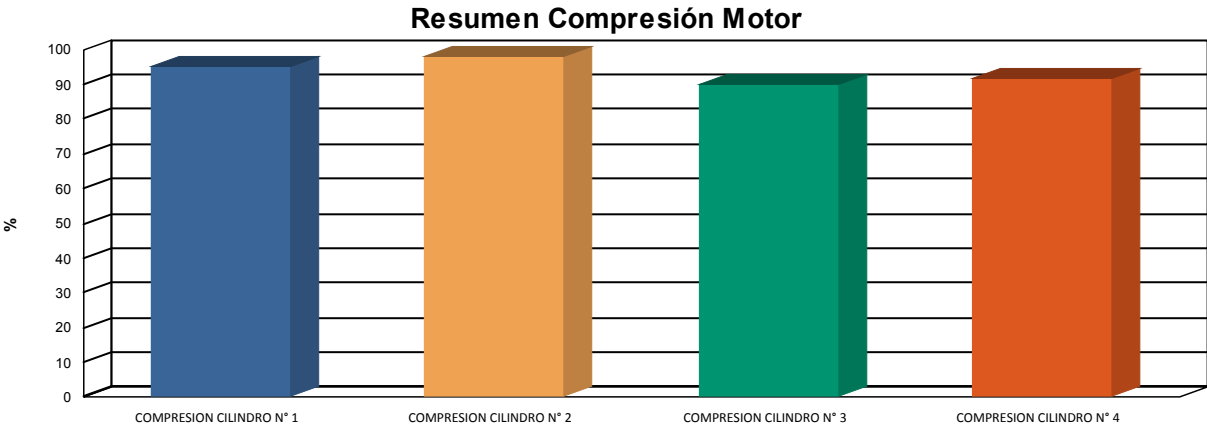

Resultados

EBS333: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 10%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%, NO SE EVIDENCIAN FUGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCION, REALIZAR RUTINAS DE SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A SISTEMA DE INYECCION POR PRESENCIA DE HUMOS COLOR NEGRO EN SALIDA DE ESCAPE, CORREA DE ACCESORIOS REGULAR VALIDAR CAMBIO E INSPECCION A LOS ELEMENTOS MOVILES DE LA MISMA, ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS PARA EVITAR QUE EL PROBELMA SE AGRAVE Y CAUSE DAÑOS MAYORES.

FIRMA INSPECTOR: JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LOPEZ
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SIN LA FIRMA DEL INSPECTOR QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.
C.C. 1015468326

FIRMA CLIENTE: LUIS CARLOS ESLAVA URIBE
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.
C.C. 91220665



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR.
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 28, 2026 PR - PC
RAD: 5144012

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: TOYOTA
LÍNEA: PRADO (LC 150) TX-L
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.018
COLOR: GRIS METALICO
PLACAS: EBS333
MOTOR: 1KD2784570
SERIE: JTEBH3FJXJK197862
CHASIS: JTEBH3FJXJK197862

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: ESLAVA URIBE
LUIS CARLOS
C.C. No. 91220665 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: RUITOQUE CONDOMINIO
TEL: 3203783484

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

TOYOTA

PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 3000CC 5P

WAGON

2018

SIN IDENTIFICAR

1KD2784570

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

DIESEL

PENDIENTE

PARTICULAR

80500

GRIS METALICO

JTEBH3FJXJK197862

JTEBH3FJXJK197862

N° INSPECCION

5144012

FECHA

28-Jul-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS BUCARAMANGA

SOLICITADO POR

NESTOR GARZON CASTRO

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO PLUS

TURNO

7

EBS333

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A

NO

AMORTIGUADORES

NO

BOMBA EMBRAGUE

NO APLICA

TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR

NORMAL

DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

LAVAPARABRISAS

NORMAL

LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO

BUENO

BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

CARTERAS PUERTAS

BUENO

CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

CONSOLA CENTRAL

BUENO

FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

GUANTERA

BUENO

MILLARE

BUENO

PARASOLES

BUENO

TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

CORREA ACCESORIOS

REGULAR

RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO

BUENO

BLOQUEO CENTRAL

BUENO

CALEFACCION

BUENO

ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

ESPEJOS ELECTRICOS

REGULAR

INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

LIMPIABRISAS TRASERO

REGULAR

PITO

BUENO

RADIO

BUENO

RELOJ

BUENO

TACOMETRO

BUENO



Luces

ALTAS

BUENO

ANTINEBLA

BUENO

BAJAS

BUENO

COCUYOS

BUENO

DIRECCIONALES

BUENO

ESTACIONAMIENTO

BUENO

EXPLORADORAS

MALO

FRENO

BUENO

LUZ TECHO

BUENO

PLACA

BUENO

REVERSO

BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

BUJES TIJERAS

BUENO

CATALIZADOR

BUENO

CRUCETAS

BUENO

CUNA MOTOR

NO APLICA

GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

PROTECTORES INF.

BUENO

SILENCIADOR

BUENO

TIJERAS

BUENO

TUBO EXHOSTO

BUENO



JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LOPEZ

LUIS CARLOS ESLAVA URIBE

C.C. 1015468326

C.C. 91220665

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 6

Informe de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: N/A
Time: julio 28, 2026
11:17:12

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808801
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Colombia
Estado: N/A	Ciudad: Bucaramanga	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

🚗 Vehicle Information		
Marca: TOYOTA	Modelo: Land Cruiser Prado	Año: 2018
Desplazamiento: --	VIN: JTEBH3FJXJK197862	Versión del software del vehículo: V10.86
Kilometraje: 80500 Kilómetros	Número de licencia: EBS333	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (16)		Pre-reparación
Sistema		Estado (15)
AC - Aire Acondicionado		3
DTCs (3)		
B1419	Circuito del sensor de temperatura interior trasera	Corriente
B1419	Circuito del sensor de temperatura interior trasera	HISTORIA
B1442	Servomotor de control del amortiguador de la entrada de aire	HISTORIA
BCM - Módulo de Control de Carrocería		11
DTCs (11)		
B1273	Comunicación de la ECU del techo deslizante detenida	Corriente
B2321	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del conductor	Corriente
B2322	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del pasajero	Corriente
B2323	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RR	Corriente
B2324	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RL	Corriente
B1273	Comunicación de la ECU del techo deslizante detenida	HISTORIA
B2321	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del conductor	HISTORIA
B2322	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del pasajero	HISTORIA

B2323 Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RR	HISTORIA
B2324 Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RL	HISTORIA
U0155 Comunicación perdida con módulo de control del panel de instrumentos (IPC)	HISTORIA
ES - Entrada y Arranque	1
DTCs (1)	
U0155 Comunicación perdida con módulo de control del panel de instrumentos (IPC)	HISTORIA
EOBD/OBD II	✓
ECM - Módulo de Control del Motor	✓
CCS - Control de Crucero	✓
ECT - Transmisión Controlada Electrónicamente	✓
ABS/VSC/TRC - Sistema de Fenos Antibloqueo /Control de Estabilidad del Vehículo /Sistema de Control de Tracción	✓
PPS - Dirección Asistida Progresiva	✓
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplementaria	✓
FWD - Tracción a las Cuatro Ruedas	✓
CM - Medidor de Combinación	✓
SC - Control de Inicio	✓
CGW - Gateway Central	✓
MSW - Interruptor Maestro	✓
PSC - Control de Fuente de Alimentación	✓



Informe de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: N/A
Time: julio 28, 2026
11:17:12

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808801
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Colombia
Estado: N/A	Ciudad: Bucaramanga	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

🚗 Vehicle Information		
Marca: TOYOTA	Modelo: Land Cruiser Prado	Año: 2018
Desplazamiento: --	VIN: JTEBH3FJXJK197862	Versión del software del vehículo: V10.86
Kilometraje: 80500 Kilómetros	Número de licencia: EBS333	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (16)		Pre-reparación
Sistema		Estado (15)
AC - Aire Acondicionado		3
DTCs (3)		
B1419	Circuito del sensor de temperatura interior trasera	Corriente
B1419	Circuito del sensor de temperatura interior trasera	HISTORIA
B1442	Servomotor de control del amortiguador de la entrada de aire	HISTORIA
BCM - Módulo de Control de Carrocería		11
DTCs (11)		
B1273	Comunicación de la ECU del techo deslizante detenida	Corriente
B2321	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del conductor	Corriente
B2322	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del pasajero	Corriente
B2323	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RR	Corriente
B2324	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RL	Corriente
B1273	Comunicación de la ECU del techo deslizante detenida	HISTORIA
B2321	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del conductor	HISTORIA
B2322	Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta del pasajero	HISTORIA

B2323 Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RR	HISTORIA
B2324 Detención de la comunicación con la ECU del motor de la puerta RL	HISTORIA
U0155 Comunicación perdida con módulo de control del panel de instrumentos (IPC)	HISTORIA
ES - Entrada y Arranque	1
DTCs (1)	
U0155 Comunicación perdida con módulo de control del panel de instrumentos (IPC)	HISTORIA
EOBD/OBD II	✓
ECM - Módulo de Control del Motor	✓
CCS - Control de Crucero	✓
ECT - Transmisión Controlada Electrónicamente	✓
ABS/VSC/TRC - Sistema de Fenos Antibloqueo /Control de Estabilidad del Vehículo /Sistema de Control de Tracción	✓
PPS - Dirección Asistida Progresiva	✓
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplementaria	✓
FWD - Tracción a las Cuatro Ruedas	✓
CM - Medidor de Combinación	✓
SC - Control de Inicio	✓
CGW - Gateway Central	✓
MSW - Interruptor Maestro	✓
PSC - Control de Fuente de Alimentación	✓

