



FECHA: 3/06/2026		PLACA:	NIT301
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1042994070		ROMBO: 1	
CENTRO DE INSPECCION: CALI - LA FLORA			
ASEGURABLE:		NO	

D
A
T
O
S

MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	CRV [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1498
COD. FASEC.	03406049	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L15BE7069792	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	1HGRS3820PL502633	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	1HGRS3820PL502633	ORDEN	1287
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	33405		
ENVIADO A	CALLE 13 # 31A-80 ACOPI		


ASEGURADORA	RENTING TOTAL S.A.S	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING TOTAL	Clave:
NOMBRE	RENTING TOTAL	
IDENTIFICACION	900422154	Edad:
DIRECCION	CR 38 26 31	
PROFESION	OTROS	Tel: 317665741
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 0	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

LATONERIA	#####	84%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente 60% Aceptable 90% Optimo 100%	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L

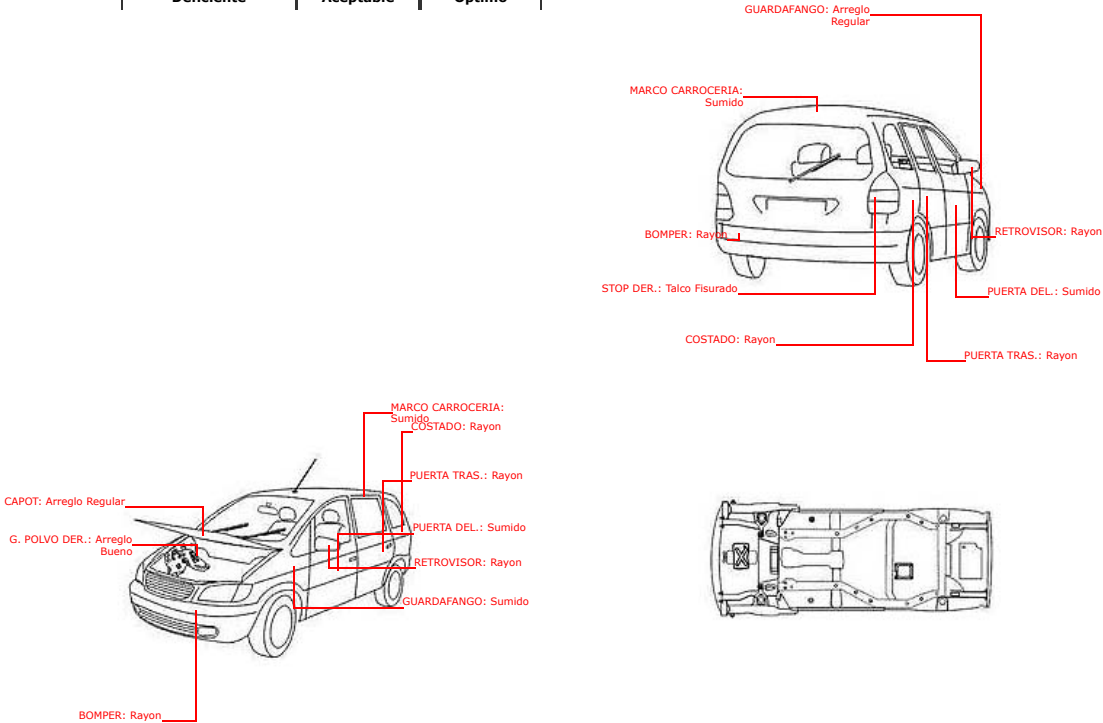

Observaciones: NO.KM..33405 MOTIVO DE RECHAZO (LLANTAS A BAJO% DE VIDA UTIL).VH PRESENTA FOCOS OXIDACION PARTE BAJA, 4 RINES RAYADOS, CONJUNTO FRONTAL REMOVIDO CON PIEZAS PUNTUALES SUSTITUIDAS, LEVES PICADOS PANORAMICO FRONTAL, PUERTAS RH REMOVIDAS, MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A
C
C
E

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE				
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	
RADIO				✓
RADIO CON UNIDAD CD				✗
EQUALIZADOR				✗
CAJA DE CD'S				✗
PLANTA				✗
PARLANTES				✓
TWITER				✗
VIDRIOS ELECTRICOS				✓
PELICULA DE SEGURIDAD				✓
DESEMPAÑADOR				✓
ESPEJO RETROVISOR				✓
ESPEJOS ELECTRICOS				✓
PLUMILLA TRASERA				✓
BLOQUEO CENTRAL				✓
3er. STOP				✓
DIRECCION ASISTIDA				✓
DIRECCION HIDRAULICA				✗
AIRE ACONDICION.				✓
LLANTAS				●
COPAS				✗
RINES				✓
AMPLIACIONES				✓
ALARMA				✓
RELOJ				✓
CINTURONES DE SEGURIDAD				✓
ENCENDEDOR				✗
TAPICERIA DE CUERO				✓
EXPLORADORAS				✗
PORTA EQUIPAJE				✗
TECHO CORREDIZO				✗
SPOILER				✗
OTROS				✗


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO

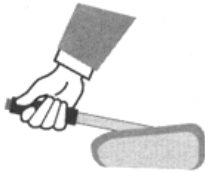

0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

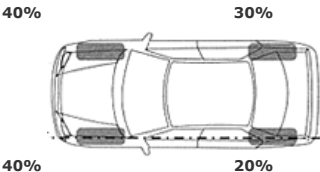

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA HONDA

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO CRV [5]



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



FECHA: 3/06/2026

PLACA:

NIT301

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1042994070

ROMBO:

1

CENTRO DE INSPECCION: CALI - LA FLORA

ASEGURABLE: NO

MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2023
TIPO	CRV [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1498
COD. FASEC.	03406049	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L15BE7069792	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	1HGRS3820PL502633	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	1HGRS3820PL502633	ORDEN	1287
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	33405		

ASEGURADORA	RENTING TOTAL S.A.S	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING TOTAL	Clave
NOMBRE	RENTING TOTAL	
IDENTIFICACION	900422154	Edad
DIRECCION	CR 38 26 31	
PROFESION	OTROS	Tel 317665741
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 0	
V/R ACCESORIOS		

NO.KM..33405 MOTIVO DE RECHAZO (LLANTAS A BAJO% DE VIDA UTIL).VH PRESENTA FOCOS OXIDACION PARTE BAJA, 4 RINES RAYADOS, CONJUNTO FRONTAL REMOVIDO CON PIEZAS PUNTUALES SUSTITUIDAS, LEVES PICADOS PANORAMICO FRONTAL, PUERTAS RH REMOVIDAS, MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,



DATOS

MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	CRV [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1498
COD. FASEC.	03406049	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L15BE7069792	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	1HGRS3820PL502633	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	1HGRS3820PL502633	ORDEN	1287
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	33405

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	3/06/2026	PLACA:	NIT301
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1042994070	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CALI - LA FLORA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING TOTAL
IDENTIFICACION	900422154
DIRECCION	CR 38 26 31
TELEFONO	317665741
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------