



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P008207065333
XXX



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	LOGAN (2) AUTHENTIQUE / LIFE MT 1600CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	52965
MODELO	2020	COLOR	GRIS ESTRELLA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FB4SREB4LM950825
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9FB4SREB4LM950825
CILINDRAJE	1598	N° MOTOR	A812UF40588
ASEGURADORA	SANTANDER CONSUMER S.A.S. .	SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	SANTANDER CONSUMER S.A.S. .	CLAVE	900491651
CLIENTE	AUTOS QP SAS	IDENTIFICACIÓN	901263615

N° INSPECCION	5166870	TURNO	1
FECHA	10-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	LAURA ANDREA QUIROGA RAMIREZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 40.942.618	COD. FASECOLDA	08001187
VALOR AUTOMÁS	\$ 40.942.618	VALOR FASECOLDA	\$ 44.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

GLK708

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA SUCIEDAD Y DESGAS EN TAPICERIA/GUARNECIDOS INTERIORES, DESGASTE EN TAPICERIA VOLANTE, EMPAQUES PUERTAS REGULARES, HABITACULO CARGA RAYADO, TORNILLERIA CAPOT REMOVIDA, COPAS RINES SUSTITUIDA DESCUADRE EN BUMPER DELANTERO, APLICACION DE SELLANTE EN FAROLA DERECHA, FRONTAL SUPERIOR REPINTADO, SE EVIDENCIA RESIDUOS DE ROEDORES EN CAJA IMPACTO Y HABITACULO MOTO SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS, COPAS RINES RAYADOS, NO SE VALIDA PLENAMENTE ESTADO DE ESTRUCTURA DELANTERA EN PARTE INFERIOR POR PROTECTOR INFERIORES Y EN PARTE SUPERIOR POR SUCIEDAD [ROEDORES], INTERVENCIONES EN MOTOR CON APLICACION DE SELLANTE, PROTECTOR INFERIOR METALICO DEFORMADO Y RAYADO, FOCOS I OXIDACION EN PARTES BAJAS, LLANTAS DELANTERAS CON DESGASTE SE SUGIERE CAMBIO


REVISIÓN VISUAL

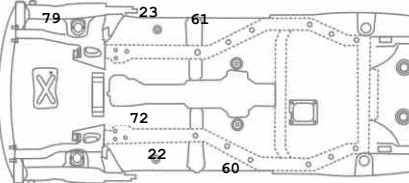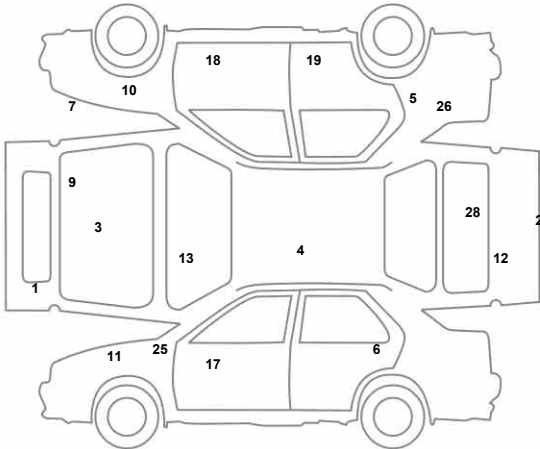

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

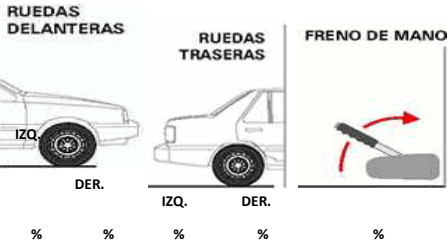

> 60% 59% - 11% < 10%


ESTRUCTURA - CHASIS		76,30 %
60	ESTRIBO DERECHO	MALA REPARACION
61	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
68	G/POLVO MET TRASERO DERECHO	REGULAR
72	CUNA MOTOR	SUMIDO
79	TRAVIESA/FRONTAL INFERIOR	DEF. FUERTE

CARROCERIA - EXTERIOR		73,10%
1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3	CAPOT	MAL REPINTADO
4	CAPOTA	REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
7	FAROLA DERECHA	MALA REPARACION
9	FRONTAL SUPERIOR	SUMIDO
10	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
12	PANEL TRASERO	DEF. FUERTE
13	PANORAMICO DELANTERO	RAYADO
15	PISO BAUL	DEF. MEDIA
17	PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
22	REF. PISOS DER.	DEF. FUERTE
23	REF. PISOS IZQ.	DEF. FUERTE
25	RETROVISOR IZQ.	REPINTADO
26	STOP DERECHO	ROTURA FUERTE
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	REPINTADO




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

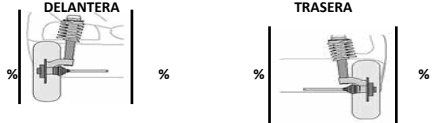

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN

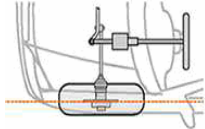

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

36	IMPUREZAS	DE 5 A 8 PIEZAS
37	MARCAS DE LUADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

66,50%





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

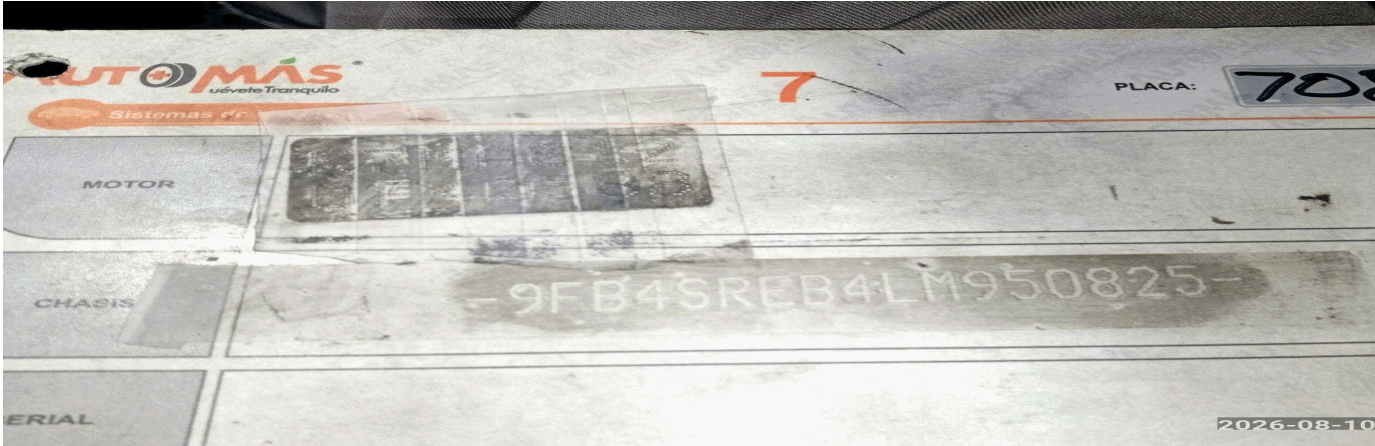

DAVID SANTIAGO CACERES LARA
C.C. 1014177152

AUTOS QP SAS
C.C. 901263615

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo