

Certificado 1055042

Fecha	2/10/2026	Placa	
Atendido por			CYL894
No. Inspección		Compañía de Seguros	
Centro de Inspección	1633036076		22
Asegurable:	CDA CALI SUR		

*Depende de política de aceptación de las compañías aseguradoras

Asegurable:

No Aplica

Datos

Marca		Tipo de pintura	
Clase	TOYOTA	Modelo	Metallizada
Tipo	PICKUP 5PNCILLA	Carrocería	200R
Color	LAND CRUISER (LC 70)	Cilindraje	PICKUP 5PNCILLA
Cod. Func.	GRIS	Combustible	4477
No. Motor	09020037	Nacionalidad	GASOLINA
No. Chasis	1FZ0772749	Tipo de caja	COL
No. Serial	BXA31UJ7989504247	Orden	MECANICA
Servicio	BXA31UJ7989504247		0
Kilometraje	PARTICULAR		
Enviado a	114086		

Cheque no control de Calidad

Compañía	No Aplica	
Sucursal		
Intermediario	CLIENTE PREFERENCIAL CALI 1	
Nombre	PRINCIPAL	
Identificación	ALVARO IGNACIO CADENA LOZAD	
Dirección	ALVARO IGNACIO CADENA LOZADA	
Profesión	94541924	
	CL 12 89 50	
V/R Cliente	OTROS	3185223456
V/R Fasecolda	\$ 0	
V/R Colserauto	\$ 0	
V/R Accesorios	\$ 0	+VR Accesorios




卷之四

Estado General

	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Latoneria	██████████	██████████	81%
Pintura	██████████	██████████	80%
Vidrios	██████████	██████████	100%
Chasis	██████████	██████████	100%
Tapicería	██████████	██████████	100%
Fugas Fluidos	██████████	██████████	100%
Identificación	██████████	██████████	100%

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.

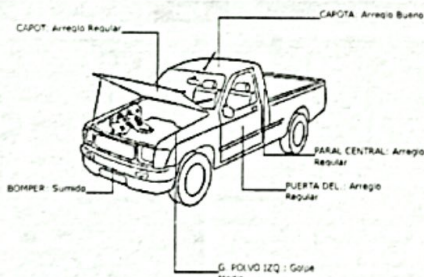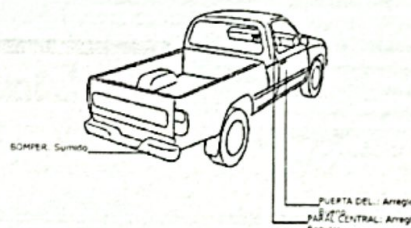

KM. 114086, VH PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, REPARACIONES PUNTUALES, MEJORAR ACABADOS, SUMIDOS Y RAYONES EN BARRIL DE FUERZA POR CAJA DE DIRECCION, PANORAMICO LEVE PICADO, FOCOS DE OXIDACION EN PARTE BAJA, TAPIZ TECHO SUITO, SE SUGIERE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE DIRECCION, SUSPENSION Y FRENO SEGUN FICHA TECNICA DE FABRICANTE., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

☒ Original ☐ Opcional ☐ No tiene

Accesorios

[illegible]


Copyright © 2003 Elsevier S. A. Este documento está protegido por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in any form or by any means without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene listas de seguridad.

GO-FO-016
Version 4

Observaciones

Llantas


(*) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

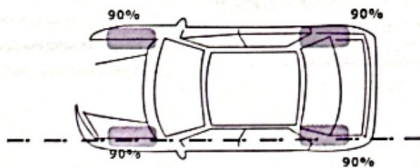

Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo

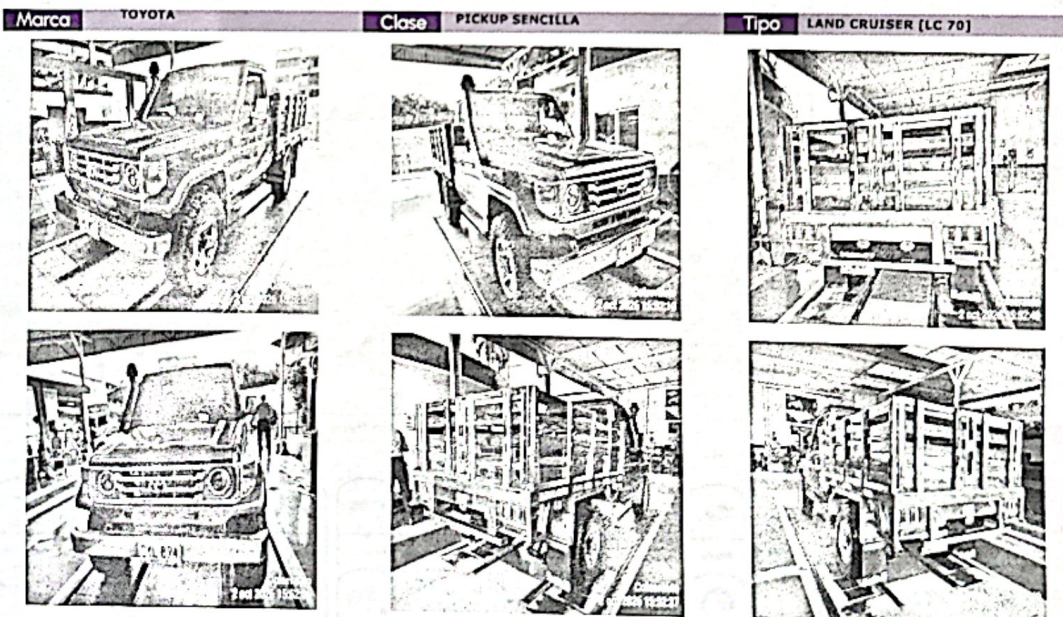

Firma Cliente: _____
C.C.

MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Merito: Calle 98A # 69C - 15 / Cel 313 395 3915 • Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 • Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel 313 395 1048 • Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 45 • Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel 321 470 8366 • Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / Cel 313 395 4716 • Cali Plaza: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel 313 395 4738 • Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel 315 505 5089 • Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP SENCILLA	MODELO	2008
TIPO	LAND CRUISER (LC 70)	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	4477
COD. FASEC	09020037	COMBUSTIBLE	GASOLINA
Nº MOTOR	1F20727249	NACIONALIDAD	COL
Nº CHASIS	8XA31U37989504247	TIPO CAJA	MECANICA
Nº SERIAL	8XA31U37989504247	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	114086

FECHA:	665521	PLACA:	EYL894
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
Nº INSPECCION:	1633034076	ROMBO:	72
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	Pro Aplica		

NOMBRE	ALVARO IGNACIO CADENA LOZADA
IDENTIFICACION	94541924
DIRECCION	CL 12 89 50
TELEFONO	3185223456
V/R CLIENTE	5 0
V/R PARCELOLA	5 0
V/R COLSERAUTO	5 0
V/R ACCESORIOS	8 1.240.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parques	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baul / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedores	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Acete	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carterías puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Airbag	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion retulas	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	39044		
Fecha de Expedición:	02/10/2026	Hora:	03:54

Aspecto del Vehículo

Placa:	CYL894
Marca:	TOYOTA
Línea:	LAND CRUISER [LC 70]
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carrocería:	PICKUP SENCILLA
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	4477
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	ALVARO IGNACIO CADENA LOZADA
Id Solicitante:	94541924
Fecha Informe:	02/10/2026
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8XA31UJ7989504247
Número de Serie:	8XA31UJ7989504247
Número de motor:	1FZ0772749
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2008

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colicitud No: 508219

Fecha Expedición: 2 10 2026 Hora: 3:56 PM

ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10037798738

Tipo de servicio

MIXTO

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10037798738

Fecha matricula

4/22/2008

PLACA

CYL894

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

NO REPORTADO

Número VIN

NO REPORTADO

Número de motor

1FZ0772749

Número de chasis

8XA31WJ7989504247

Clasificación

CAMIONETA - MIXTO

Marca

TOYOTA

Línea

LAND CRUISER

Modelo

2008

Color

GRIS ACERO

Cilindraje

4500

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

1000

Peso bruto vehicular

0.00

País de origen

COLOMBIA

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

1785

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

11/7/2025

11/7/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

EMTIDA

11/14/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/13/2026

11/14/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha Inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

MARTHA RUTH GARCIA DAZA

C

51685169

2/9/2026

EDGARD PORTILLO SALAZAR

C

13379347

10/10/2014

7/17/2015

ALEJANDRO GIRALDO ACEVEDO

C

1152693992

10/7/2021

8/4/2022

JOSE HERNAN HUERTAS

C

11210406

12/14/2010

10/10/2014

JAVIER HERNANDO TEPUD HERRERA

C

87215908

8/4/2022

4/15/2025

JOSE ROGELIO AGUIRRE MARIN

C

2483344

8/6/2020

5/25/2021

JUAN SEBASTIAN GIL CAMPO

C

1006228632

4/15/2025

2/9/2026

FABIAN DE JESUS ZULUAGA GOMEZ

C

15515609

5/25/2021

10/7/2021

CARLOS AURELIO CHAPARRO FUENTES

C

74795198

9/21/2019

8/6/2020

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colverante S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COISERAUTO.COM

EDOS BELTRAN

C

17345247

4/22/2008

12/14/2010

TURO MURCIA

C

17220861

7/17/2015

9/21/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
217808917	9/12/2023		CONTROL Y CALIDAD AMBIENTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
193002739	8/4/2022		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
162285282	10/12/2021		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
162028638	10/7/2021		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
154741342	5/25/2021		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
145794148	10/21/2020		CDA CARILLANOS VILLAVICENCIA

Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
142295707	8/5/2020		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
139292622	5/18/2020		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
131577836	9/20/2019		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130861061	9/3/2019		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colverano S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COISERATO.COM

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130742151	8/31/2019		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
116243567	8/21/2018		CDA CARILLANOS VILLAVICENIO

Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
102697279	8/23/2017		CDA CARILLANOS VILLAVICENIO

Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
88204120	8/17/2016		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
71829475	7/17/2015		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precís que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cuando los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otras actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

71370251

7/8/2015

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

59293839

10/8/2014

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

59136393

10/4/2014

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

50988595

4/3/2014

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

50815437

3/31/2014

CDA BOGOTA S.A.S.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

30860438

10/26/2012

CDA SOACHA EL ALTICO SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se preciza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (R.U.N.T.), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otras, actúan, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colverauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLVERAUTO.COM

6/20/2011

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
9239286	12/14/2010		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
8083547	10/29/2010		REVISION PLUS CDA NORTE AVE

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
254463723	11/13/2024		GRUPO INS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
265635555	4/14/2025		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
280027014	11/7/2025		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUTN), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, cofinanceros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colverauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLVERAUTO.COM

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

287215554

2/9/2026

SECRETARÍA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colverano S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COISERATO.COM

Orden

Fecha 02.10.2026

Cliente
ALVARO IGNACIO CADENA LOZADA

Empresa
COLSERAUTO SA
CARRERA 44 # 9C - 70
CALI
Tel 5536962
Fax
Email david.gomez@colserauto.com

Tel
Fax
Email

Vehículo

Make
Model
Código del motor

Placa del vehículo
Número de identificación del vehículo
kilometraje
Operador


TOYOTA
LAND CRUISER
1FZ0772749
GASOLINA Combustible 4 tiempo / 6 cilindro /
CYL894
8XA31UJ7989504247


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	235
temperatura aceite	°C	---	---	24.2
tensión de batería	V	---	---	11.6
corriente reposo CH2	A	---	---	75.8

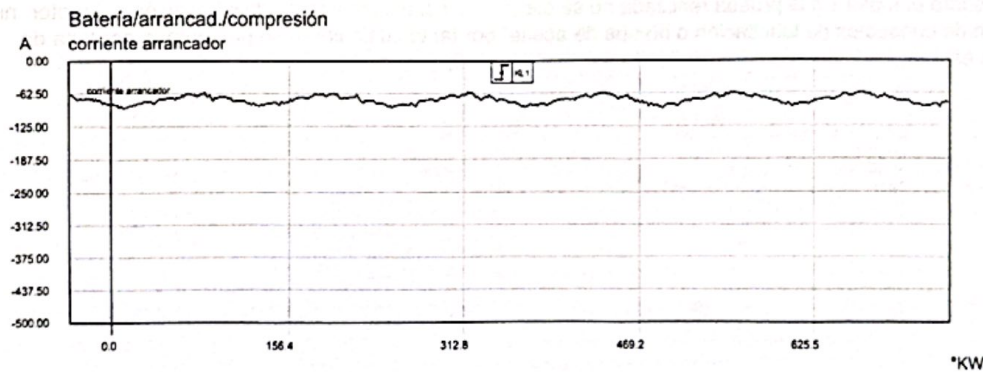

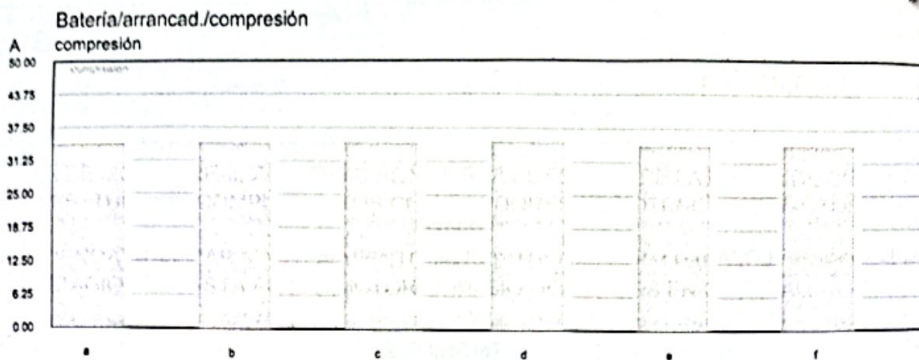

Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 40.7 - 42.9 - 40.5 - 41.5 - 39.2 - 43.7 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 1,9 Amperios equivalente al 11% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM PARA EVITAR POSIBLES DESGASTES / SINCRONIZACION / PUESTA PUNTO MOTOR / CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada