

Informe de peritaje básico



FXN031

Fecha

2026-05-07

Sede

*AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO




Cliente

Nombres y apellidos AUTODEALER ANTIOQUIA SAS

C.C o NIT 9012142471

Email autodealermedellin@gmail.com



Información del vehículo

Marca: RENAULT

Línea: KOLEOS [2] ZEN - TP 2500CC 4X2

Modelo: 2019

Clase de vehículo: CAMIONETA PASAJ.

Código fasecolda: 08006057

Cilindraje: 2488

Tipo de combustible: GASOLINA

Accesorios:

Vencimiento RTM: 2026-06-20

Vencimiento 2026-12-21

Valor asegurado: 73,000,000

RESULTADO DEL SERVICIO

APROBADO

Resumen

	✓	X
Toma de imágenes	☒	☐
Estudio Legal	☒	☐
Carrocería	☒	☐
Inferior	☒	☐
Suspensión, Frenos y Llantas	☒	☐
Batería	☒	☐
Interior Elementos Eléctricos	☒	☐



Observaciones

PLACAS FISICA DELANTERA REPINTADAS Y CON DETERIORO LA TRASERA, SE SUGIERE SOLICITAR DUPLICADO ANTE EL TRANSITO. DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA., Presenta gancho remolque , Bateria mala 50%.

Informe de peritaje básico

sura

FXN031

Fecha

2026-05-07

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10


Servicio

PERITAJE BÁSICO



Características del vehículo Estudio legal vehicular

Marca:	RENAULT
Línea:	NEW KOLEOS
Modelo:	2019
Clase:	CAMIONETA
Motor:	21PC707F037131
Chasis:	VF1RZG008KC317000
VIN:	VF1RZG008KC317000
Color:	GRIS METALICO
Tipo de caja:	CVT
Cilindraje:	2488
Nombre de propietario:	DIEGO ANDRÉS CRISALES LOPEZ
Fecha de Matrícula:	2018-12-22
Fecha de registro:	2
Histórico Propietarios:	2
Blindaje:	NO REPORTADO
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	PRENDA LEVANTADA
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	WAGON
Fasecolda:	08006057
Organismo tránsito:	CVT



Limitaciones a la propiedad (Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	NO REPORTADO
Denunció robo Vehículo:	NO REPORTADO
Reporte por hurto:	NO REPORTADO
Abstención trámite Hurto:	NO REPORTADO
Medida cautelar embargo:	NO REPORTADO
Accidente con Muerto:	NO REPORTADO
Orden Decomiso:	NO REPORTADO
Otros:	NO REPORTADO
Medida cautelar Secuestro:	NO REPORTADO

Observaciones


PLACAS FÍSICA DELANTERA REPINTADAS Y CON DETERIORO LA TRASERA, SE SUGIERE SOLICITAR DUPLICADO ANTE EL TRÁNSITO. DEWAS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRÁNSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES SIN RECLAMACIONES A LA FECHA.

Informe de peritaje básico



FXN031

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-07	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

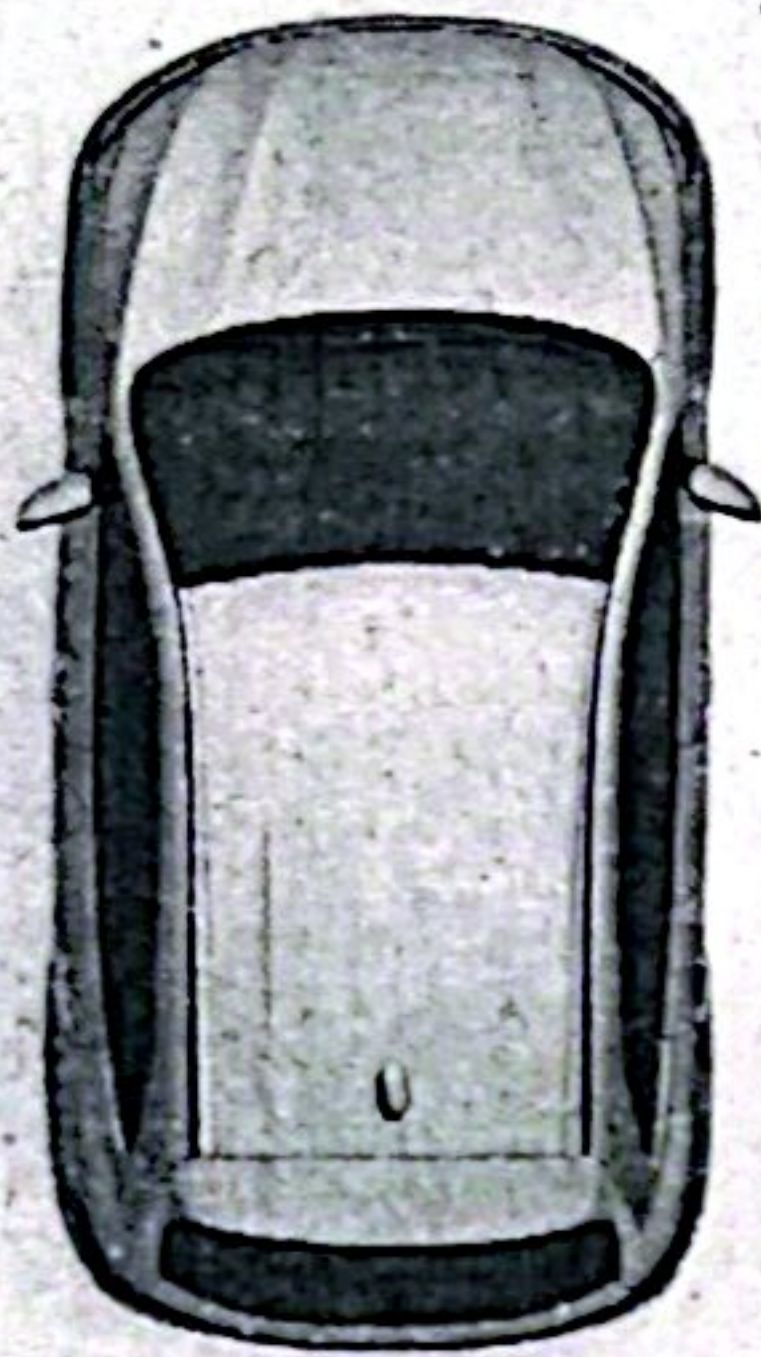

Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	BUENO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	MAL REPARADO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BUENO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	RAYADO LEVE
Estribo derecho:	RAYADO LEVE
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	MAL REPARADO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	RAYADO FUERTE
Antena:	TIENE
Capota:	PINTURA MANCHADA
Boceles:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO - RAYADO FUERTE
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO

ANISMO DE TRANS.

GO

DA

3

FXN031

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-07	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	61208
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces Intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico




FXN031

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-07	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Chasis

Observaciones inferior

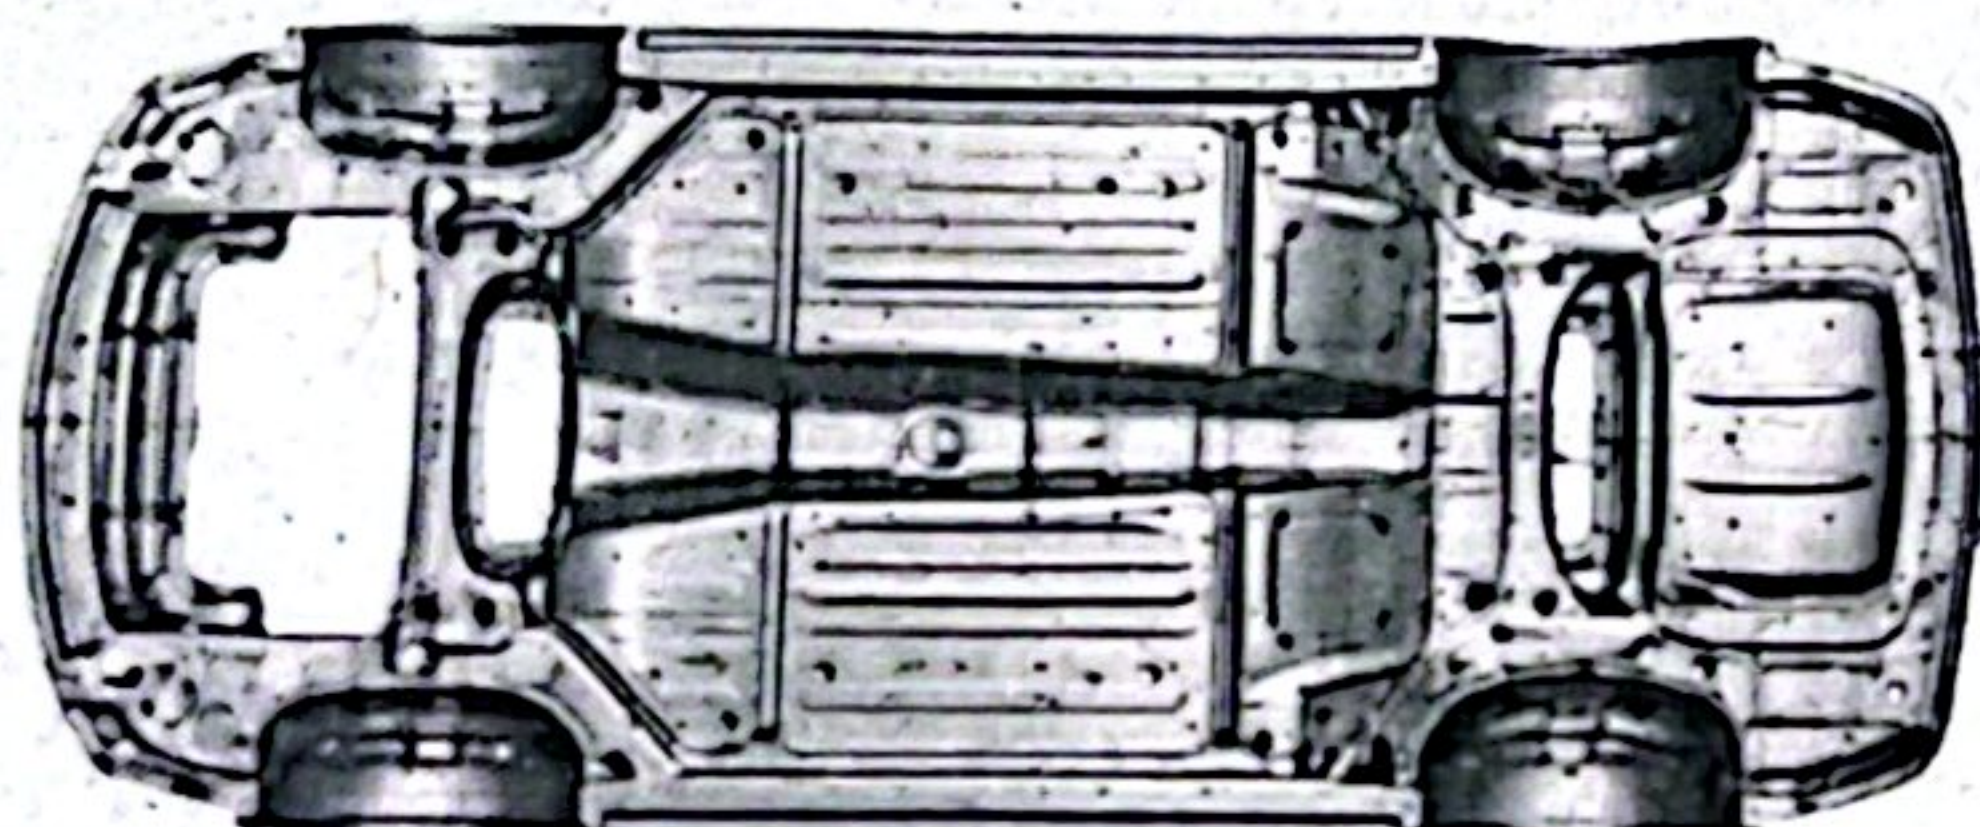

Presenta gancho remolque

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Pane trasero:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico



FXN031

Fecha


2026-05-07

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulicaeléctrica:	BUENO

Batería

Batería12v:	MALO
Comprobación de carga:	MALO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

Batería mala 50%



Observaciones suspensión, frenos y llantas