AUTOMÁS uévete Tranquilo

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013559012941
XXX


CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X5 (G05) xDrive40i TP 3000CC T CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	16264
MODELO	2022	COLOR	BLANCO MINERAL METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBACR6101N9G90378
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2998	N° MOTOR	10486377
ASEGURADORA	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	SUCURSAL	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZA
INTERMEDIARIO	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	CLAVE	66712792
CLIENTE	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	IDENTIFICACIÓN	66712792


N° INSPECCION	5289288	TURNO	1
FECHA	27-Oct-2026		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	00808061
VALOR AUTOMÁS	$ 248.200.000	VALOR FASECOLDA	$ 248.200.000
VALOR ACCESORIOS	$ 170.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

JWZ253

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; NO SE DICTAMINA ESTADO TOTAL DE PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES. LEVES RAYONES I CARROCERÍA.,LA PRUEBA RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DEL 4% ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA MAXIMA ENTRE LA MEDICION ES DEL 15%.
* NO SE DICTAMINAN FUGAS NI PIEZAS CON REPARACIÓNES O DESGASTE POR PROTECTORES INFERIORES.
* SE SUGIERE SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADAS EN EL MANUAL DEL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE RECORRIDO. - NO SE DICTAMINA ESTAD TOTAL DE PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES. - LEVES RAYONES EN CARROCERIA.

REVISIÓN VISUAL

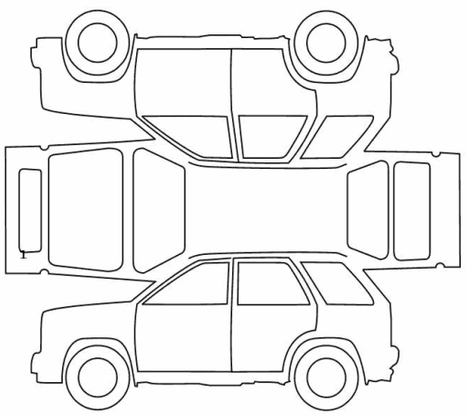


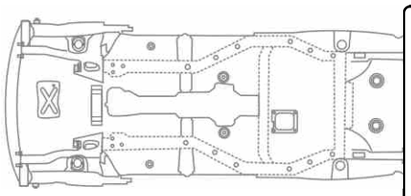

Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

Bueno | Aceptable | Malo
71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

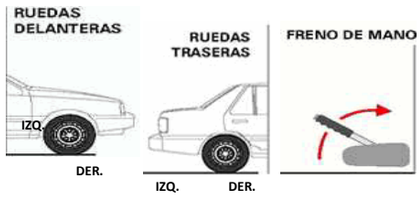

% % % % %

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

99,70%


1 BOMPER DELANTERO RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

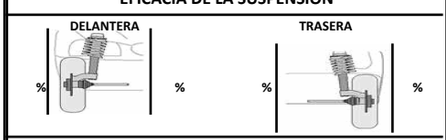

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

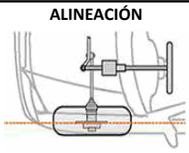

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

100,00%

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Un sello de confianza para su vehículo

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

FOTOS







LICENCIA DE TRANSITO





IMPRONTAS



JHONSON JAWER CARABALI CARDONA

C.C. 1065442315

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

C.C. 66712792

JWZ253

Datos del Servicio

Solicitante	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .			**N° Inspección**	**5289288**
MARCA	BMW	**COLOR**	BLANCO MINERAL METÁ	**Fecha**	27-Oct-2026
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2022	**Servicio Solicitado**	PERITAJE ORO LIVIANO
TIPO	X5 (G05) xDrive40i TP 3000CC T CT TC	**SERVICIO**	PARTICULAR	**Centro de Insp.**	COMERCIAL CAÑAS GORDAS
KILOMETRAJE	16264	**CILINDRAJE**	2998	**Asegurado**	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
COMBUSTIBLE	GASOLINA	**TIPO CAJA**	TRIPTRONICA	**Identificación**	66712792


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



RESULTADO FINAL

Prueba de Compresión

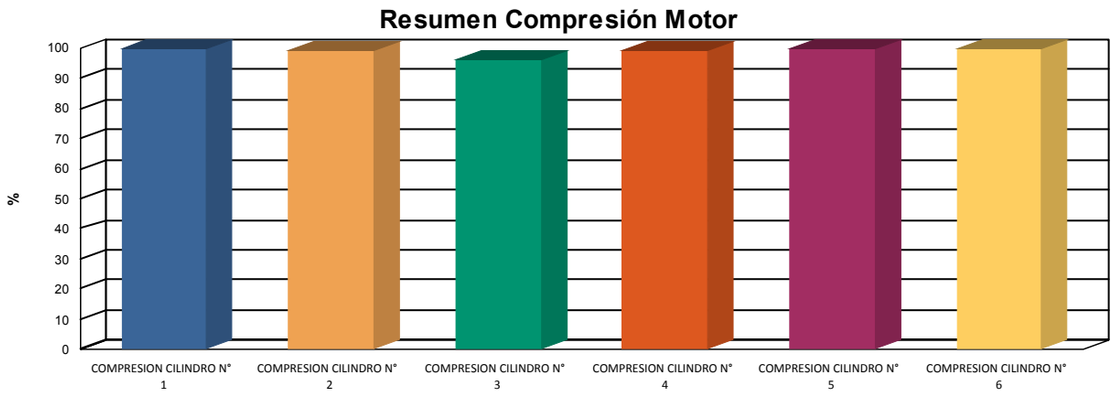

Resultados

LA PRUEBA RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DEL 4% ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA MÁXIMA ENTRE LA MEDICIÓN ES DEL 15%. * NO SE DICTAMINAN FUGAS NI PIEZAS CON REPARACIONES O DESGASTE POR PROTECTORES INFERIORES. * SE SUGIERE SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADAS EN EL MANUAL DEL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

JHONSON JAWER CARABALI CARDONA

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1065442315

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

FIRMA CLIENTE: C.C. 66712792

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 27, 2026 NP - PC

RAD: 5289288

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO

MARCA: BMW

LÍNEA: X5 (G05) xDrive40i TP

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.022

COLOR: BLANCO MINERAL METALIZ

PLACAS: JWZ253

MOTOR: 10486377

SERIE: null

CHASIS: WBACR6101N9G90378

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: .

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE

C.C. No. 66712792 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 18 # 122 148

TEL: 3174046651

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

OBSERVACIONES:

SE EXPIDE PARA: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

MuéveteTranquilo

COPIA DE INTERNET

JWZ253

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5289288 TURNO 1
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE		
TIPO	X5 (G05) xDrive40i TP 3000CC T CT TC	SERVICIO	PARTICULAR	FECHA	27-Oct-2026
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	16264	CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS
MODELO	2022	COLOR	BLANCO MINERAL METALIZADC	SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBACR6101N9G90378	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO
N° MOTOR	10486377	N° SERIAL	null		

OBSERVACIONES: NO SE DICTAMINA ESTADO TOTAL DE PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES. LEVES RAYONES EN CARROCERÍA.

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



JHONSON JAWER CARABALI CARDONA
C.C. 1065442315

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
C.C. 66712792

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR
MuéveteTranquilo

CERTIMÁS

AUTOMÁS uévete Tranquilo

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-10-27 12:52:08

Información vehículo

JWZ253

MARCA:	BMW	FECHA DE MATRÍCULA:	09/07/2021
CLASE:	CAMIONETA	CILINDRAJE:	2998
LÍNEA:	X5 XDRIVE40I	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	BLANCO MINERAL METALIZADO	CARROCERÍA:	WAGON
AÑO MODELO:	2022	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT

Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.

▬ El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.

▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.

Valor de mercado

Fecha de actualización: 2/2025

Valor mínimo	Valor promedio	Valor máximo
		
$242.146.185	$260.372.242	$278.598.299

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	⚠
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

CONVENCIONES:

- ✓ BUENA CONDICIÓN - APTO
- ! ALERTA BAJA - APTO CON OBSERVACIONES
- ⚠ ALERTA ALTA - NO APTO

Sistemas de identificación

		Regrabado autorizado			Regrabado autorizado
NÚMERO DE CHASIS:	WBACR6101N9G90378	NO ✓	NÚMERO VIN:	WBACR6101N9G90378	NO ✓
NÚMERO DE SERIE:	N/A	NO ✓	NÚMERO DE MOTOR:	10486377	NO ✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el RUNT

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: RUNT


Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

SOAT

AXA COLPATRIA SEGUROS SA Póliza No. 3640112700

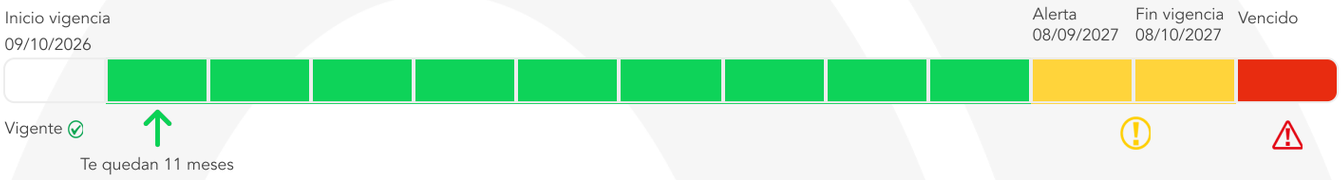

RTM

CDA DE CALI



Ciudad probable de circulación: N/D

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
CECILIA VINASCO ACOSTA	09/07/2021	ACTUAL	5 años, 3 meses y 18 días	Cédula Ciudadanía	31252781

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	LÍNEA	MODELO	KILOMETRAJE	VIN
BMW	X5 XDRIVE40I	2022	16264 km	WBACR6101N9G90378

CÓMO LEER ESTE INFORME

El estado de cada código

ACTIVO El problema está presente **ahora**.

HISTÓRICO Ocurrió **antes** y quedó guardado.

PENDIENTE Apareció de forma **intermitente**.

Cómo se compone un código según la marca

C	2101	17
Sistema P·B·C·U	Falla específica	Tipo de falla

BMW usa **códigos propios de la marca** (ej. **804178**): no siguen el esquema de arriba y su significado lo define el fabricante. El ejemplo muestra el estándar OBD-II que usan la mayoría de marcas (**P** motor · **B** carrocería · **C** frenos/chasis · **U** comunicación).

MÓDULOS LEÍDOS

4 **con códigos** El informe del scanner no indica cuántos módulos leyó en total; **4** reportaron códigos.

Nada urgente, pero hay algo que vigilar

No hay fallas activas en este momento. 8 códigos aparecen y desaparecen (intermitentes): conviene estar pendiente y volver a escanear más adelante.

RESUMEN DE LOS CÓDIGOS ENCONTRADOS

0 Activos	0 Históricos	8 Pendientes	8 Total
requieren atención	ocurrieron antes	intermitentes	de códigos

QUÉ SE REVISÓ, POR CATEGORÍA

Seguridad

Te protegen en un choque o evitan que pierdas el control del auto.

Ejemplos: airbags, frenos ABS, control de estabilidad.

Sin novedad

Mecánico

Gestionan el tren motriz —motor, transmisión, inyección y emisiones— para que el vehículo entregue potencia y funcione.

Ejemplos: motor, transmisión, sensores de marcha.

5 en historial

804178 · 804415 · 031793 · 031791 · 03179A

Confort

Comodidad y funciones del día a día.

Ejemplos: luces, vidrios, seguros, aire, tablero.

3 en historial

801C10 · 803207 · 803261

SISTEMAS MECÁNICOS

1 BDC (Body Domain Controller)

TESTIGO NO APLICA

Módulo «BDC (Body Domain Controller)» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
804178 PENDIENTE	Electrónica de evaluación, apertura del portón trasero sin contacto (LIN): Parametrización defectuosa
804415 PENDIENTE	Mando a distancia por radio: subtensión de la batería

Qué significa para ti: Este es el módulo que controla varias comodidades de tu carro. El reporte indica dos cosas: primero, que la pila de tu llave (el control remoto) se está agotando. Segundo, que el sistema para abrir el baúl sin usar las manos, pasando el pie por debajo, tiene un error de configuración y podría no funcionar correctamente.

Qué hacer: Puedes seguir manejando con total normalidad. Te recomendamos cambiar la pila de tu llave pronto para que no te falle. Para el baúl, puedes seguir usando el botón de la llave o el de la puerta sin problema. En tu próxima visita al taller, pide que revisen la configuración del sistema de apertura sin contacto.

2 HUH (Headunit High)

TESTIGO NO APLICA

Módulo «HUH (Headunit High)» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
031793 PENDIENTE	HU-H: Conexión de restricción de función WLAN
031791 PENDIENTE	HU-H: Función de restricción de conexión Bluetooth
03179A PENDIENTE	HU-H: Conexión de restricción de funciones Apple CarPlay

Qué significa para ti: La pantalla principal de tu carro, donde manejas la música y la navegación, ha restringido temporalmente algunas funciones de conexión. Específicamente, está limitando el Wi-Fi, el Bluetooth y Apple CarPlay. Esto no es una falla de tu celular, sino una medida de protección que toma el propio carro cuando detecta alguna inestabilidad.

Qué hacer: No necesitas hacer nada, estas funciones suelen reactivarse solas una vez que el sistema se estabiliza. Puedes seguir manejando sin problema. Si notas que después de varios viajes sigues sin poder conectar tu teléfono, coméntalo en tu próxima visita al taller.

SISTEMAS DE CONFORT

3 ZGM (Módulo de puerta central)

TESTIGO NO APLICA

Módulo «ZGM (Módulo de puerta central)» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
801C10 PENDIENTE	ZGM: PWF solicitud de estado defectuosa.

Qué significa para ti: El Módulo Gateway Central (ZGM) es como el centro de comunicaciones que conecta todos los sistemas electrónicos de tu BMW. Registró una pequeña interrupción en su comunicación interna, como una llamada que se corta por un segundo. Como el aviso no está activo, fue algo puntual que ya pasó y no está afectando al carro ahora.

Qué hacer: No tienes que hacer nada por ahora, puedes manejar con tranquilidad. Es un registro del pasado que no representa una falla actual. En tu próxima revisión de rutina, pide que borren el código para confirmar que no vuelva a aparecer.

4 PMA (Asistencia de aparcamiento)

TESTIGO NO APLICA

Módulo «PMA (Asistencia de aparcamiento)» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
803207 PENDIENTE	Sensores ultrasónicos: ruido extraño detectado
803261 PENDIENTE	Sensor ultrasónico, trasero exterior izquierdo: ceguera identificada

Qué significa para ti: El sistema de parqueo está reportando que uno de sus sensores, el que está en el bumper trasero en la esquina izquierda, está 'ciego' y no puede detectar obstáculos. Adicionalmente, el sistema detectó mucho ruido exterior, lo cual puede pasar en un lavadero de carros, pero es muy probable que la causa principal sea el sensor que no está funcionando.

Qué hacer: Revisa que el sensor de parqueo trasero izquierdo (el circulito en el bumper) esté limpio, sin barro o calcomanías. A veces la suciedad lo bloquea. Si después de limpiarlo el problema sigue al poner reversa, pide en el taller que revisen específicamente 'el sensor de parqueo trasero izquierdo'.