AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

NO. DE SERVICIO

P001172303042

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

41836


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MINI	TIPO PINTURA	----------
TIPO	COOPER SE LCI 5 CLASSIC TP 2998CC Y CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	42729
MODELO	2022	COLOR	GRIS PLATA NEGRO
NACIONALIDAD	ALE	Nº CHASIS	WMW51BR07N3N59575
TIPO CAJA	TP	Nº SERIAL	----------
CILINDRAJE	1998	Nº MOTOR	35256614
ASEGURADORA	EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRERO	SUCURSAL	AUTOMÁS 134
INTERMEDIARIO	EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRERO	CLAVE	SALE
CLIENTE	----------	IDENTIFICACIÓN	1049613781

Nº INSPECCIÓN	303042	TURNO	P21
FECHA	26 DE OCTUBRE DE 2026 - 14:56:04		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	----------		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 125.000.000	COD. FASECOLDA	05091087
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 118.458.000
VALOR ACCESORIOS	$ 0		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KWX520

OBSERVACIONES: AUSENCIA DE TAPA EN PROTECTOR INFERIOR DE CARTER. RINES RAYADOS. SOPORTES DE MOTOR EN MAL ESTADO. RAYONES Y SUNDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS.; NO REPORTA SINESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO.

Revisión Visual

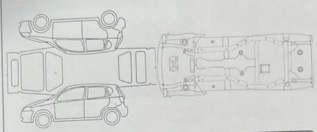

Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100%

CARROCERÍA - EXTERIOR — 90%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
2	BOMPER TRASERO	RAYON
3	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
4	PANORAMICO DELANTERO	PICADO
-	PARDLA IZQUIERDA	RAYADO
-	RETROVISOR DER.	RAYON

FUGA DE FLUIDOS — 100%

PINTURA — 100%

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS



66% 72%

RUEDAS TRASERAS



66% 63%

FRENO DE MANO



27%

>60% | 59% - 11% | <10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ	DEL. DER	TRA. IZQ	TRA. DER
			
70%	60%	70%	70%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA



70% 77%

TRASERA



69% 60%

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10 ~ (+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

DELANTERO



0 0

TRASERO

NO VÁLIDO SIN INSPECCIÓN ASEGURABLE

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R04
Versión 05
2023/03/01

	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
	MINI	TIPO PINTURA	----------
	COOPER SE LCI 5 CLASSIC 5P 2986CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CLASE	HATCH BACK	KILOMETRAJE	42729
MODELO	2023	COLOR	GRIS PLATA NEGRO
PROCEDENCIA	ALE	Nº CHASIS	WMW51J0R07N3W95475
Nº MOTOR	7425614	Nº SERIAL	----------

Nº INSPECCIÓN	303042	TURNO	P21
FECHA	26 DE OCTUBRE DE 2025 - 14:58:07		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	----------		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE + LTA + CM + CIR + DIAGNOSTICO SCANNER + PRUEBA RUTA		

AA783
KWX520

OBSERVACIONES: ----------

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA

Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NO APLICA
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL

Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO

Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO

Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO

Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO

Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	NO APLICA
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

PRUEBA DE RUTA
VEHICULO LIVIANO

PE-R-34
Versión 03
2023/03/01

5650

KWX520

Datos del Servicio

Solicitante:	EDGAR MAURICIO POVEDA GU	Color:	GRIS PLATA NEGRO
Marca:	MINI	Modelo:	2022
Clase:	AUTOMOVIL	Servicio:	Particular
Tipo:	COOPER F55 LCI S CLASSIC TF	Cilindraje:	1998
Kilometraje:	42729	Tipo de caja:	TP
Combustible:	GASOLINA		

N° Inspección:	303042
Fecha:	26/10/2026
Servicio solicitado:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Resultado:	ASEGURABLE SI
Cliente:	EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRER
Identificación:	1049619781

Observaciones: PRUEBA DE RUTA: REALIZAR MANTENIMIENTOS EN TALLER DE LA MARCA, VERIFICAR ESTADO ACTUAL PASTILLAS DE FRENO.

Revisión del vehiculo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automatica vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	NO APLICA
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren matriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehiculo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en linea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehiculo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	NO APLICA
Suavidad en la dirección	BUENO

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>+900 R.P.M.Continuamente	BUENO
Activación sensores de proximidad y camara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	NO APLICA
Color de humo de escape en parametros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timon	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralentí en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general

FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

PRUEBA DE MOTOR CARSCOPE

PE-R-3.5
Versión 03
2023/03/01

17949

KWX520

Datos del Servicio

SOLICITANTE	EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRERO		
MARCA	MINI	COLOR	GRIS PLATA NEGRO
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	HATCH BACK	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	42729	CILINDRAJE	1998
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TP

Nº INSPECCIÓN	303042
FECHA	2026-10-26 14:58:03
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
CENTRO DE INSP.	AUTOMÁS 134
ASEGURADO	EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1049613781

Prueba de Bateria

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12.0	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13.0	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11.0	BUENO



Prueba de Compresión



Resultados

El resultado de la prueba de compresión relativa realizada al motor indica una diferencia de 5% entre los cilindros. Teniendo en cuenta que la máxima diferencia entre la medición no debe superar el 20%, se recomienda sincronización y/o realizar rutinas de mantenimiento sugeridas por el fabricante, teniendo en cuenta el kilometraje. Soportes de motor en mal estado. Requiere cambio y revisión a los demás soportes del motor y la caja. Revisar elementos móviles de la correa de accesorios.

AUTOMÁS
Formal. Preciso. Ágil.

JHOAN SEBASTIAN SANCHEZ BERTIZ
CC 1049613781

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

NIT 1049613781

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co **Linea Nacional:** 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

Muévete Tranquilo

AUTOMÁS
vívete Tranquilo

DIAGNÓSTICO SCANNER

26/10/2026 13:35

KWX-520
SCANNER

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	LÍNEA	MODELO	KILOMETRAJE	VIN
MINI	COOPER S COUNTRYMAN	2022	42728 km	WMW51BR07N3N95675

CÓMO LEER ESTE INFORME

El estado de cada código

ACTIVO El problema está presente **ahora**.

HISTÓRICO Ocurrió **antes** y quedó guardado.

PENDIENTE Apareció de forma **intermitente**.

Cómo se compone un código según la marca

C	2161	17
Sistema P.B.C.U	Falla específica	Tipo de falla

MINI usa **códigos propios de la marca** (ej. **930AA1**): no siguen el esquema de arriba y su significado lo define el fabricante. El ejemplo muestra el estándar OBD-II que usan la mayoría de marcas (**P** motor, **B** carrocería, **C** frenos/chasis, **U** comunicación).

MÓDULOS LEÍDOS

9 con códigos El informe del scanner no indica cuántos módulos leyó en total; **9** reportaron códigos.

Nada urgente, pero hay algo que vigilar

No hay fallas activas en este momento. 18 códigos aparecen y desaparecen (intermitentes): conviene estar pendiente y volver a escanear más adelante.

RESUMEN DE LOS CÓDIGOS ENCONTRADOS

0	0	18	18
Activos requieren atención	**Históricos** ocurrieron antes	**Pendientes** intermitentes	**Total** de códigos

QUÉ SE REVISÓ, POR CATEGORÍA

Seguridad

Te protegen en un choque o evitan que pierdas el control del auto.

Ejemplos: airbags, frenos ABS, control de estabilidad.

Sin novedad

Mecánico

Gestionan el tren motriz —motor, transmisión, inyección y emisiones— para que el vehículo entregue potencia y funcione.

Ejemplos: motor, transmisión, sensores de marcha.

9 en historial

930AA1 · 801703 · 801724 · 80407F · 804087 · 80408B · 8040BD · 804182 · +1

Confort

Comodidad y funciones del día a día.

Ejemplos: luces, vidrios, seguros, aire, tablero.

9 en historial

D4157A · D419A6 · 8059D0 · 805B37 · 030214 · 03021E · 030220 · 701A38 · +1

SISTEMAS MECÁNICOS

1 ACSM-Módulo de seguridad anticolisión

TESTIGO NO APLICA

Módulo «ACSM-Módulo de seguridad anticolisión» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
930AA1 PENDIENTE	Tensión de alimentación: Tensión reducida

AUTOMÁS
vívete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO HECHO ANTE MÍ SURTE LA FALSA ALGUNA DE SUS FIRMAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR.

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

AUTOMÁS vívete Tranquilo DIAGNÓSTICO SCANNER

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
030214 PENDIENTE	SHD: posición cero sobrepasada, pérdida por normalización
03021E PENDIENTE	Accionamiento de techo corredizo/levadizo: Alimentación de tensión defectuosa
030220 PENDIENTE	SHD: Techo corredizo/levadizo no inicializado
801A38 PENDIENTE	FZD: Tensión reducida detectada

Qué significa para ti: Este módulo, ubicado en el techo, controla el sunroof y las luces interiores. Reporta que se quedó sin energía, lo que causó que el sunroof perdiera su configuración y no sepa en qué posición está. Por eso es posible que no funcione o lo haga de forma extraña.

Qué hacer: Una vez solucionado el tema de la batería, es posible que el sunroof necesite una 'reinicialización'. Puedes intentar dejar presionado el botón para inclinarlo por unos 20 segundos. Si no funciona, pide en el taller que 'inicialicen el sunroof'.

9 KOMBI-Cuadro de instrumentos

Módulo «KOMBI-Cuadro de instrumentos» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
E12C35 PENDIENTE	Señal (operación del pulsador de la columna de dirección, 0x1EE) no válida, transmisor SZL / BDC-ZGM

Qué significa para ti: El tablero de instrumentos (donde ves la velocidad y las revoluciones) recibió una señal extraña de las palancas de la dirección (las de las direccionales y limpiabrisas). Esto suele pasar por las fluctuaciones de voltaje que ya vimos, afectando la comunicación.

Qué hacer: Presta atención a que las direccionales y los limpiaparabrisas funcionen bien. Si no notas nada raro, no hay de qué preocuparse. Este es otro aviso secundario del problema principal de la batería.

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

DIAGNÓSTICO SCANNER

Fecha: 30/10/2026 13:35

KWX-520
CALIFORNIA

Qué significa para ti: Este es el módulo que controla los airbags. Está reportando que en algún momento recibió menos energía de la necesaria. Esto no significa que los airbags estén dañados, sino que es una de las muchas señales que apuntan a una batería débil en tu carro.

Qué hacer: Puedes seguir manejando, pero es importante revisar la causa. Como este aviso probablemente se deba a la batería, el siguiente paso es que en el taller hagan una prueba completa de la batería y del sistema de carga. Si la luz del airbag está encendida en el tablero, menciónalo para que lo revisen con prioridad.

2 HKFM-Módulo de funcionamiento del capó trasero

TESTIGO NO APLICA

Módulo «HKFM-Módulo de funcionamiento del capó trasero» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
801703 PENDIENTE	HKFM: Tensión reducida detectada
801724 PENDIENTE	HKFM, mando automático del capó del maletero: velocidad de marcha superior a 0 km/h durante la solicitud de servicio

Qué significa para ti: El computador que controla la apertura y cierre del baúl también notó la falta de energía. Además, registró que alguna vez se intentó abrir o cerrar el baúl mientras el carro se movía, lo cual es una función de seguridad para evitar accidentes. Ambos avisos son probablemente consecuencia de la misma causa: una batería débil.

Qué hacer: No te preocupes, esto no es una falla del baúl. Asegúrate de abrirlo o cerrarlo solo con el carro totalmente quieto. El aviso de 'tensión reducida' se resolverá cuando se solucione el tema principal de la batería de tu carro.

3 BDC-Body Domain Controller

TESTIGO NO APLICA

Módulo «BDC-Body Domain Controller» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
80402F PENDIENTE	Control de alimentación, estado de la batería: Descarga total de la batería
8040B7 PENDIENTE	Desconexión del borne 15: Se ha alcanzado el límite de capacidad de arranque superior
8040B9 PENDIENTE	Desconexión del borne 30B: Se ha alcanzado el límite de capacidad de arranque superior
8040BD PENDIENTE	Reinicialización o desconexión del borne 30F
8041B2 PENDIENTE	Luz activa: Alcanzado límite de capacidad de arranque

Qué significa para ti: Este es el aviso más importante. El BDC es como el cerebro principal de la carrocería y la energía de tu carro. Está confirmando que la batería se descargó por completo o estuvo muy baja. Para protegerse y asegurar que pudieras encender el motor, el carro apagó temporalmente algunas funciones no esenciales. Todos los demás avisos en este reporte son un eco de este problema central.

Qué hacer: Puedes seguir manejando, pero es clave solucionar esto pronto para no quedarte sin batería. Pide una cita en el taller y di esta frase: 'El carro registró una descarga total de la batería y varios módulos reportan baja tensión. Por favor, hagan un diagnóstico completo de la batería y del sistema de carga'.

4 ZBE-Controlador

TESTIGO NO APLICA

Módulo «ZBE-Controlador» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
801405 PENDIENTE	HKFM: Tensión reducida

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTÉ ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR.

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

AUTOMÁS Muévete Tranquilo DIAGNÓSTICO SCANNER

Qué significa para ti: La perilla o controlador central con la que manejas la pantalla (conocido como iDrive) también detectó el bajo voltaje general del carro. Es una pieza más que nos confirma que el problema es la energía.

Qué hacer: Si el controlador funciona bien, no necesitas hacer nada. Este código es solo una pista más que apunta a la batería. Al resolver lo de la batería, estos avisos no deberían volver a aparecer.

SISTEMAS DE CONFORT

5 PMA-asistente de maniobra de aparcamiento

TESTIGO NO APLICA

Módulo «PMA-asistente de maniobra de aparcamiento» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
D4157A PENDIENTE	Señal (par de rueda, sistema de accionamiento 4, 0xDC) no válida, transmisor DME / DDE
D419AB PENDIENTE	Señal (datos del árbol de transmisión 2, 230.0.2) no válida, transmisor DME / DDE

Qué significa para ti: El sistema que te ayuda a parquear recibió datos confusos o inválidos del motor. Cuando la batería del carro está baja, la comunicación entre los computadores del carro puede fallar momentáneamente, generando este tipo de registros. No es una falla del asistente de parqueo en sí.

Qué hacer: Puedes seguir usando el asistente de parqueo con normalidad. Si notas que falla, podría estar relacionado con el problema de energía. La recomendación principal sigue siendo la misma: pide en el taller que revisen el estado de tu batería.

6 FLEL-Electrónica de la luz frontal izquierda

TESTIGO NO APLICA

Módulo «FLEL-Electrónica de la luz frontal izquierda» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
8059BD PENDIENTE	Tensión reducida detectada

Qué significa para ti: El pequeño computador que controla la farola delantera izquierda también sintió la baja de energía en el carro. No es un problema de la farola ni del bombillo, sino otro síntoma del estado de la batería.

Qué hacer: No tienes que hacer nada con las luces. Si funcionan bien, este aviso simplemente confirma el problema general de energía. Se solucionará al atender el estado de la batería.

7 FLER-Electrónica de la luz frontal derecha

TESTIGO NO APLICA

Módulo «FLER-Electrónica de la luz frontal derecha» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
805B37 PENDIENTE	Tensión reducida detectada

Qué significa para ti: Al igual que su par del lado izquierdo, el control de la farola delantera derecha registró el mismo bajón de voltaje. Esto refuerza la idea de que el problema no está en las piezas individuales, sino en la fuente de energía común: la batería.

Qué hacer: No te preocupes por las luces. Mientras enciendan correctamente, no hay acción necesaria aquí. La solución está en revisar la batería principal del vehículo.

8 FZD-centro de funciones del techo

TESTIGO NO APLICA

Módulo «FZD-centro de funciones del techo» reportado por el scanner.

AUTOMÁS
Llévate Tranquilo

CERTIMÁS BASIC

PE-R.37
Versión 02
2023/05/01

KWX520

FECHA DE EXPEDICIÓN: 5 PM

Ficha Técnica 04306

MARCA VEHÍCULO	MINI
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHÍCULO	COOPER S COUNTRYMAN
CILINDRAJE	1.998
COLOR	GRIS PLATA NEGRO
AÑO MODELO	2022
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	WMW51BR07N3N95675
#SERIE	0
# VIN	WMW51BR07N3N95675
#MOTOR	35256614
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1540 Kgs
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	
0	10030820907	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOT

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	94482911	FECHA VENCIMIENTO	09/04/2027
FECHA EXPEDICIÓN	09/04/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	10/04/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	07/03/2022
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	0
	NO

Novedades Vehiculo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	VICTOR MANUEL POLANIA MOSQUERA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7733335
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	28/12/2023	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
XIAO JIN	91718S	JURIDICO	07/03/2022	28/12/2023	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AUTOMÁS
Llévate Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PRESENTE INFORME

AUTOMÁS® uévete Tranquilo

Nº 53492

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Bogota - Bogota

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 26 de octubre de 2026 - 14:58:06

RAD: 303042

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: MINI

LÍNEA: COOPER F55 LCI S CLASSIC TP 2000C

TIPO: Particular

MODELO: 2022

COLOR: GRIS PLATA NEGRO

PLACAS: KWX520

MOTOR: 35256614

SERIE: ----------

CHASIS: WMW51BR07N3N95675

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRERO

C.C. No. CC 1049619781 DE ----------

DIRECCIÓN RESIDENCIA: Calle 134

TEL: 0

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRANSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: EDGAR MAURICIO POVEDA GUERRERO

AUTOMÁS uévete Tranquilo

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

MuéveteTranquilo


IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL

CHASIS

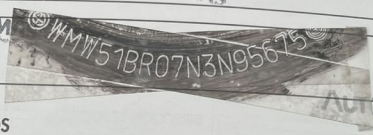

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





...ara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de ...e, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas ...mprontas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.